

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214071/2/25-11401	Data raportu	21-02-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12045/25/02/17	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8ET6L8035183
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Edition S&S
Numer rejestracyjny	GD032VK
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1342 ccm/107 kW
Stan licznika	97 171 km
Data 1. rej./rok prod.	09-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	08-11-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik światła z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w ostonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	8,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	8,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	7,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
2	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
5	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	1

6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Rama drzwi góra, R	wgniecenie/odkształcenie		
13	Ślotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
14	Pokrywa wlewu paliwa R	rysa/odprysk		
15	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
16	Nakładka przestrzeni bagażowej	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 2022-12-09 km 50843

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 15.11.2023 km 80668

Olej silnikowy _____
Jakość: _____
Lepkość: 0 W-20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tętno: Nie

Olej silnikowy _____
Jakość: _____
Lepkość: _____ W-20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tętno: Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dopałki do paliwa

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dopałki do paliwa



MM CARS Spółka z o.o.
ul. Chłopska 81, 40-271 Katowice
NIP: 5542481883 REGON: 278136395
KRS: 0000183947, SDO: 000126182
ul. Jubilerska 6, 04-190 Warszawa

Następny przebieg według wskaźnika
Data _____ km _____
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 2022-12-09 km 50843

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 15.11.2023 km 80668

Olej silnikowy _____
Jakość: _____
Lepkość: _____ W-20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tętno: Nie

Olej silnikowy _____
Jakość: _____
Lepkość: _____ W-20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tętno: Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dopałki do paliwa

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dopałki do paliwa



MM CARS Spółka z o.o.
ul. Chłopska 81, 40-271 Katowice
NIP: 5542481883 REGON: 278136395
KRS: 0000183947, SDO: 000126182
ul. Jubilerska 6, 04-190 Warszawa

Następny przebieg według wskaźnika
Data _____ km _____
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

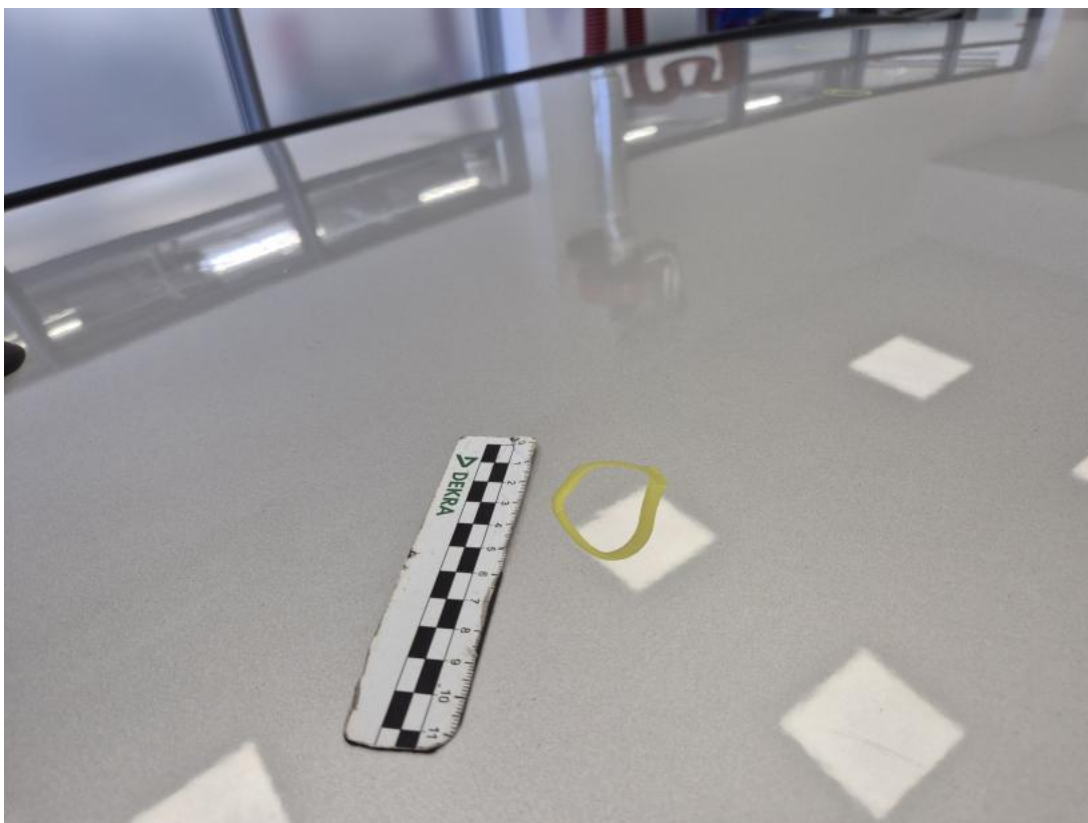

Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

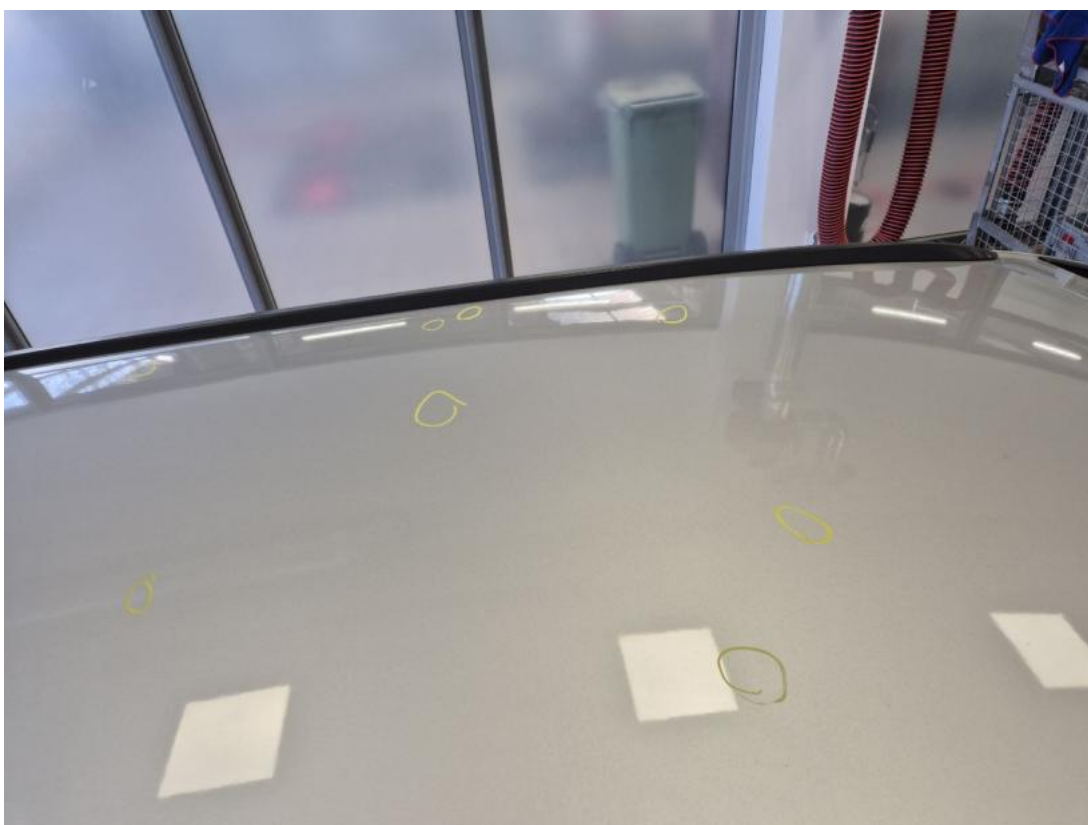

Fot. 46

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Półka/roleta tylna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Półka/roleta tylna - Wgniecenie/odkształcenie 2