

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214184/3/25-11401	Data raportu	07-03-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Sypulek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15059/25/02/27	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1DZA8CDH2106317
Marka, model	VOLVO XC60 13-17
Typ, wersja	XC60 D4 Drive-E Kinetic aut
Numer rejestracyjny	WD2693R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/140 kW
Stan licznika	171 908 km
Data 1. rej./rok prod.	21-12-2016/2016
Data nast. bad. techn.	03-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Czujnik wilgotności powietrza w kabinie, DSTC - układ kontroli trakcji i stabilności, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, Elektrycznie sterowane szyby boczne - przód i tył, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Immobilizer ze zmiennym kodem, Kierownica skórzana, Kierownica ze sterowaniem audio, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy, podświetlane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, RSC - układ stabilizacji przechyłu pojazdu, Radio Performance 1CD/MP3/WMA, 4x20W, 6 głośników, Aux-in, Relingi dachowe - czarne, Skórzana dźwignia zmiany biegów, System szybkiego ogrzewania wnętrza PTC, Szyby barwione, Tapicerka tekstylna Lomma, Tempomat, Tylnie oparcie składane, dzielone, Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), Układ wspomagania hamowania City Safety, Wykończenie wnętrza Milled Aluminium, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17 VALDER z ogumieniem 235/65, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lampy bi-ksenonowe aktywne, z systemem ABL, pakiet, Lusterka boczne składane elektrycznie z oświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Pakiet Business Connect, Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRIANGLE, SNOWLINK TWT02	235/65 17 108V XL	5,5 mm
	lewe	TRIANGLE, SNOWLINK TWT02	235/65 17 108V XL	5,5 mm
tylna	prawe	TRIANGLE, SNOWLINK TWT02	235/65 17 108V XL	5,5 mm
	lewe	TRIANGLE, SNOWLINK TWT02	235/65 17 108V XL	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.6
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, rozerwanie	NA	1.5
4	Nakładka dolna drzwi przednich R	rysa/odprysk	NA	0.3

5	Nakładka dolna drzwi tylnych R	rysa/odprysk	NA	0.3
6	Listwa ochronna	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Ślotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Ślotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	ubytki materiału	NA	
10	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zmatowienie		
11	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
12	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
13	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Próg R	rysa/odprysk		
16	Nakładka progu zewn. R	rysa/odprysk		
17	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
18	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		
19	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie, pęknięcie		
20	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
21	Felga alu przód L	rysa/odprysk		
22	Felga alu tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

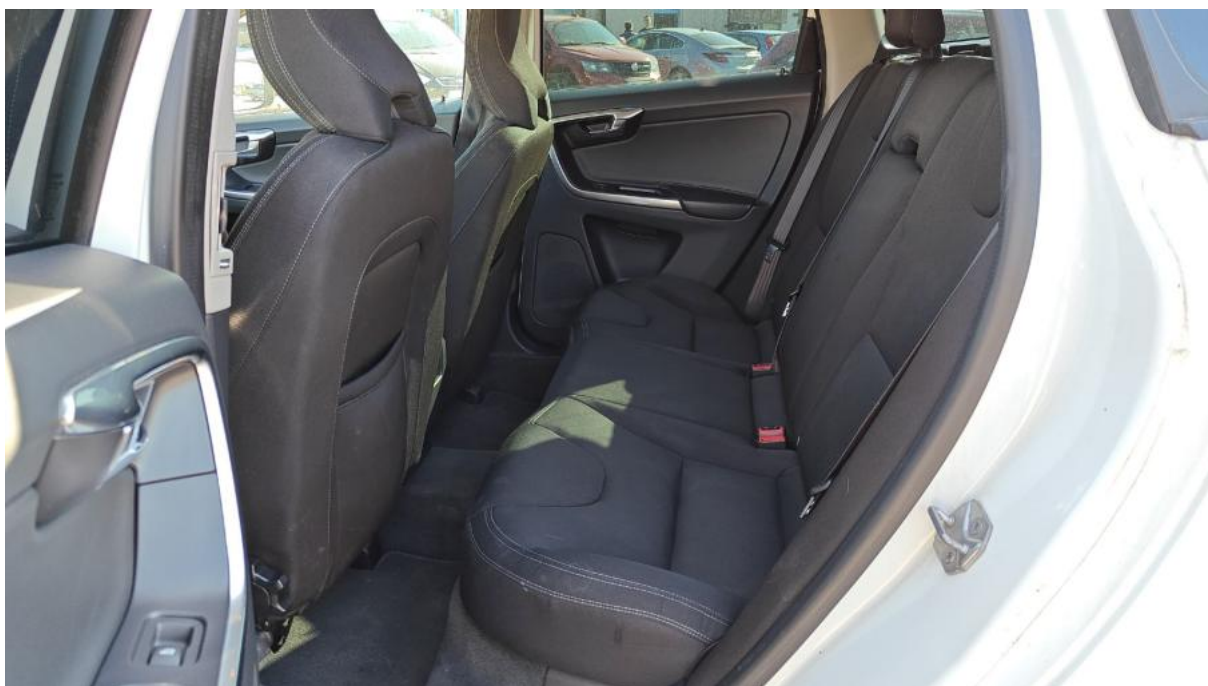

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

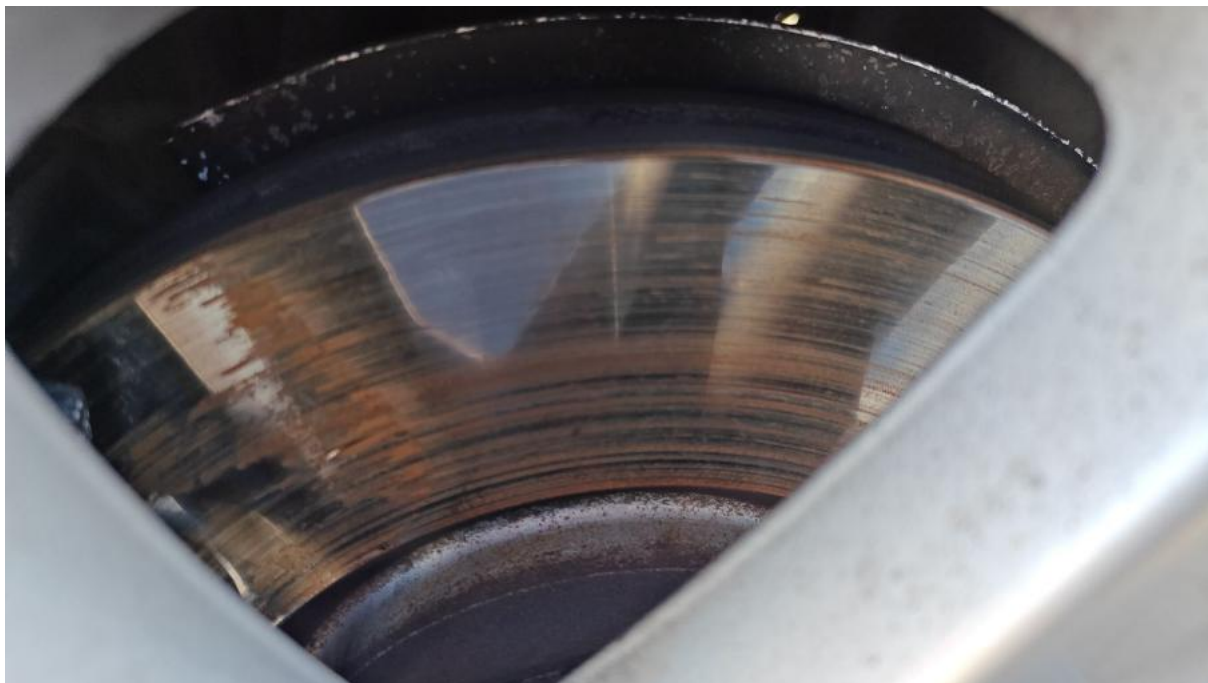

Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

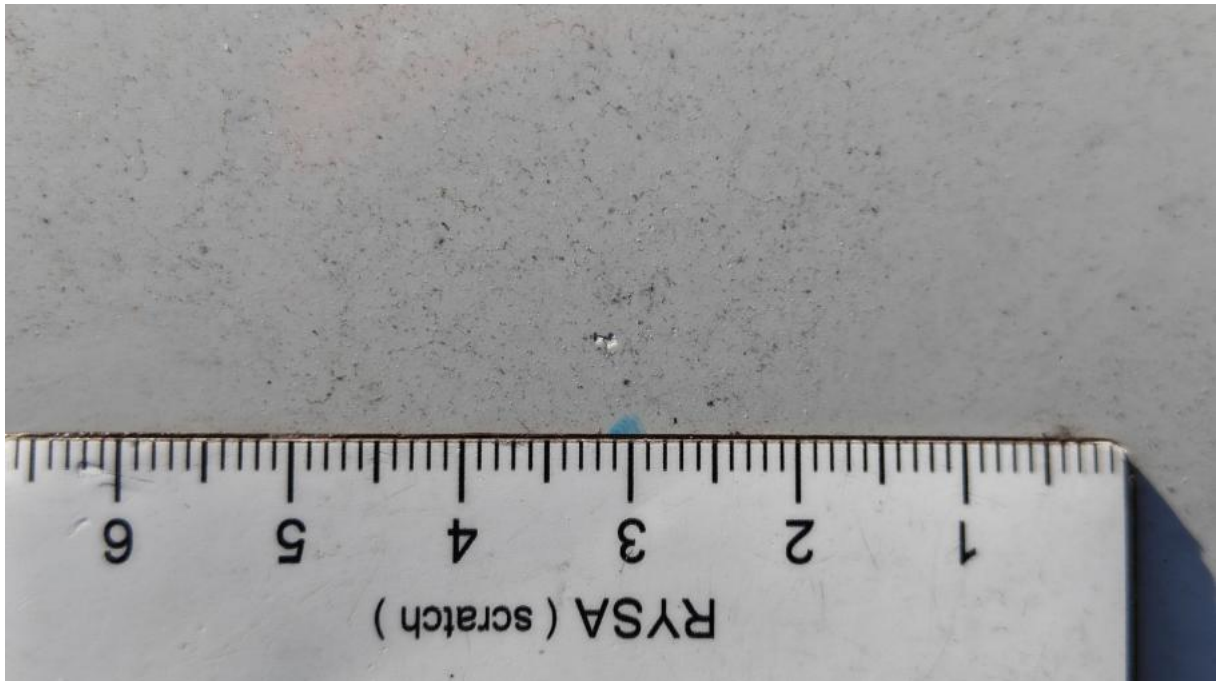

Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

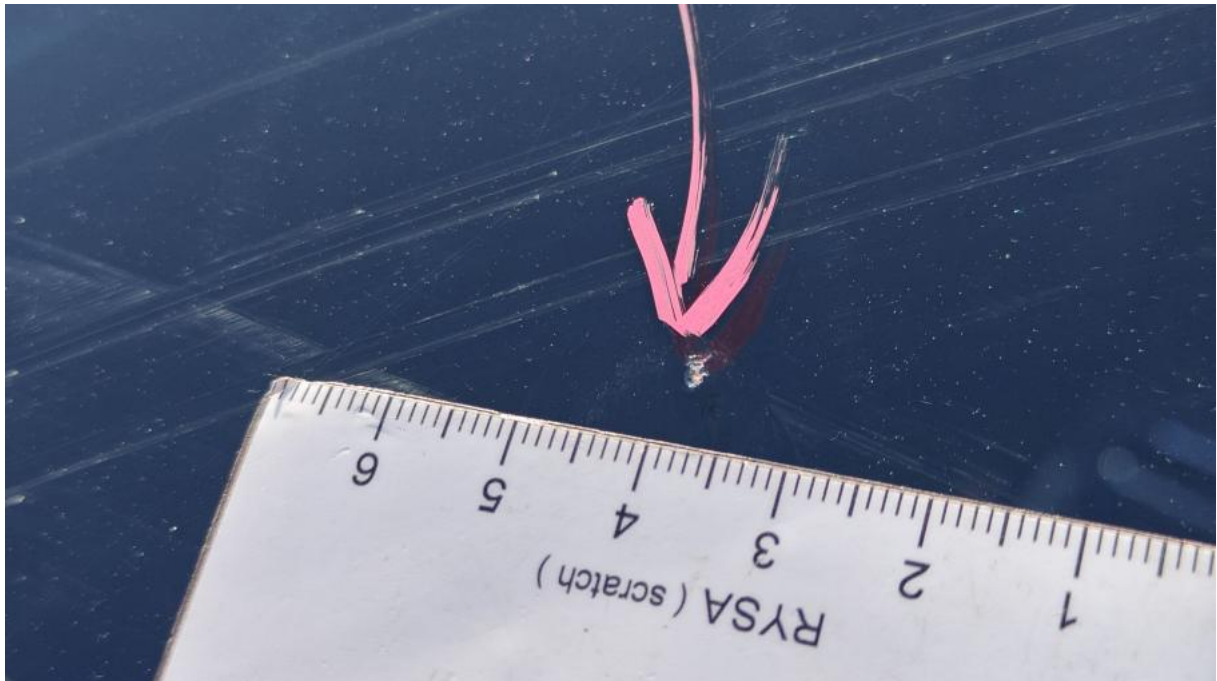

Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

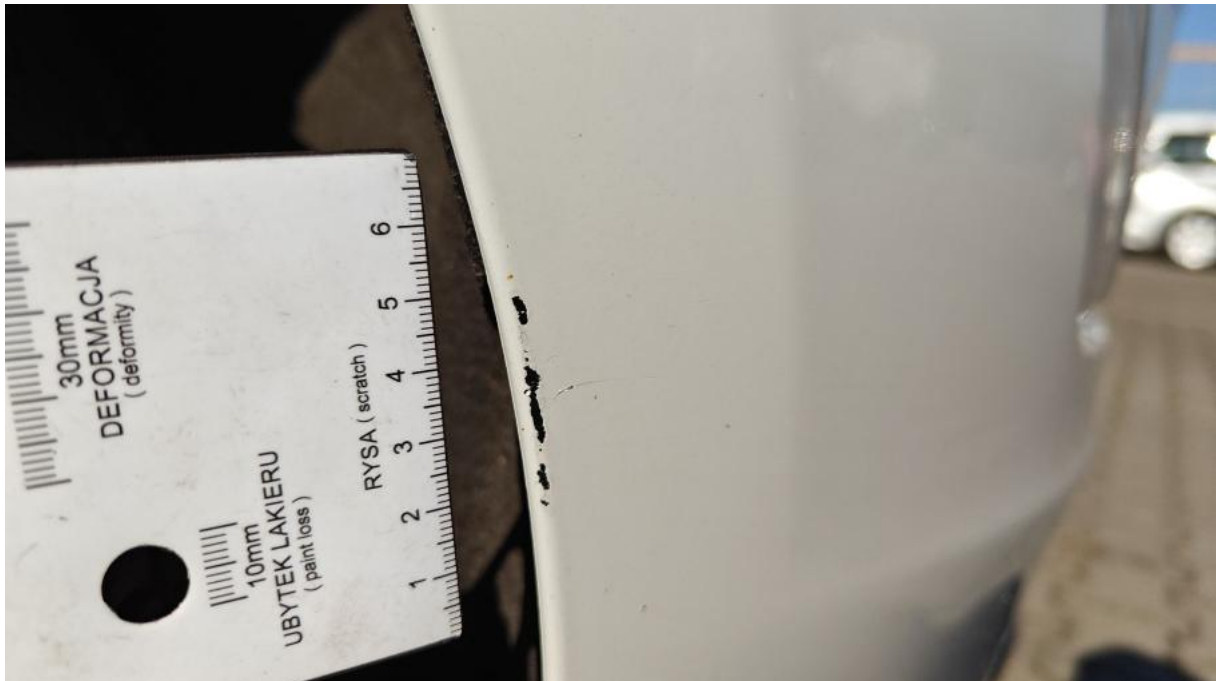

Fot. 49

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50


Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

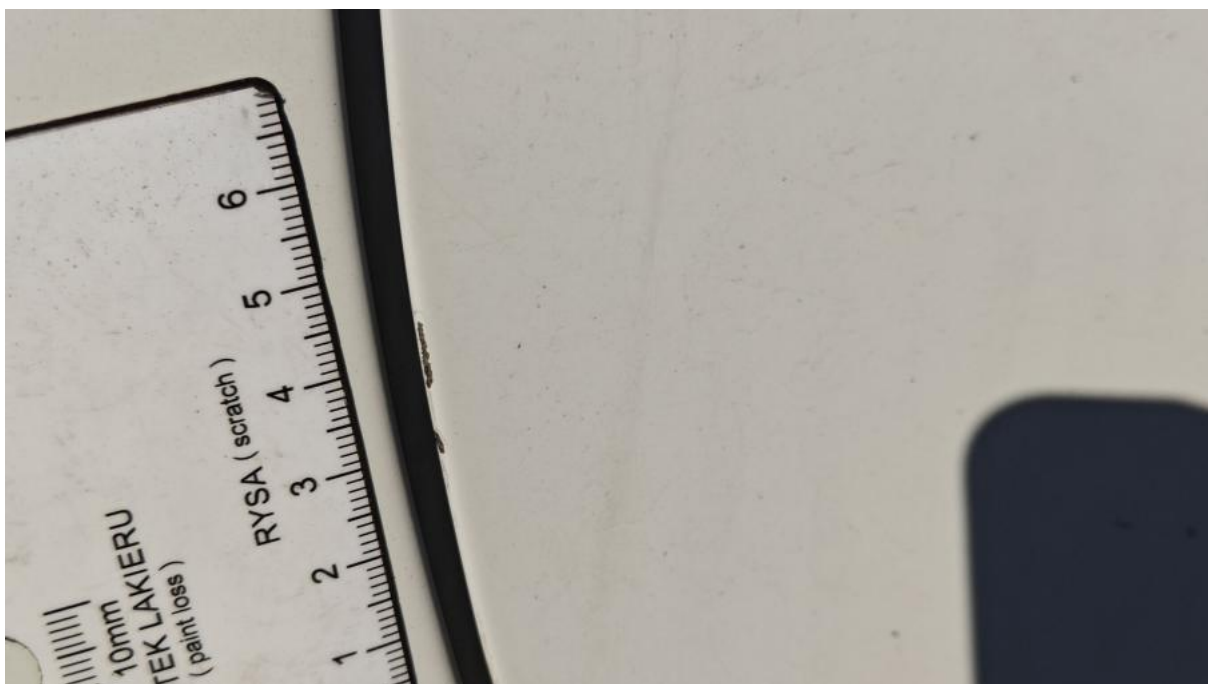

Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

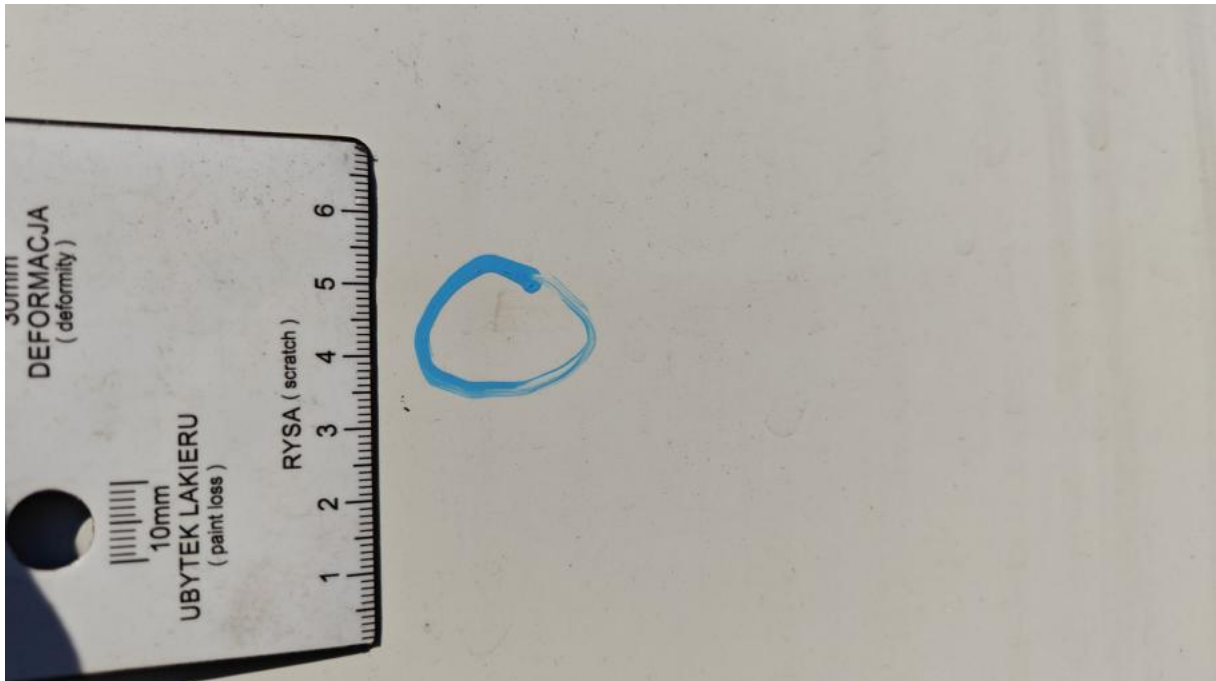

Fot. 53


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

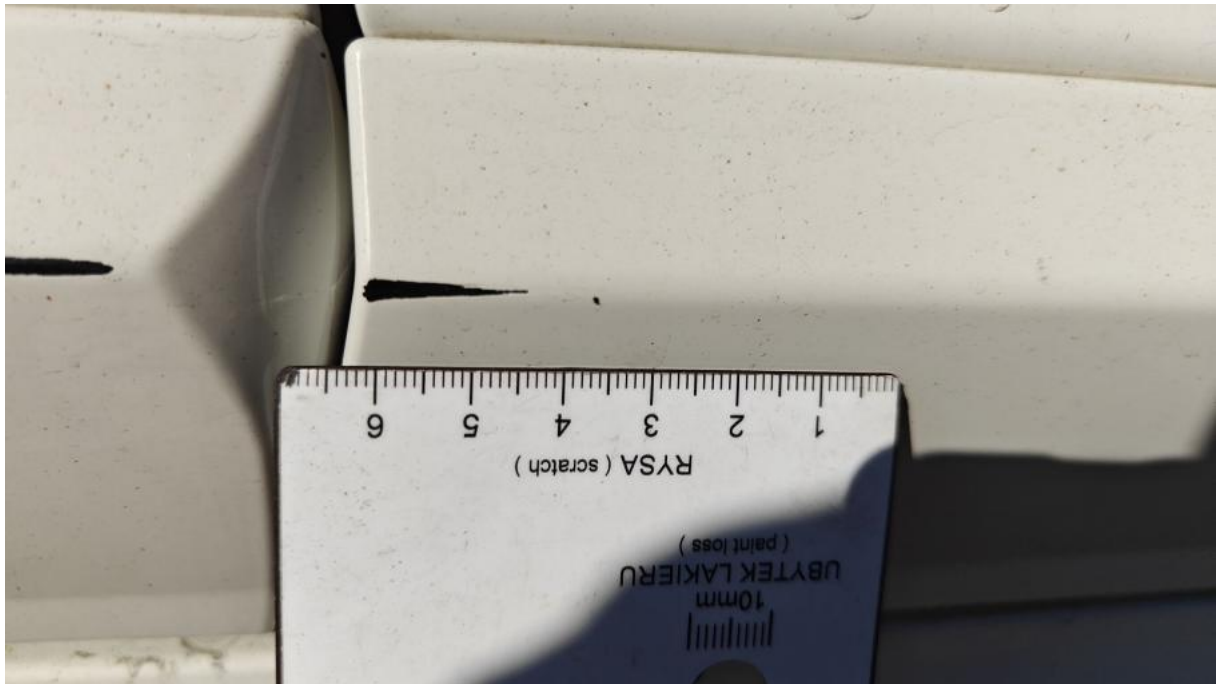

Fot. 55

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

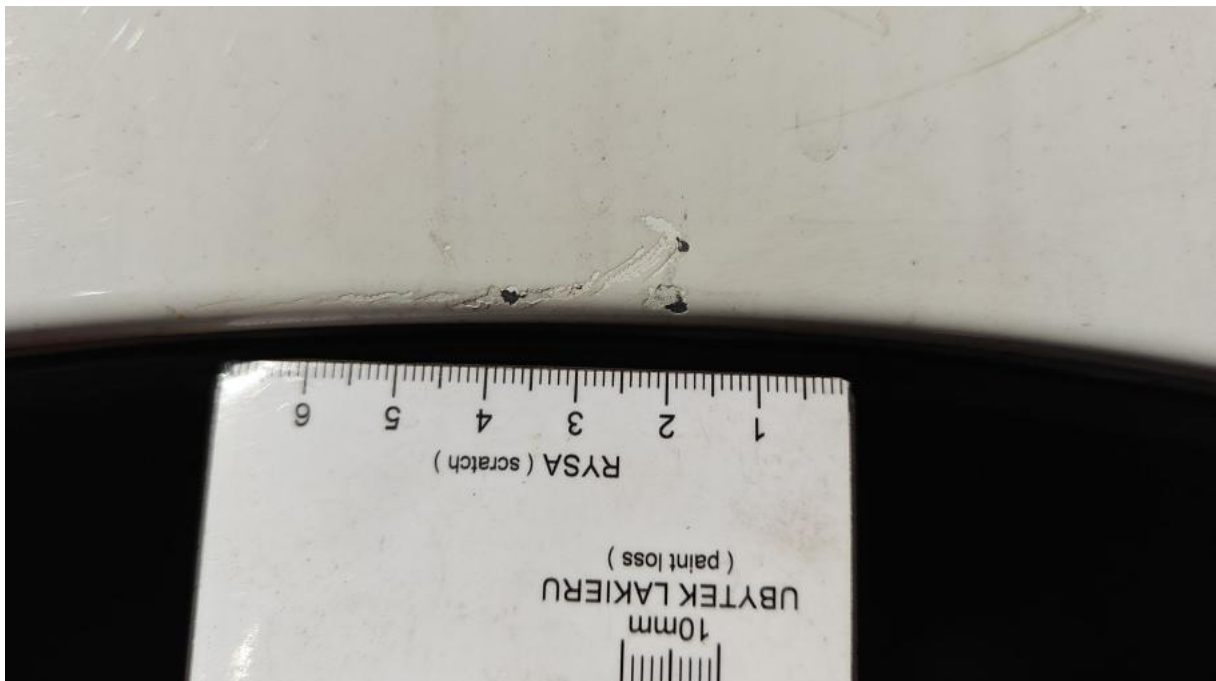

Fot. 64

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Reflektor L ksenonowy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 78

Reflektor L ksenonowy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 84

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich P() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 90

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 92

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 94

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1