

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	393221/4/25-9573	Data raportu	02-04-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	02-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/22735/25/03/27	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002X49852
Marka, model	FIAT Ducato 35 MultiJet3 Easy...
Typ, wersja	Ducato 35 MJ L3H2 EasyPro
Numer rejestracyjny	DW4VT36
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	110 411 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	29-06-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni, Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe, Lakier uni, Port USB podwójny, Półka pod sufitem, Radio z ekranem dotykowym 7 cali, AA/CP, System podtrzymujący koło zapasowe, Tapicerka materiałowa, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIREMAX, FM601	215/70 15 98H	3,5 mm
	lewe	FIREMAX, FM601	215/70 15 98H	3,5 mm
tylna	prawe	FIREMAX, FM601	215/70 15 98H	5,0 mm
	lewe	FIREMAX, FM601	215/70 15 98H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej


W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny R	rysa/odprysk	WY	1
2	Zderzak, róg L	rysa/odprysk	WY	0.3
3	Lampa tylna kompletna L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
4	Oslona błotnika tylnego, dolna L	rysa/odprysk	WY	0.2
5	Rama drzwi, przód L	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
6	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	2
7	Ściana boczna część przednia dolna R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Instrukcja obsługi	brak		
10	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. L	rysa/odprysk		
11	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. R	rysa/odprysk		
12	Deska rozdzielcza	zabrudzenie		
13	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie		
14	Słupek środkowy B R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

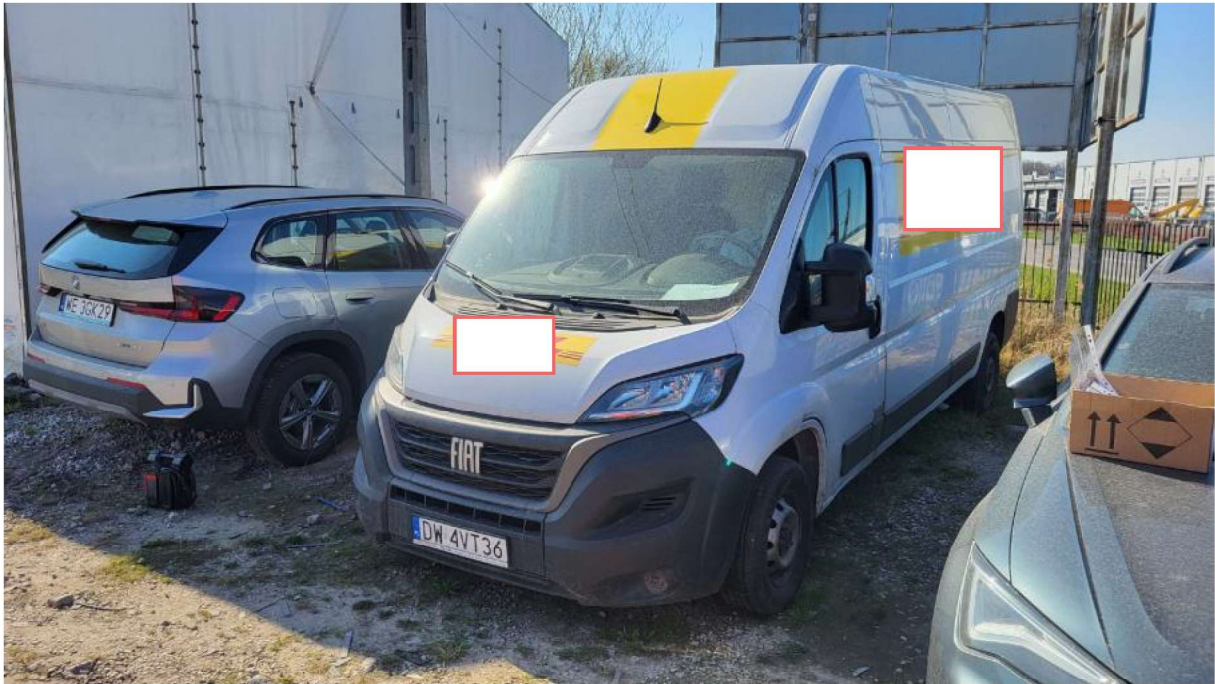

Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

A close-up photograph of a metal cylinder, likely a component of a vehicle's emission control system. The cylinder is light-colored and shows signs of wear and corrosion. It is stamped with the identification number "X2742590" and "X2742590" in a circular pattern. The cylinder is mounted on a dark, textured surface, possibly a metal frame or engine component.

FCA ITALY S.P.A.
E3-2007/46*0044*
*ZFA250000*02X49852*
3500 KG KG
6000 KG KG
1- 1870 KG
2- 2000 KG
MOTORE 4HD3
VERSTONE 2500RPEC MC

strona 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika

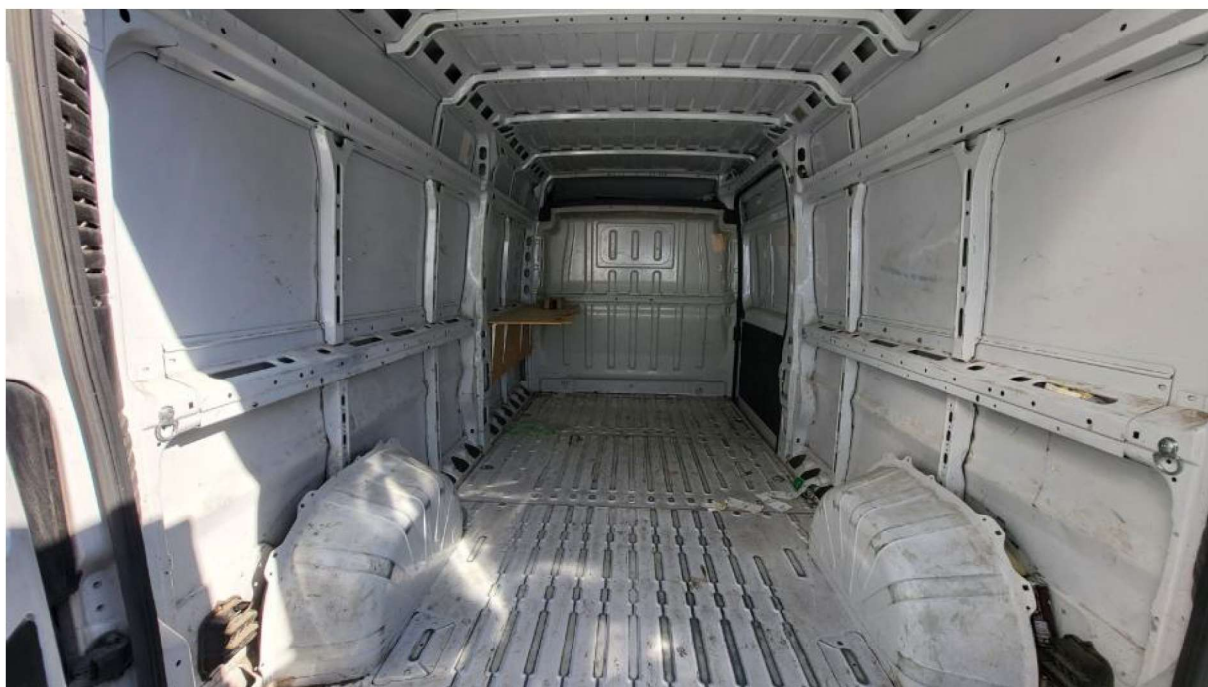

Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód

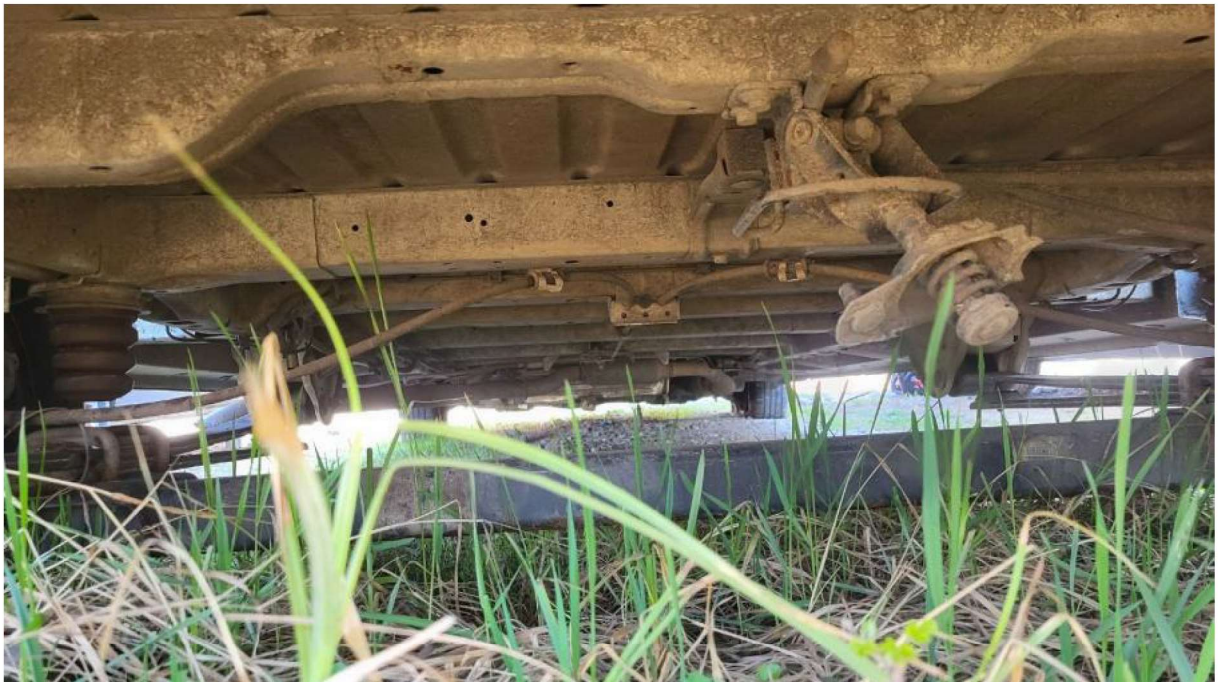

Fot. 26


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1

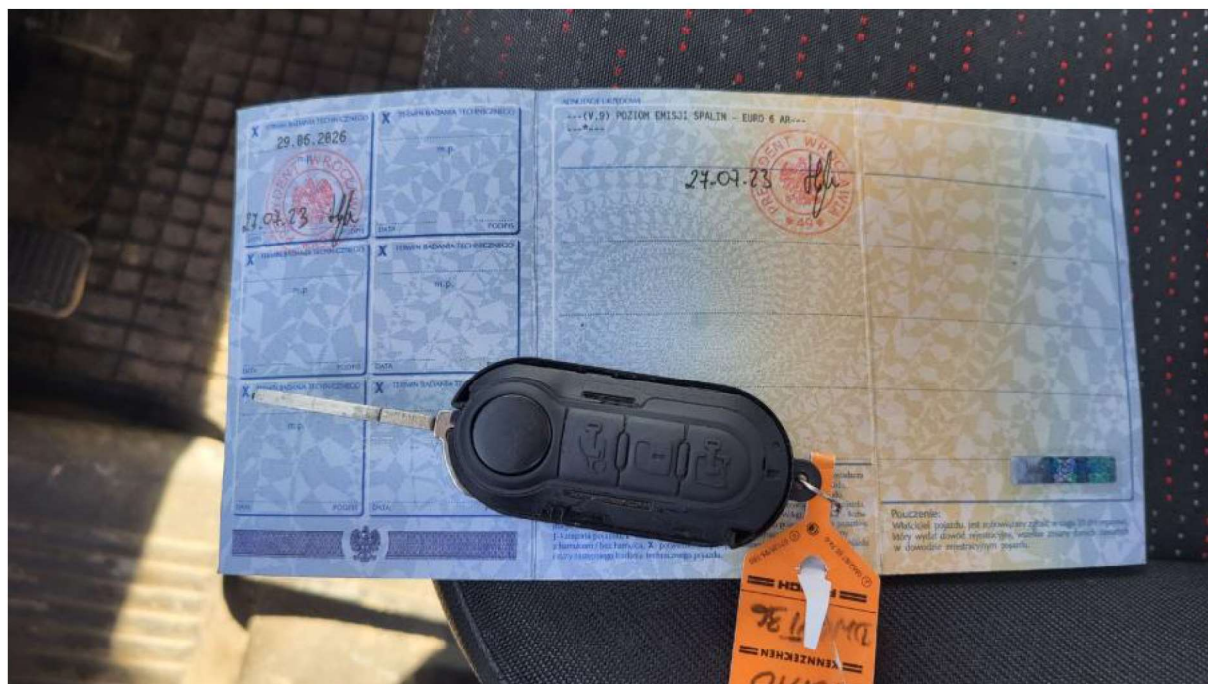

Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Opona przednia P - Inne 1



Fot. 32

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Próg P - Inne 1



Fot. 36

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

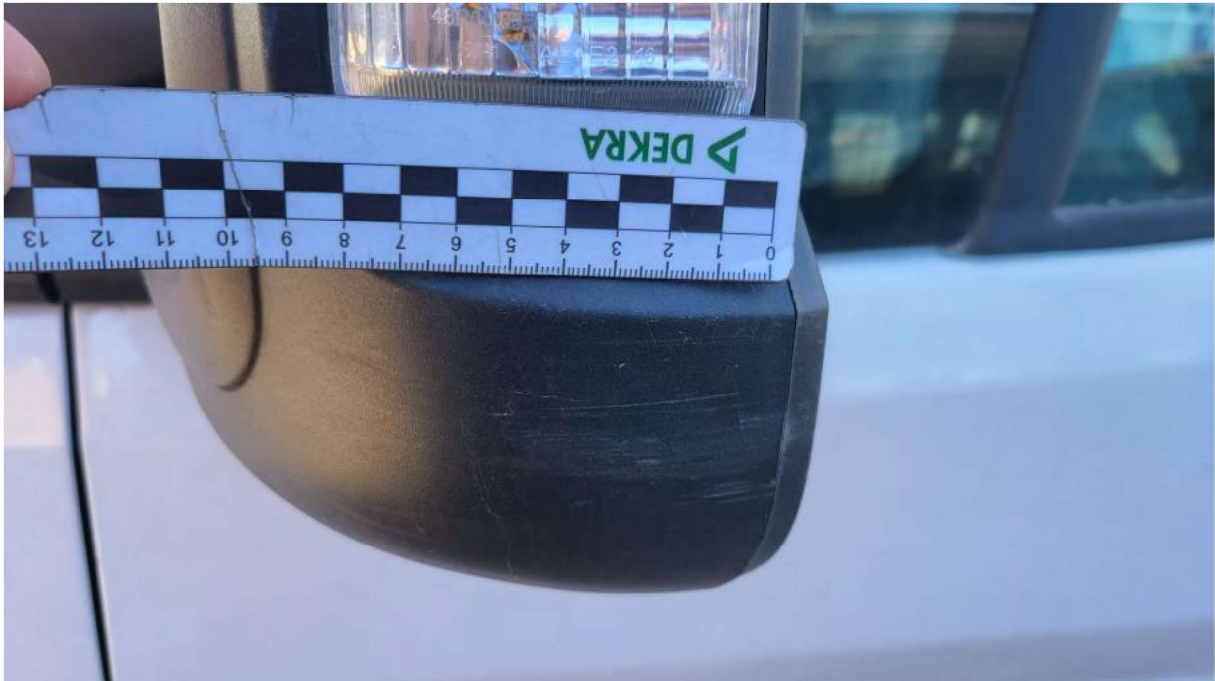

Fot. 41

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44


Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Deska rozdzielcza - Inne 1

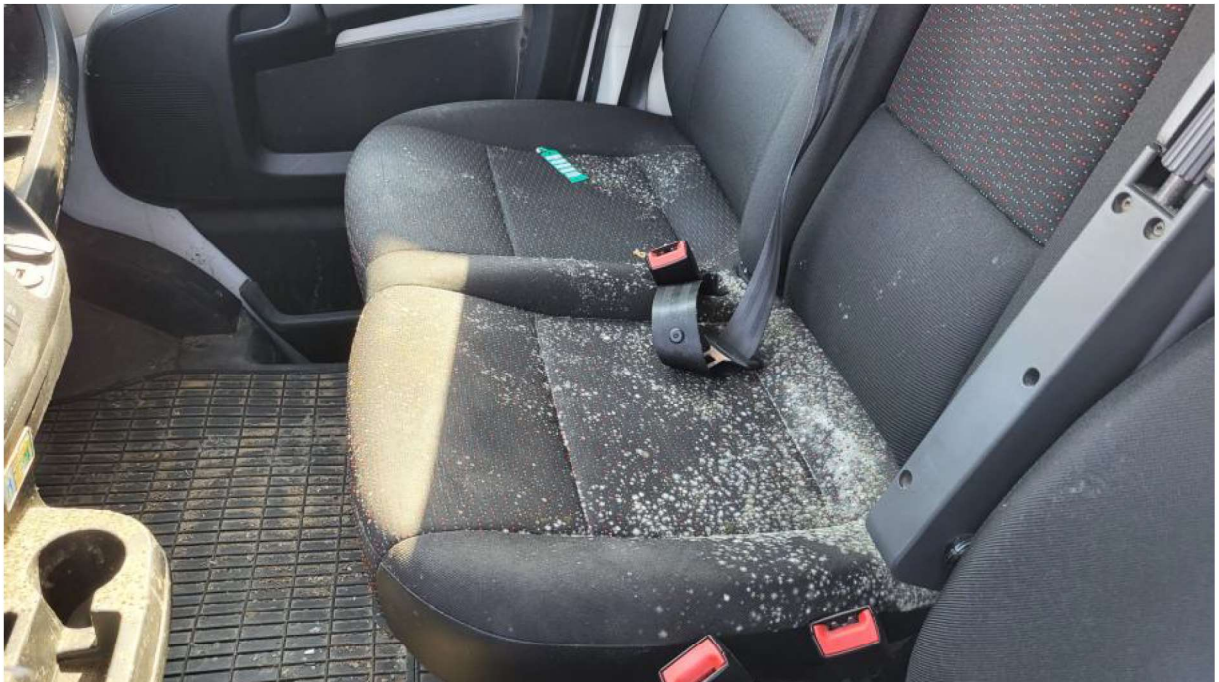

Fot. 46

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1