

Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/25050/25/04/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzeczoznawca:
inż. Michał Kopczyński
DEKRA Polska - O. Toruń

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0127427
Producent	PEUGEOT
Model	308 SW 17-21
Typ/wersja	308 SW 1.6 BlueHDi Access S&S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1200
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1880
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1560
Moc silnika [KM/kW]	100/73
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	KR6AP16
VIN	VF3LCBHYBHS062497
Data 1. rejestracji	30-08-2017
Data nast. bad. techn.	27-08-2025
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	209 718 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowa metalizowana
Data oględzin	2025-04-09

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91H	5,0 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91H	7,0 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS02	195/65 R15 91H	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 15. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania | 16. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami |
| 3. ASR - system kontroli trakcji | 17. Podłokietnik centralny z przodu + schowek |
| 4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 18. REF - system rozdziału sił hamowania |
| 5. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 19. Roleta bagażnika |
| 6. Elektryczne podnoszenie szyb, przód | 20. Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika |
| 7. Felgi stalowe 15 z ogumieniem | 21. Szyba przednia akustyczna |
| 8. Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparć, wysokości | 22. Tapicerka materiałowa |
| 9. Gniazdo 12V | 23. Tempomat |
| 10. Klamki wewnętrzne satynowe | 24. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 11. Klimatyzacja | 25. WIP Bluetooth (radio 6 głośników, zestaw głośnomówiący, Streaming Audio, USB) |
| 12. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | 26. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 13. Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane | 27. Światła do jazdy dziennej LED |
| 14. Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | - |
| 2 piloty | |
| Superzamek centralny | |
| 2. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | - |
| 3. Lakier metalizowany | - |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Koło zapasowe dojazdowe | - |
|----------------------------------|---|

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup) ¹	-
---	---

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -
Konieczne naprawy -


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-04-2025

Rzecznik DEKRA:
inż. Michał Kopczyński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

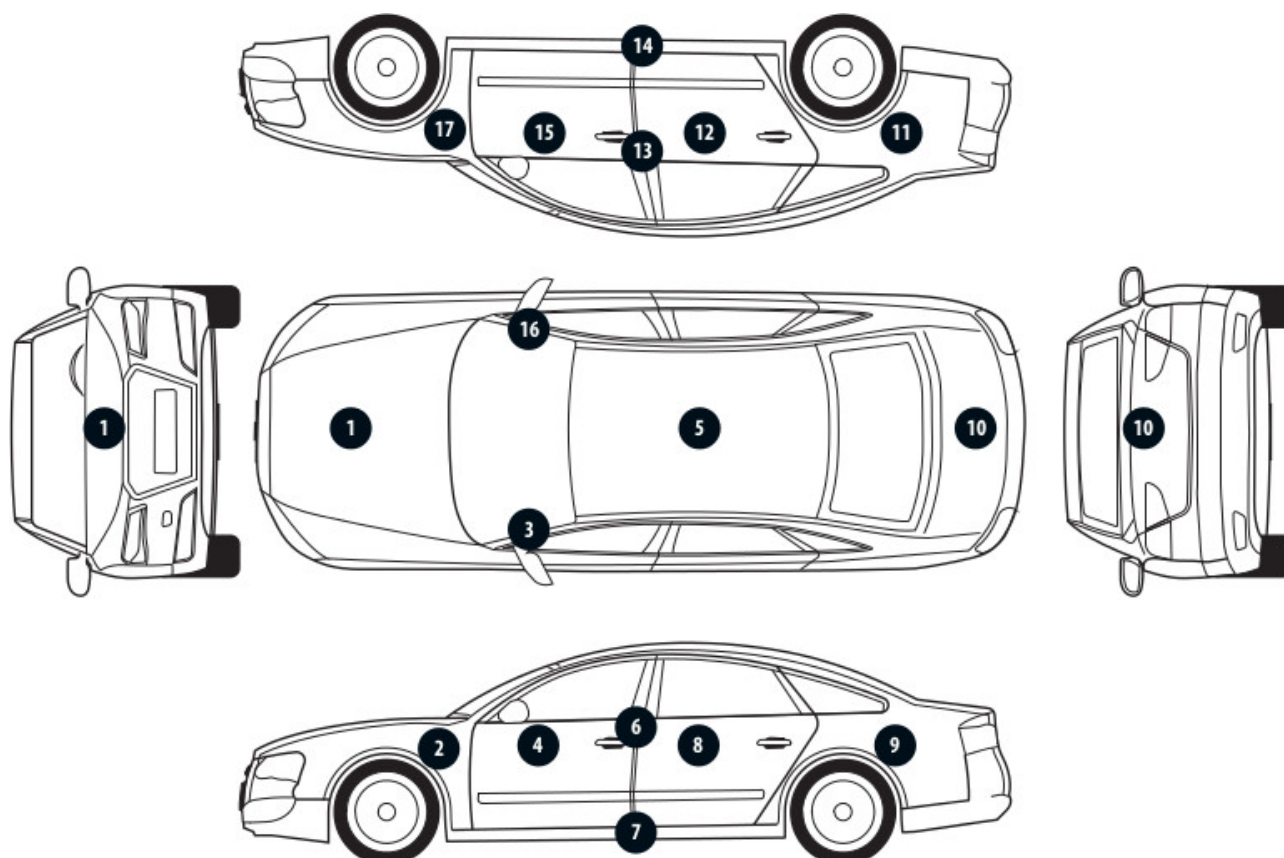

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	80 - 140
2	Błotnik przedni lewy	80 - 140
3	Słupek przedni lewy	80 - 140
4	Drzwi przednie lewe	190 - 262
5	Dach	80 - 140
6	Słupek środkowy lewy	80 - 140
7	Próg lewy	80 - 140
8	Drzwi tylne lewe	80 - 140
9	Błotnik tylny lewy	80 - 140
11	Błotnik tylny prawy	80 - 140
12	Drzwi tylne prawe	80 - 140
13	Słupek środkowy prawy	80 - 140
14	Próg prawy	80 - 140
15	Drzwi przednie prawe	80 - 140
16	Słupek przedni prawy	80 - 140
17	Błotnik przedni prawy	80 - 140

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi	przed. l.			ubytki chromu na klamce wewnętrznej

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	tyln.	zarysowanie, głębokie	w części prawej, o pow. [dcm2]: 2	

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.			wyrwany podłokietnik
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami				tapicerka silnie zabrudzona

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		błąd układu (sygnalizacja usterki), na biegu jałowym		bardzo głośna praca silnika, liczne nieszczelności

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
w zał. kosztorys naprawy sporządzony przez autoryzowany serwis Bosch

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
----------------	---------------	--------------------	--------------------------	-------

Kołpak ozdobny koła	przed. p.	ubytek materiału		dotyczy również tylnego prawego
---------------------	-----------	------------------	--	---------------------------------

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
w zał. kosztorys naprawy sporządzony przez autoryzowany serwis Bosch

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji
przeprowadzono jedynie próbę ruchową

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
w zał. kosztorys naprawy sporządzony przez autoryzowany serwis Bosch

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji
przeprowadzono jedynie próbę ruchową

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:
1 kluczyk

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
Pojazd w aktualnym stanie technicznym nie kwalifikuje się do jazdy.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Stan techniczny pojazdu uniemożliwia jazdę próbną. Przeprowadzono jedynie próbę ruchową na terenie parkingu wewnętrznego serwisu BOSCH. W zał. kosztorys wstępny sporządzony przez autoryzowany serwis BOSCH w Toruniu na prace mechaniczne, które umożliwią bezpieczne poruszanie się pojazdu. Wartość kosztorysu wstępnego odliczono od wartości pojazdu. Wartość kosztorysowa po przeprowadzeniu demontażu i weryfikacji zapewne ulegnie zwiększeniu, szacuję, że około 30%. Oględziny pojazdu: nadwozie w stanie zabrudzonym - brak możliwości dokładnej weryfikacji stanu powłoki lakierowej oraz ewentualnych drobnych uszkodzeń.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.