



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1001875162
Besichtigt am: 10.03.2025 15:05
Berichts-Nr: 7986865
FIN: WVVZZZ3CZNE020860



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

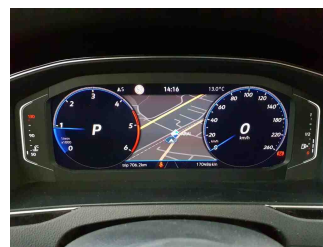

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CON
Erstzulassungsdatum:	26.01.2022
Laufleistung:	170.486 km
Farbe:	Scale Silver Metallic
Farbe Dach:	Scale Silver Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diebstahlwarnanlage
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 140 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Ambientebeleuchtung "Plus"	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 520A (92Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcknetz
Business	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumboden aufstellbar
Dachhimmel in Mistralgrau	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachreling schwarz	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 22

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Reifenkontrollanzeige	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall	Vordersitze beheizbar
Rückfahrkamera "Rear View"	Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Schalthebelknauf in Leder	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung	
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Variant	
Variante Grundausstattung	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt	
Verkehrszeichenerkennung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	1,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	1,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Ersatz		Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
4	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Achsvermessung	Wartung fällig	Ausführen
7	Dach	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	227,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE020860

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(10.03.2025 15:05) montierte Winterräder sind kein Bestandteil der Ausstattungsliste.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

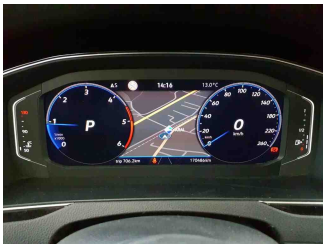


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

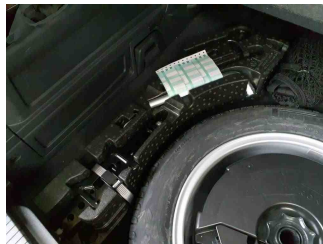


Equipment - Bordwerkzeug

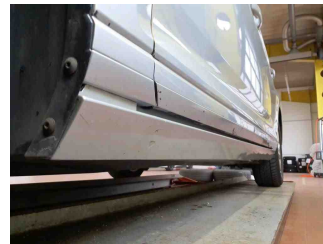

Seitenansicht - Schweller links

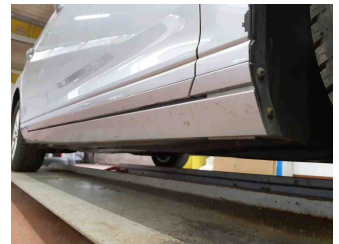

Seitenansicht - Schweller rechts

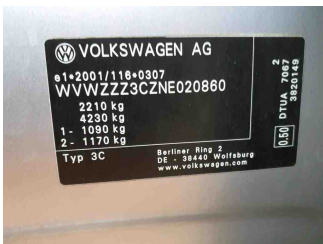

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

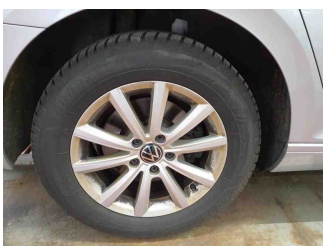

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

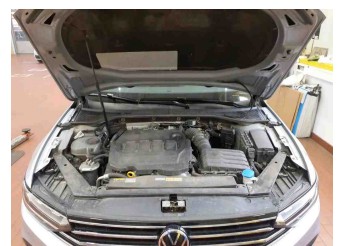

Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

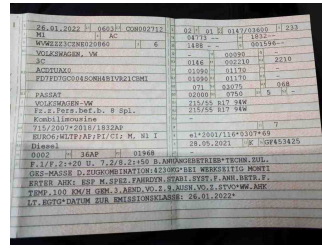

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Motorhaube




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

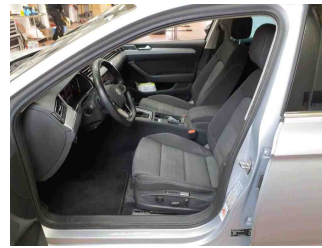

Innenraum - vorne

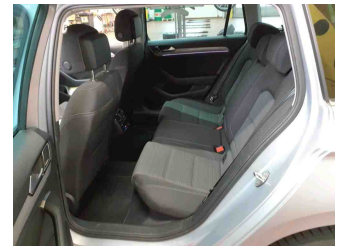

Innenraum - hinten

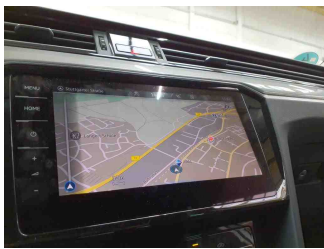

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar

oberer Steinschlag mit Rissbildung

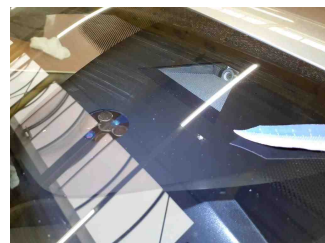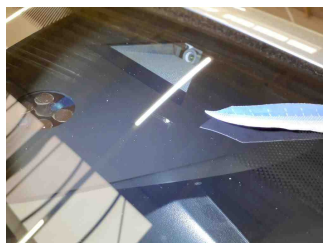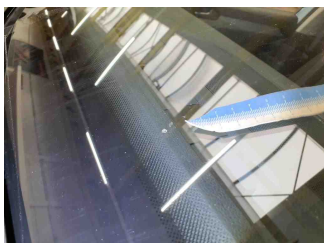


2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

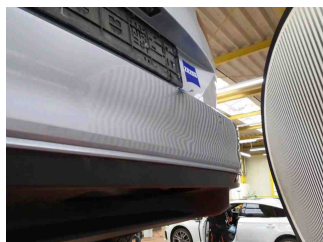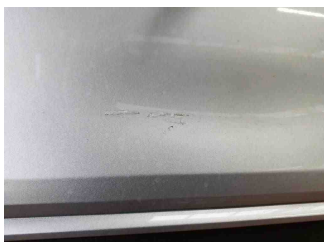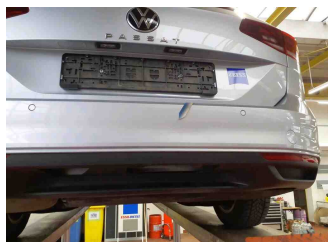






3 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Flanken innen abgefahren

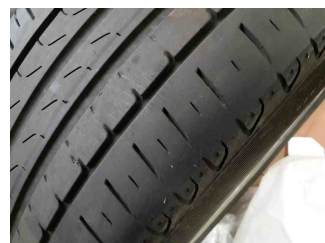

4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

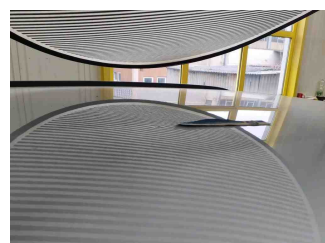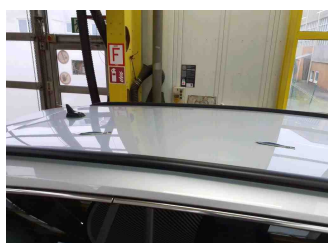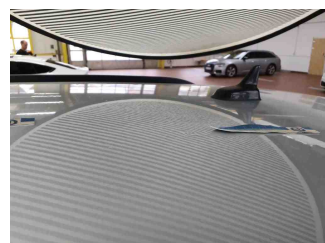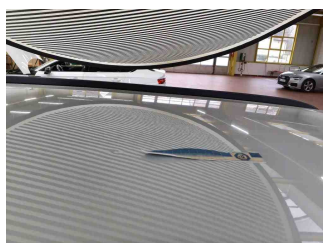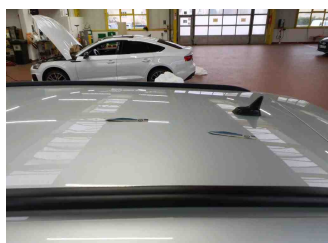





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

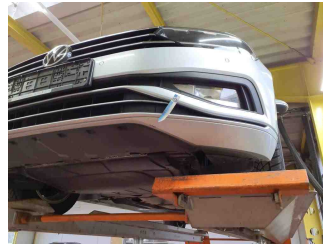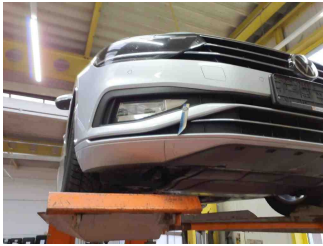


6 - Achsvermessung - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

Aufgrund ungleichmäßig abgefahrener Reifen




7 - Dach - Steinschlag - Auslegen + Polieren


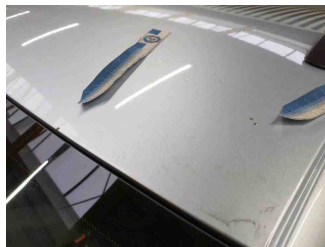


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

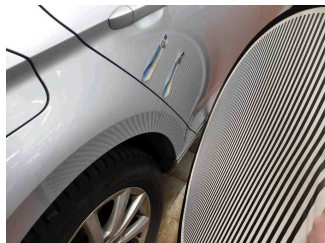

2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

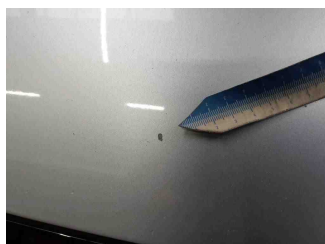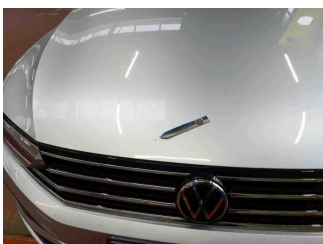



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7986865
vom: 10.03.2025