



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001855389
Besichtigt am:	04.03.2025 11:04
Berichts-Nr:	7869815
FIN:	TMBJW0NX7NY069821



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWJ
Erstzulassungsdatum:	28.02.2022
Laufleistung:	39.990 km
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	13.03.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	26.913 km
Restlauf bis Service:	12 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Bordliteratur in Deutsch
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordwerkzeug
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"REAR VIEW"	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dachreling, schwarz
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dämpfung hinten,Sportausführung
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DC/DC Wandler 3,0 KW
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dekor-Einlagen
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW, HybridTSI, Systemleistung 180 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr seitlich, hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablageetasche/Ablagebox)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Alu Pedalen	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfelddbeleuchtung (mit KA6)	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 320A (59Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußmatten vorn und hinten
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebsspannung 12 V	Halbleiter
	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

Heckspoiler in Wagenfarbe	Ohne Ablagenpaket/box
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Adapter
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Alu/Chrom-Paket
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Infotainment Columbus	Ohne Car2X
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kältemittel R1234yf	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Halter
Keine Aktionsausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Ladeboden
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfort	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfort Paket 2	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Schmutzfänger
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Skisack
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leergewichtsbereich 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leichtmetallräder "COMET", schwarz, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Optionsinfotainment (MIB3)
Leuchtwertenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Pannen-Set
Linkslenker	Parken & Sicht
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Performance Reifen 225/45 R18 91Y sportiv
Mit Multifunktionskamera	Progressive Lenkung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifendruckkontrolle
Multipler Matrix-Beam	Reifenlieferanten für EU Länder
Navi Columbus + Web Radio	Reise & Comfort
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz (SKODA ohne OCTAVIA)
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und
Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Sicherheit
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Soundaktor
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Virtuelles Pedal
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	169,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW0NX7NY069821

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

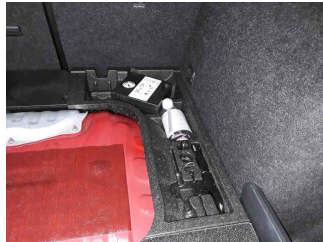

Equipment - Bordwerkzeug

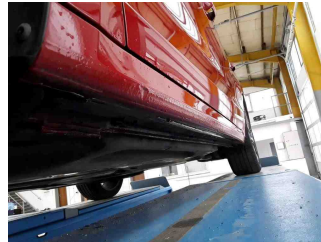


Seitenansicht - Schweller links

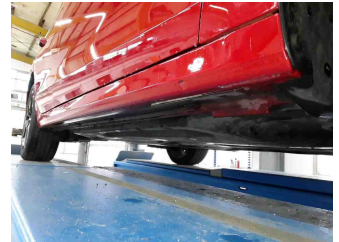


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

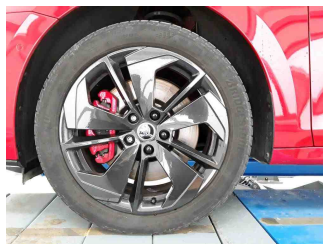


Räder - Rad montiert vorne
links

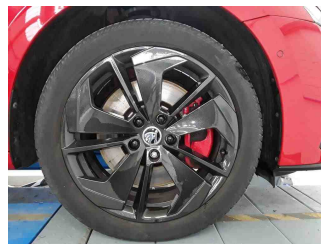

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

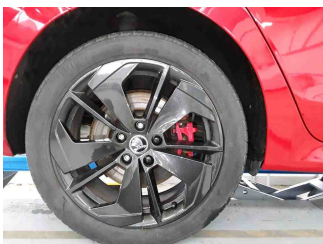

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7869815
vom: 04.03.2025




Innenraum - Kofferraum

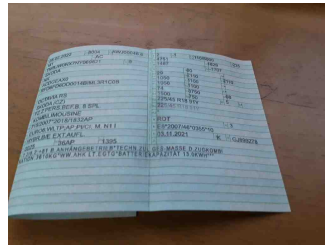

Fahrzeug - abgegebene ZB1

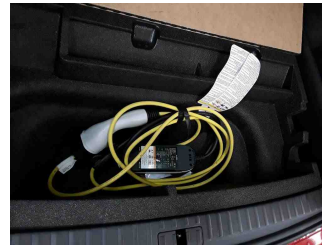


Equipment - Ladeequipment

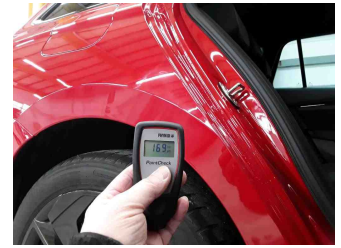


Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Lackstärke Kotflügel vorne rechts

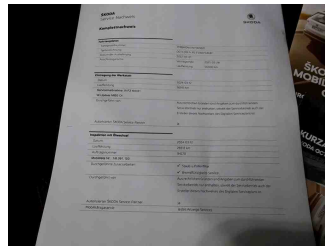

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

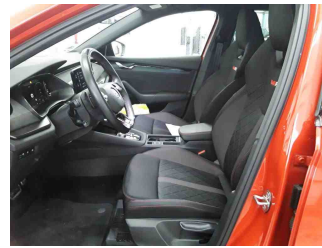

Innenraum - vorne

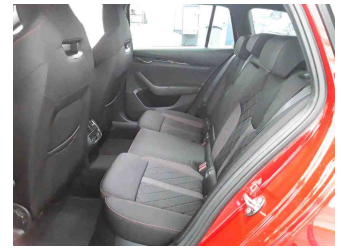

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

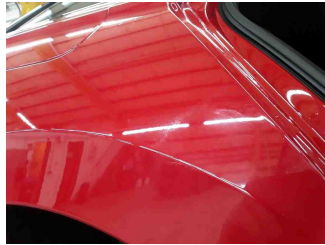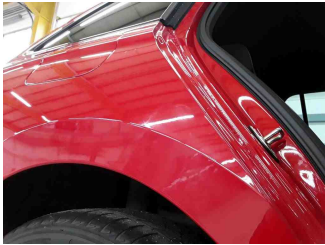

2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kotflügel vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

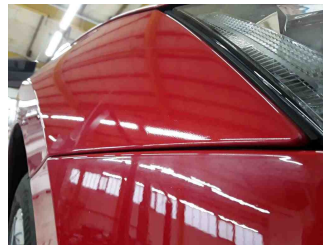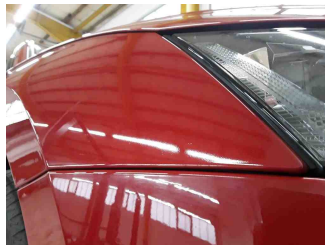

4 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

