



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001881257  
**Besichtigt am:** 18.03.2025 12:28  
**Berichts-Nr:** 8034345  
**FIN:** TMBJH7NPXN7011856



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Superb
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / APL
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	11.01.2022
<b>Laufleistung:</b>	172.716 km
<b>Farbe:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.862 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.511 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.864 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.196 kg
<b>Radstand:</b>	2.836 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	01.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	-2.800 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Batterie/Generator Kapazität Standard
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"REAR VIEW CAMERA MID"	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Berganfahrassistent
"TRAVEL ASSIST High"(Side Assist, ACC, Verkehrszeich- Erkenn., Park+Lane Assist +adapt. Spurführ., DQ mit Emerg.Assist)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Virtual Cockpit"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug
2 Leseleuchten vorn	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Business Columbus
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chromrahmen um die Seitefenster
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	DAB - Digitaler Radioempfang
7-Gang-Automatikgetriebe	Dachreling, eloxiert
8 Lautsprecher ( passiv )	Dachspoiler
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung hinten, Sportausführung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekorleiste Argento Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Doppelton-Signalhorn
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Drehstromgenerator 140 A
Ambientelicht Ausführung 2	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Aufkleber/Schilder in deutsch	-
Außen-Sound Standard	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Style	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (68Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne "drive select"
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Ohne 2. Batterie
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffbehälter	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitz
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Lehnenfernverriegelung aus Kofferraum	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Sonnenschutzrollo
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Uhr
Matrix-Beam	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Motorenstart Standard	Preisstützung
Navi Columbus + Web radio	PREMIUM Edition
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Progressive Lenkung
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Netzprogramm	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notrufsystem eCall+	Reifendruckkontrolle



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment  
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung  
 Schriftzugsatz in Grundauführung  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Side Assist  
 Sitzbelüftung vorn  
 Sitzbezüge in Leder  
 Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory  
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung mit Funkfernbedienung  
 Standheizung mit Funkfernbedienung  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger in Wagenfarbe  
 Textilfußmatten  
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
 TOP LED Rückleuchte  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfstand Deutschland  
 Variable Doppelboden inkl. Verran- rungsöse für Ladeboden + Organisier + Alu-Querträger  
 Variant/Avant  
 Variante Grundausrüstung  
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)  
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperrung elektronisch  
 Zus. Warnleuchten (Türbereich)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack ( $\mu\text{m}$ )
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts ( $\mu\text{m}$ )	262,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts ( $\mu\text{m}$ )	185,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJH7NPXN7011856

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034345  
vom: 18.03.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit





Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

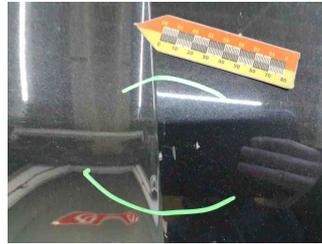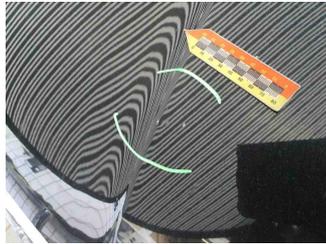

2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Ersetzen



4 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

