



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001830443
Besichtigt am: 05.02.2025 16:05
Berichts-Nr: 7733947
FIN: TMBJW7NPXM7035305



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Skoda |
| Modell: | Superb |
| HSN / TSN: | 8004 / AUJ |
| Erstzulassungsdatum: | 22.12.2020 |
| Laufleistung: | 113.667 km |
| Farbe: | Schwarz-Magic Perleffekt |
| Farbe Dach: | Schwarz-Magic Perleffekt |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Hybrid Benzin |
| Hubraum: | 1.400 ccm |
| Leistung: | 115 kW (157 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.862 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.511 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.864 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.291 kg |
| Radstand: | 2.836 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 6-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Beige |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 3 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|-------------|
| Nächste HU: | 12.2025 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Beide |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Vollständig |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 6.700 KM |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|--|
| "CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter | Beifahrersitzverstellung vom Fond |
| "DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG" | Berganfahrassistent |
| "FRONT ASSIST" - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage | Betriebserlaubnis Nachtrag |
| "KESY FULL" inkl. "SAFE" System | Betriebsspannung 12 V |
| "KESY FULL" mit Alarm und "SAFE" System | Bordliteratur in Deutsch |
| "LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT") | Bordwerkzeug |
| "REAR VIEW CAMERA MID" | BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV) |
| "SMART LINK" (drathlos für Apple) | Chrom-Paket (Ausführung 2) |
| 12 Volt-Steckdose(n) | Chromrahmen um die Seitefenster |
| 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten | Climatronic mit Stalufregulung, FCKW-frei |
| 2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung | DAB - Digitaler Radioempfang |
| 2x USB vorne | Dachreling, eloxiert |
| 3 Schlüssel | Dachspoiler |
| 4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C | Dämpfung hinten |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8 | Dämpfung vorn |
| 6-Gang-Automatikgetriebe | Dekorleiste Dark Brushed |
| 8 Lautsprecher (passiv) | Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Doppelton-Signalhorn |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label |
| Abgaskonzept, EU6 AM | Dreip. Automatikgurte vo. m. Gurtstraffer und Höheneinstellung |
| Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz |
| Aktivkohlebehälter | ECO-Funktion |
| Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet | Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile - |
| Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet | - |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity | Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV) |
| Aufkleber/Schilder in deutsch | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr. 0EC.B / 0EK.A |
| Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1) | Erweiterte Innengeräuschkämpfung |
| Außenspiegel links, konvex | Fahrerkniefahrerairbag |
| Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0- |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe | Farbiges "MAXI DOT" |
| Ausstattungsstufe - Style | Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage | Fertigungsablauf Standard |
| Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox | Feststellbremse |
| Batterie 340A (58Ah) | Formteilhimmel ungeteilt |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Frontantrieb |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn | Frontscheibe, Wärmeschutzglas |
| Beheizbare Vordersitze | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend |
| | Fußhebelwerk "Standard" |
| | Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| | Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere) |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

| | |
|--|--|
| Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal) | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Heckscheibenwischer "AERO" | Ohne CD/DVD für Navigation |
| Hybrid-Antriebssystem PHEV | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach) |
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten | Ohne Durchladeeinrichtung |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H | Ohne erweitertem Sicherheitssystem |
| Kältemittel R1234yf | Ohne Feuerlöscher |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | Ohne Fußmatten |
| Keine Aktionsausführung | Ohne Garagentoröffner |
| Kindersicherung, elektrisch betätigt | Ohne Generator |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche |
| Komfort Telefonie | Ohne Halter |
| Komfortsitze vorn | Ohne Head-Up Display |
| Kopfstützen hinten (3 Stück) | Ohne Kindersitz |
| Kopfstützen vorn | Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX) |
| Kraftstoffbehälter | Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Ladeboden |
| Kühlerschutzgitter mit Chromleiste | Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze |
| Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU) | Ohne Müdigkeitserkennung |
| Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F | Ohne Schmutzfänger |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Leergewichtsbereich 1 | Ohne Sonnenschutzrollo |
| Lehnenfernverriegelung aus Kofferraum | Ohne Spurhalteassistent |
| Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazit glanzgedreht | Ohne Spurwechselassistent |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1) | Ohne Tilgergewicht Lenkrad |
| Linkslenker | Ohne Überführungsausrüstung |
| Matrix-Beam | Ohne Uhr |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV) | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät |
| Mit Multifunktionskamera | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Mittelarmlehne vorn | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige |
| Mittelkonsole | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen) |
| Motorenstart Standard | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Navi Amundsen + Web radio | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Nebelschlussleuchte | Optionsinfotainment (MIB3) |
| Netztrennwand | Pannen-Set |
| Nicht Heissland | PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion |
| Nichtraucherausführung | Preisstützung |
| Normal-Lackierung | Radschrauben Standard |
| Notrufsystem eCall | Radstand |
| Ohne Adapter | Rechtsverkehr |
| Ohne Anhängervorrichtung | Regionscode " ECE " für Radio |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
Memory
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf
Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
TOP LED Rückleuchte
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Hybrid
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Funktion inkl. Welcome Effekt
Wartungsintervallverlängerung
Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne | Links | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 7,0 mm |
| Continental | Vorne | Rechts | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 7,0 mm |
| Continental | Hinten | Links | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 8,0 mm |
| Continental | Hinten | Rechts | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 8,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Michelin | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm |
| Michelin | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm |
| Michelin | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |
| Michelin | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Tür vorne rechts | Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht | Instandsetzen + lackieren |
| 2 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3 | Vorbereitungszeit Karosserie | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 4 | Alufelge hinten rechts | Kratzer | Pauschalbetrag |
| 5 | Alufelge vorne rechts | Kratzer | Pauschalbetrag |
| 6 | Seitenwand hinten links | Delle(n) | Kaltdrücken |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1 | Tirefit | Fehlt | Ersetzen |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NPXM7035305

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung

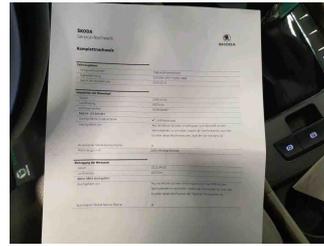

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

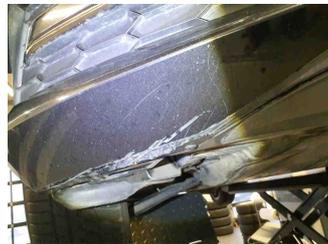

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



5 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7733947
vom: 05.02.2025

6 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

