



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001866785
Besichtigt am: 05.03.2025 11:05
Berichts-Nr: 7929459
FIN: WVGZZZ5N2PW036152



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Tiguan |
| HSN / TSN: | 0603 / BZG |
| Erstzulassungsdatum: | 20.02.2023 |
| Laufleistung: | 10.113 km |
| Farbe: | Nightshade Blue Metallic |
| Farbe Dach: | Nightshade Blue Metallic |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.509 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.684 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.839 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.170 kg |
| Radstand: | 2.678 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 25.100 KM |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|--|
| "Active" | Dämpfung hinten,Basis 1 |
| "ACTIVE" | Dämpfung vorn |
| "Plus"-Paket für Sondermodelle | Dekoreinlagen für Sondermodell |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn | Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| 230-V-Steckdose im Gepäckraum | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 3 Kopfstützen hinten | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| 4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19 | Doppelkupplungsgetriebe DQ381 |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l | Doppelton-Signalhorn |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW | Drehstromgenerator 180 A |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| Abgasnorm EU6 AP | ECO-Funktion |
| Ablagefächer in der Dachkonsole | Einstiegsleisten für Sondermodell |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite | Elektrische Luftzusatzheizung |
| AirStop®-Reifen 235/50 R 19 | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem | Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" |
| Außen-Sound Standard | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fahrprofilauswahl |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fahrzeugklassen-Differenzierung -550- |
| Außenspiegelgehäuse schwarz | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Fernentriegelung für Rücksitzlehne |
| Batterie 420A (70Ah) | Fernlichtassistent "Light Assist" |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Fertigungsablauf Standard |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Frontantrieb |
| Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Fußgängererkennung |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar |
| Cargo-Paket inkl. Reserverad platz- und gewichtssparend | Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-,Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt | Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Dachhimmel schwarz | Head-up-Display |
| Dachreling silber eloxiert | |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

| | |
|---|---|
| Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar | Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV) |
| Innenspiegel automatisch abblendend | Ohne Elektromotor (Hybrid) |
| ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze | Ohne Feuerlöscher |
| Kältemittel R1234yf | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | Ohne Heckspoiler |
| Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik | ohne Kennzeichenträger |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Ladekabel |
| Komfortausstattung | Ohne Mode3 Ladekabel |
| Komfortsitze vorn | Ohne Nebelscheinwerfer |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Kurzheck | Ohne Spurwechselassistent |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Trennwand |
| LED-Scheinwerfer | Ohne Überführungsausrüstung |
| Lendenwirbelstützen vorn | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Leuchtweitenregulierung | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Linkslenker | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe |
| Mittelarmlehne vorn | Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet |
| Müdigkeitserkennung | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" |
| Multifunktionskamera | Radio |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | Radstand |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | Rechtsverkehr |
| Nebelschlussleuchte | Regensensor |
| Nicht Heissland | Regionscode " ECE " für Radio |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Normal-Lackierung | Reifendruck-Kontrollsystem |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) | Reserverad gewichts- und platzsparend |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Rückfahrkamera "Rear View" |
| Ohne 2. Batterie | Rückleuchten |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR | Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Schalthebelknauf in Leder |
| Ohne Anhängervorrichtung | Scheibenbremsen hinten |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Schubladen unter den Vordersitzen |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel) |
| | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzbezüge für Sondermodell
Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt
Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfand Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Victoria Falls 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Wärmeschutzverglasung grün anstelle der abgedunkelten
hinteren Seiten- und Heckscheibe
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, Funkfernbedienung
und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|-------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne | Links | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 H | 7,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 H | 6,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 H | 7,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Rechts | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 H | 7,0 mm |

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 7,0 mm |
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 7,0 mm |
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 7,0 mm |
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 7,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Dach | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 2 | Motorhaube | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 3 | Heckklappe | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 4 | Lenkrad | Kratzer | Smart Repair Leder |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Ja |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|----------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Andere | Vollkaskoschaden | | € 2.500,00 |
| Summe (ohne MwSt.): | | | | € 2.500,00 |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N2PW036152

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7929459
vom: 05.03.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

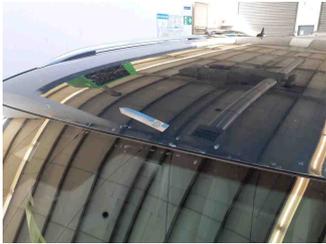

2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

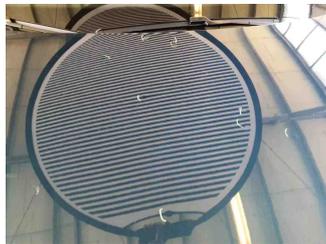

3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

