

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Opel**
 Typ: **Corsa D**
 Fahrgestellnummer: **W0L0SDL6884263912**
 Erstzulassung: **13.03.2008**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 4 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **117.408 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Metro M2**
 Leistung: **66 kW / 90 PS**
 Hubraum: **1364 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **4**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 29.4.2025
 Auftragsnummer: 884263912


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Nebelscheinwerfer
4	Rücksitzlehne klappbar
5	Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
6	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
7	Elektro-Paket
8	Kopf-Airbag-System
9	Nebelschlussleuchte
10	Sportsitze vorn
11	Reifen-Reparaturkit
12	Stoßfänger Wagenfarbe
13	Karosserie: 5-türig
14	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
15	Rücksitzlehne geteilt

Nr.	Bezeichnung
16	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
17	Verglasung getönt
18	Getriebe Automatik - (4-Stufen)
19	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
20	Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
21	Seitenairbag vorn
22	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
23	Innenraumfilter: Pollenfilter
24	Anti-Blockier-System (ABS)
25	Licht-Paket
26	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
27	Drehzahlmesser
28	Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
29	Lenkrad (Leder)
30	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Vorteils-Paket
3	* Bordcomputer
4	* Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
5	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
6	* Scheibenwischer mit Regensensor
7	* Klimaautomatik
8	* Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
9	Sicht-Paket
10	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
11	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
12	* Scheibenwischer mit Regensensor
13	Winter-Paket

Nr.	Bezeichnung
14	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
15	* Lenkrad heizbar
16	* Sitzheizung vorn
17	* Lenkrad (Leder)
18	Innovations-Paket 2
19	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
20	* Lenkrad heizbar
21	* Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
22	* Sitzheizung vorn
23	* Lenkrad (Leder)
24	Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
25	Technik-Paket 1
26	* Bordcomputer
27	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer W0L0SDL6884263912
 Fahrzeugtyp: Opel Corsa D 66 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 226µm
2	Tür vorne links 427µm
3	Tür hinten links 203µm
4	Seitenwand links 400µm
5	Seitenwand rechts 209µm
6	Tür hinten rechts 220µm
7	Tür vorne rechts 307µm
8	Kotflügel rechts 196µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motor	1, 2	verölt	
2	Heckklappe	3, 4, 5	zerkratzt	
3	Abdeckung Kofferraum links	6, 7	Halteklammern abgebrochen	
4	Dach (Dachkante hinten)	8, 9	Lachabplatzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
5	Seitenwand rechts	10, 11, 12	leicht deformiert und zerkratzt	
6	Tür hinten rechts	13, 14, 15	leicht deformiert und zerkratzt	
7	Tür vorne rechts	16, 17, 18, 19	leicht deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe lackiert	
8	Spiegelkappe rechts	20	Kratzer	
9	Kotflügel rechts	21, 22, 23	deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe lackiert	
10	Lenkrad	24	abgegriffen	
11	Wartung		fällig (kein Nachweis)	
12	Motorhaube	25, 26, 27	Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung	
13	Scheinwerfer links	28	matt/blind	
14	Stoßfänger vorn	29, 30, 31	zerkratzt	
15	Fahrsitzbezug	32	Leder eingerissen	
16	Tür vorne links	33, 34, 35	zerkratzt	
17	Tür hinten links	36, 37, 38, 39	leicht deformiert und zerkratzt	
18	Seitenwand links	40, 41, 42	leicht deformiert und Korrosion	
19	Stoßfänger hinten	43, 44, 45	zerkratzt und gebrochen	
20	Reifendichtmittel	46	fehlt	
21	Felge hinten rechts	47, 48	zerkratzt	
22	Felge vorne rechts	49, 50	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R16 87V	Hankook	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R16 87V	Hankook	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R16 87V	Hankook	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R16 87V	Hankook	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum

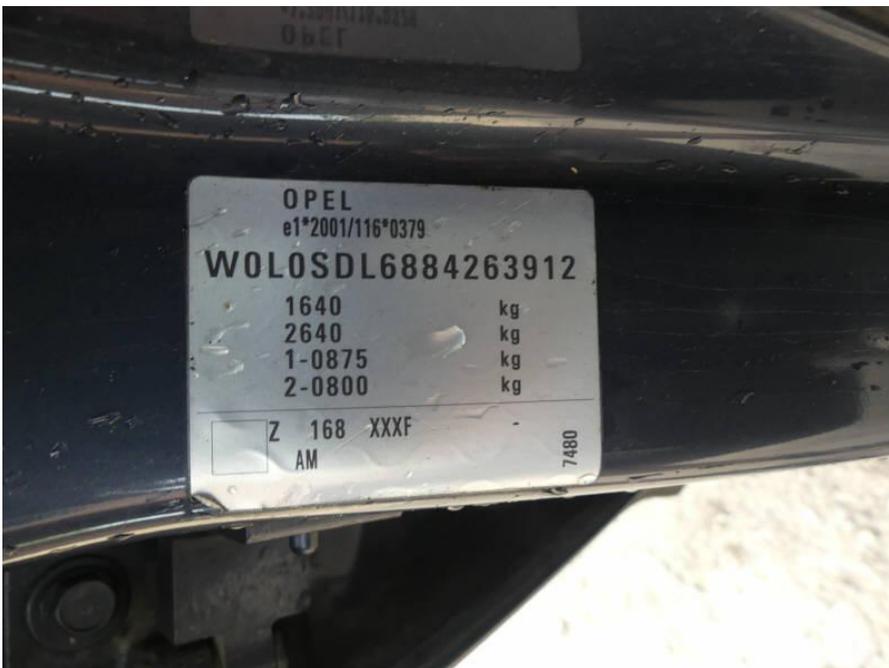


Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentssystem



Bild 2: Entertainmentssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel

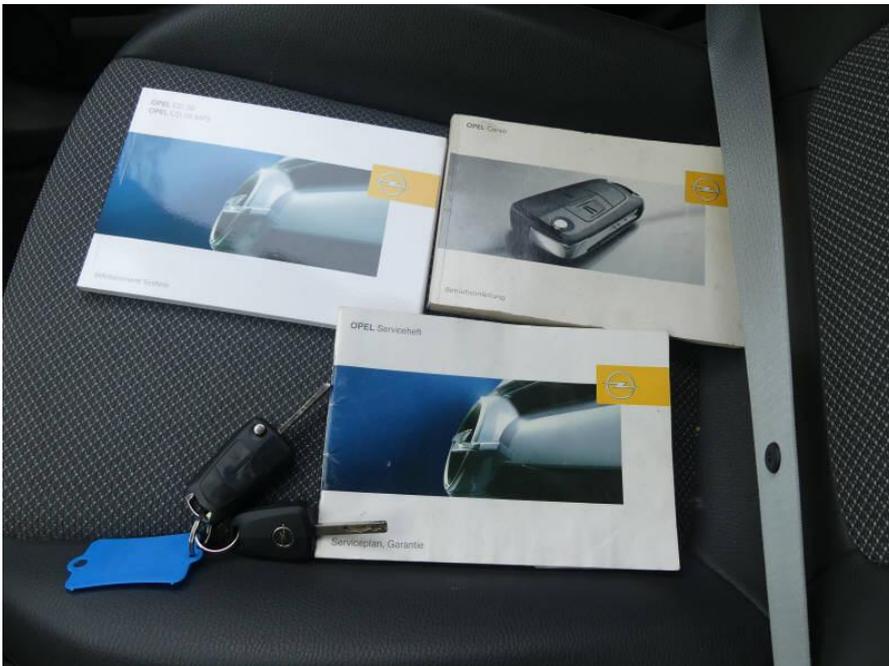


Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motor verölt

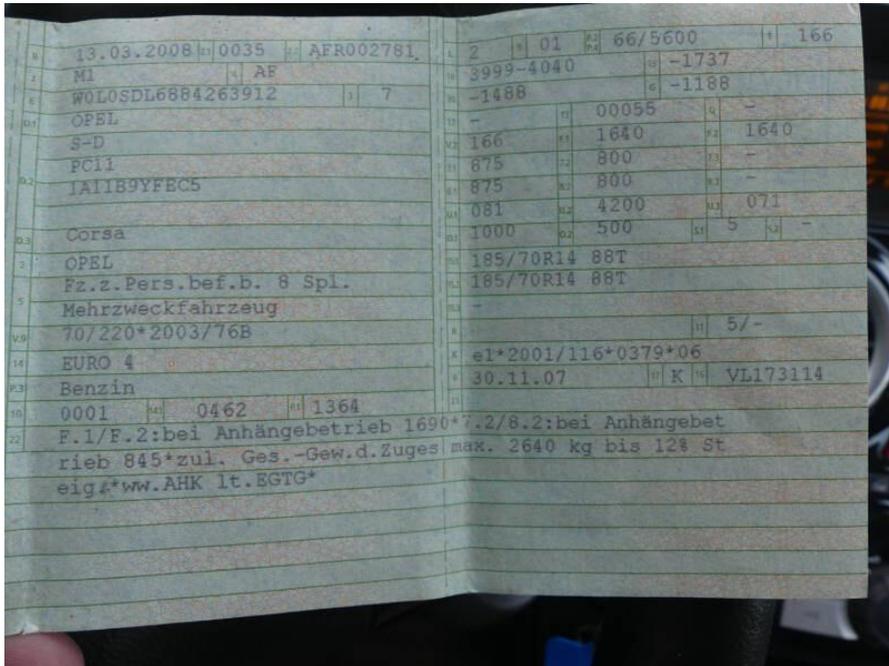

Bild 2: Technik / Motor verölt



Bild 3: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 6: Innenraum / Abdeckung Kofferraum links Halteklammern abgebrochen



Bild 7: Innenraum / Abdeckung Kofferraum links Halteklammern abgebrochen



Bild 8: Karosserie / Dach (Dachkante hinten) Lachabplatzer



Bild 9: Karosserie / Dach (Dachkante hinten) Lachabplatzer



Bild 10: Karosserie / Seitenwand rechts leicht deformiert und zerkratzt

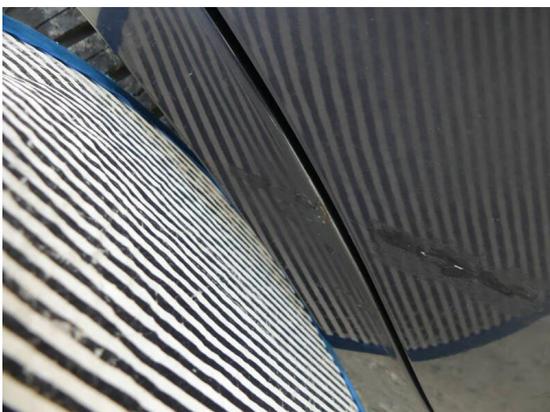


Bild 11: Karosserie / Seitenwand rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Seitenwand rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

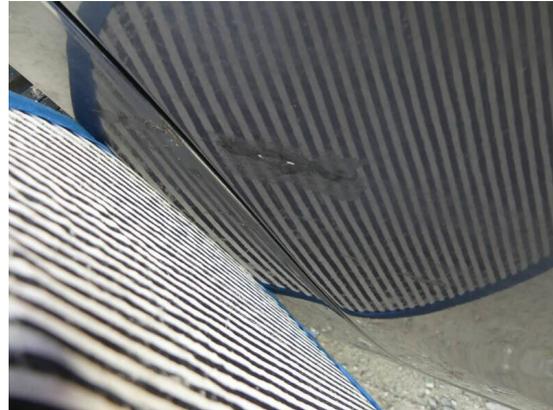


Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe



Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe



Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe



Bild 20: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe

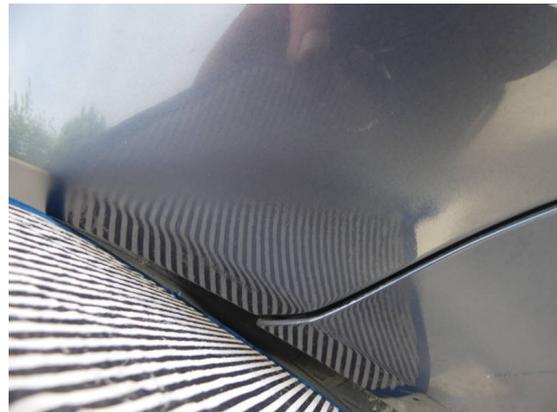


Bild 22: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe



Bild 23: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert, zerkratzt und mit falscher Farbe



Bild 24: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 25: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung



Bild 27: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und Klarlackablösung



Bild 28: Technik / Scheinwerfer links matt/blind

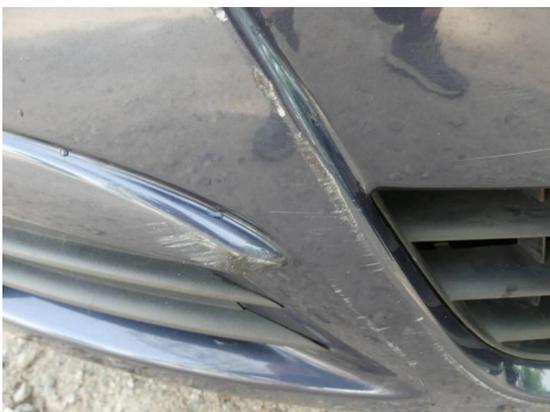


Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

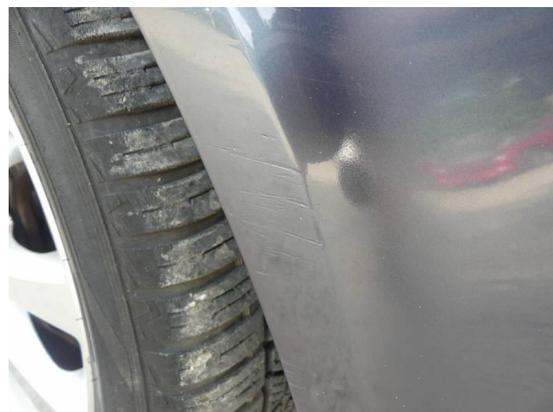


Bild 30: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 32: Innenraum / Fahrersitzbezug Leder eingerissen



Bild 33: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Seitenwand links leicht deformiert und Korrosion



Bild 41: Karosserie / Seitenwand links leicht deformiert und Korrosion



Bild 42: Karosserie / Seitenwand links leicht deformiert und Korrosion



Bild 43: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gebrochen



Bild 44: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gebrochen



Bild 45: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gebrochen



Bild 46: Reifen - Felge / Reifendichtmittel fehlt



Bild 47: Reifen - Felge / Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 48: Reifen - Felge / Felge hinten rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

29.4.2025

Auftragsnummer:

884263912

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer



Bild 50: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer