

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214789/4/25-11401	Data raportu	22-04-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/27492/25/04/15	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0EXXWPCEHA52396
Marka, model	FORD Mondeo Hatchback 14-19
Typ, wersja	Mondeo 2.0 TDCi Gold X (Trend)
Numer rejestracyjny	SK357NH
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	213 354 km
Data 1. rej./rok prod.	27-06-2018/2017
Data nast. bad. techn.	07-08-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD), Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy diennej, Światła przeciwmigielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Lakier metalik, Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	215/60 16 95V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	215/60 16 95V	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	215/60 16 95V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	215/60 16 95V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200
3	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Słupek przedni prawy	200 - 300
3	Dach	200 - 300
4	Drzwi przednie prawe	200 - 300

5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
---	---	-----------

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1.8
2	Kierunkowskaz boczny R	pęknięcie	WY	0.2
3	Konsola pokrywy dachu	uszkodzony schowek	WY	0.1
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Błotnik tylny , część górna L	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Nakładka wew. bagażnika L	nietrwały montaż	NA	0.1
8	Nakładka wew. bagażnika R	nietrwały montaż	NA	0.1
9	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
10	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
11	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
16	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
17	Próg L	wgniecenie/odkształcenie		
18	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
19	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

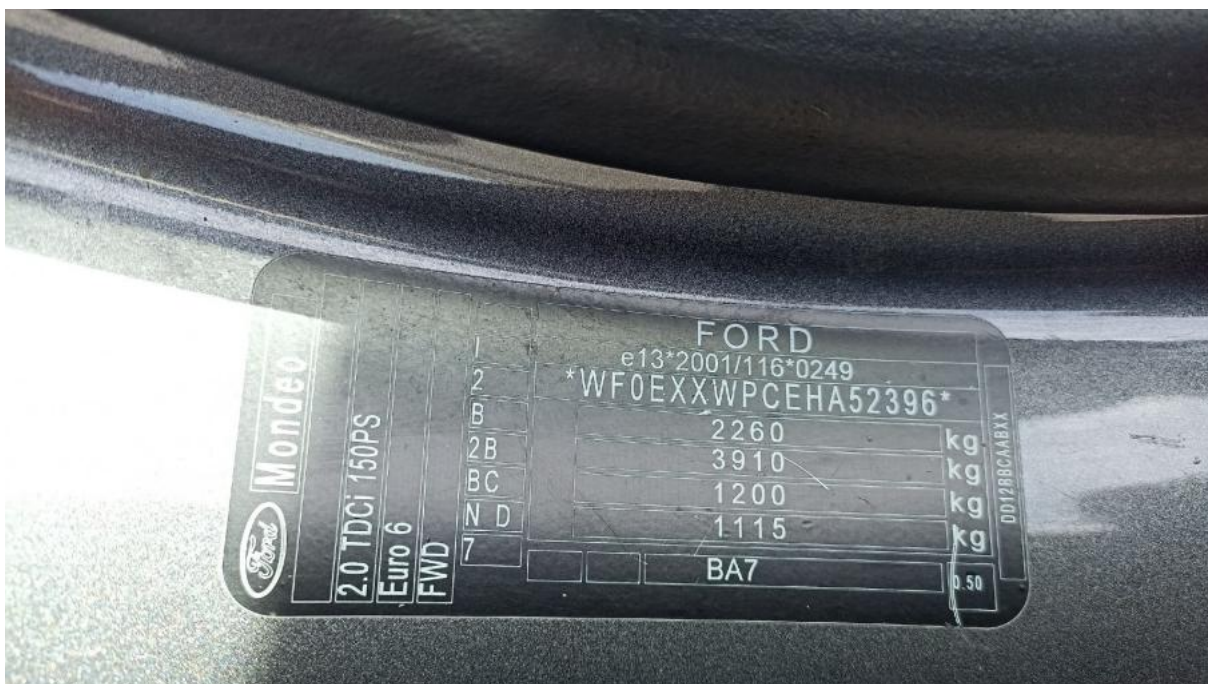

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Inne 1



Fot. 38

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Listwa śr zderzaka tylnego - Inne 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lampy oświetlenia wnętrza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Lampy oświetlenia wnętrza - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



Fot. 64

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2