

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214650/4/25-11401	Data raportu	10-04-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	08-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25058/25/04/04	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3M45GZWJS151619
Marka, model	PEUGEOT 3008 16-20
Typ, wersja	3008 1.6 THP Active S&S EAT6
Numer rejestracyjny	DW3Y714
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/121 kW
Stan licznika	162 777 km
Data 1. rej./rok prod.	11-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	19-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran 8-calowy dotykowy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda USB, Gniazdo 12V (z przodu, z tyłu i w bagażniku), Hamulec postojowy elektryczny (FSE), Hill Assist, Kierownica pokryta skórą licową, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wewnętrzne LED, Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary, wyświetlacz dotykowy 8 calowy, kierownica wielofunkcyjna, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik przedni z klimatyzowanym schowkiem, Radio: 6 głośników, MP3, Bluetooth, USB, wyświetlacz LCD, System monitorowania czasu jazdy (DAA1), System monitorowania ograniczeń prędkości, System monitorowania pasa ruchu (LDW), Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wykończenie elementów wnętrza (deski rozdzielczej i paneli drzwiowych) w stylu Carbon, Wykończenie wnętrza chromem, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Dach Black Diamond, Felgi aluminiowe 18 Detroit + koło zapasowe dojazdowe, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet City 1, Pakiet manualny AGR dla fotela kierowcy, Peugeot Connect NAV z tunelem cyfrowym DAB, Relingi dachowe aluminiowe, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania auta (ADML), Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 18 102V	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 18 102V	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 18 102V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	225/55 18 102V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Krata wlotu powietrza, dolna	pęknięcie	WY	2
2	Nakładka haka holowniczego	brak	WY	0.1
3	Uszczelka drzwi/klapy	rozerwanie	WY	0.1
4	Obicie półki tylnej	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.3
5	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
6	Krata wlotu powietrza, zestaw	niewłaściwe pasowanie, zarysowanie	NA	0.3
7	Światnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
11	Światnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
12	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
13	Światnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
14	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie		
15	Listwa konsoli tylnej	zarysowanie		
16	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
17	Tapicerka oparcia 1.rząd L	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

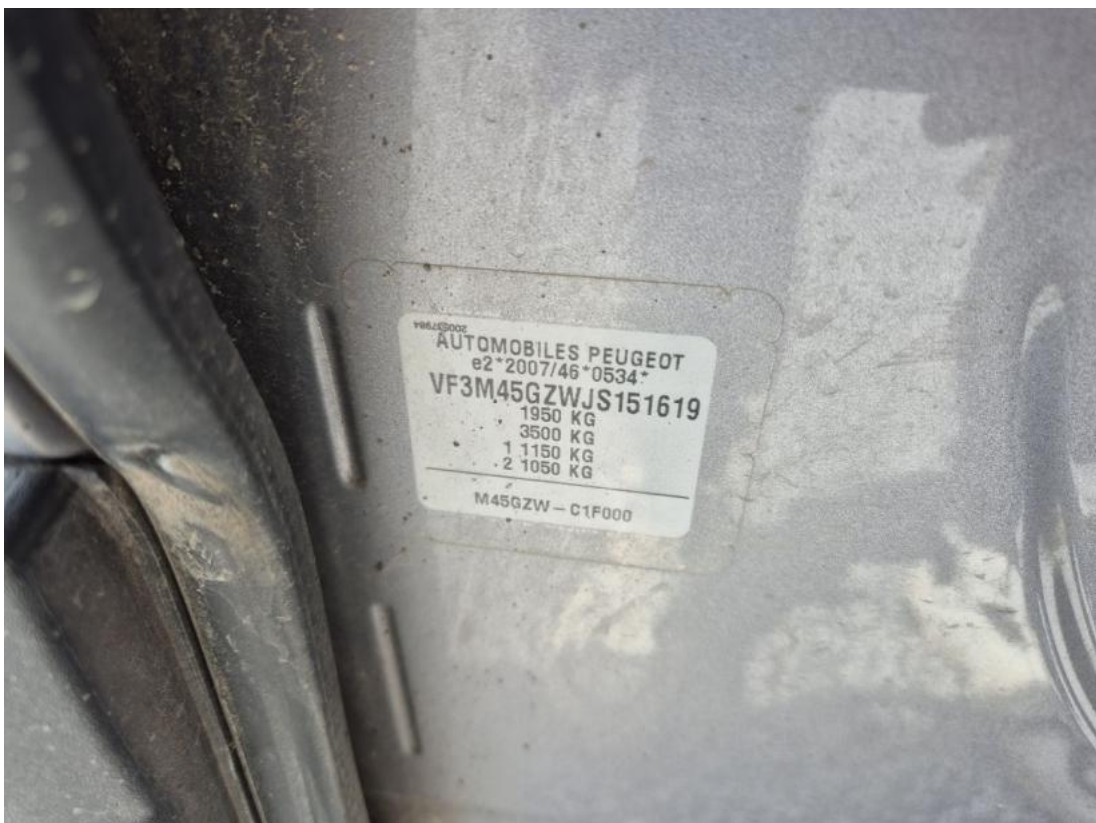

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle shot of the underside of a vehicle, focusing on the exhaust system. A large, cylindrical, rusted metal muffler is the central feature, connected to various pipes and hangers. The surrounding chassis components, including control arms and suspension parts, are visible and show signs of wear and rust. The vehicle is parked on a surface of light-colored gravel. The lighting is bright, casting shadows on the ground.


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

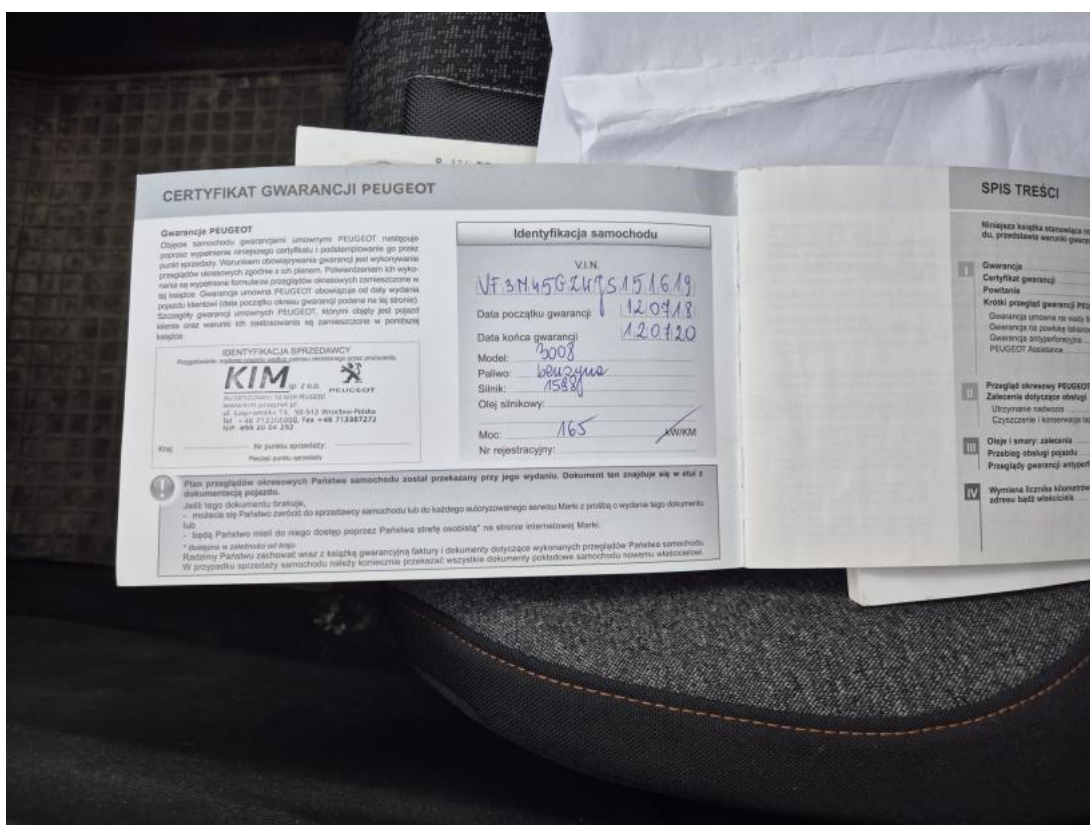

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34


Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Inne 1

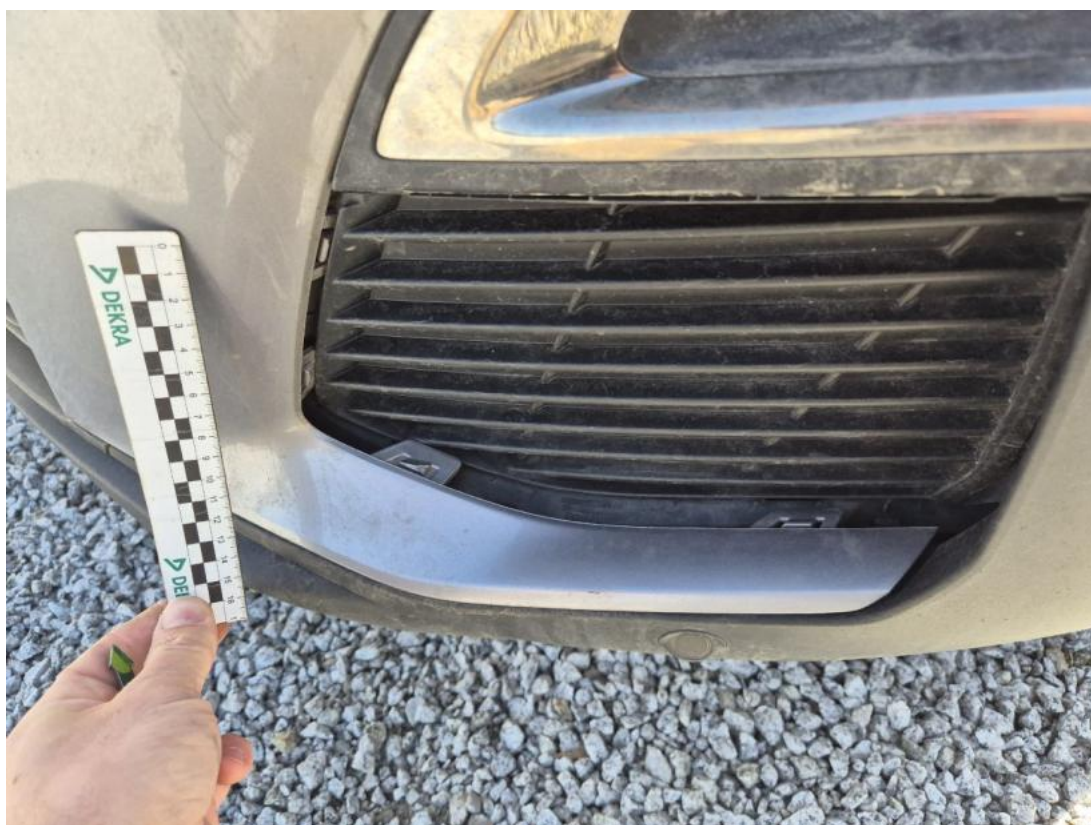

Fot. 36

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. praw. - Inne 1

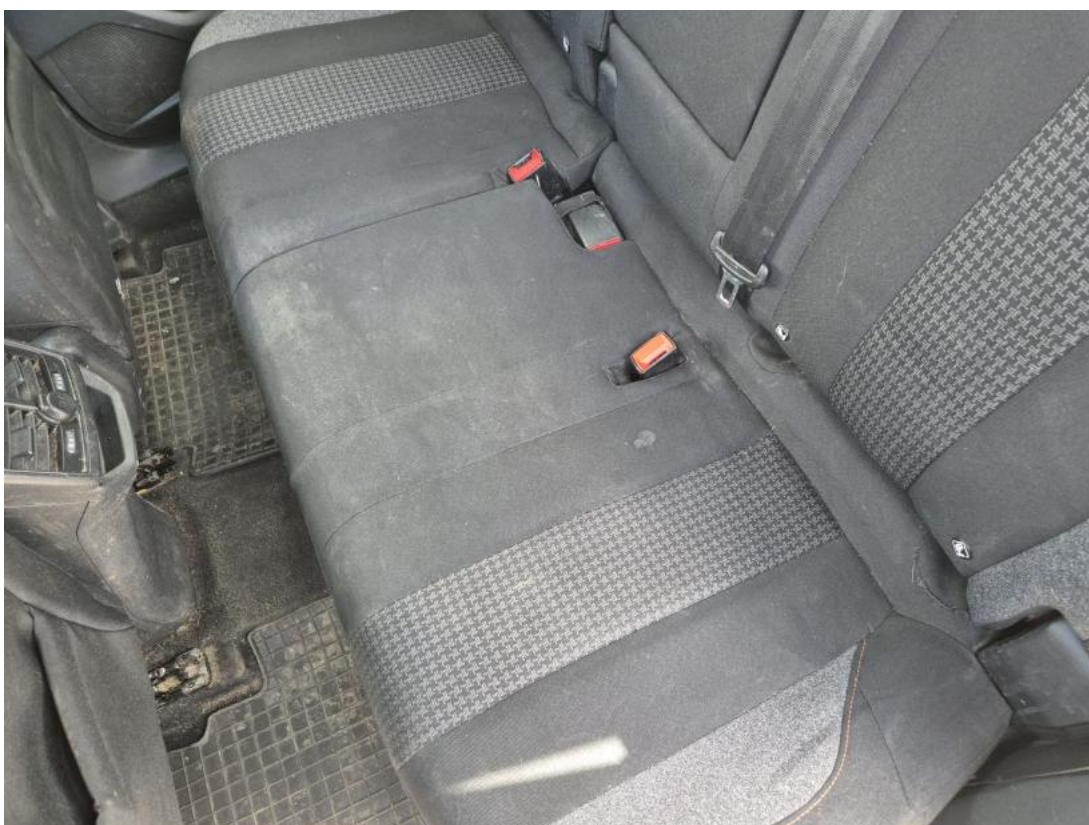

Fot. 60

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Osłony fotela prz. L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Osłony fotela prz. L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Półka/rolleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Uszczelka pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2