

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	394985/4/25-9528	Data raportu	24-04-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	24-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/27147/25/04/14	Miejsce oględzin	katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl8...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000JB99021
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop EU6d
Numer rejestracyjny	GD605UG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	65 456 km
Data 1. rej./rok prod.	27-08-2019/2019
Data nast. bad. techn.	31-07-2025
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, System Stop & Start, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe (przednie), Kierownica skórzana ze sterowaniem radia Uconnect, Lakier pastelowy Vintage, Czerwony Corallo, Radio Uconnect z 5-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portem USB oraz Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	175/65 R14 82T	5,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	175/65 R14 82T	5,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	175/65 R14 82T	7,5 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	175/65 R14 82T	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Słupek środkowy prawy	150 - 200
3	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ochrona lusterka zewnętrznego R	pęknięcie	WY	0.2

2	Okladzina zderzaka tylnego	rozerwanie	WY	1
3	Listwa ochronna	ubytki materiału	WY	
4	Czujnik odstepu tylny, boczny zew. L	brak	WY	
5	Lampa tylna kompletna L	połamana(y)	WY	
6	Lampa przeciwmgłowa kpl. L	połamana(y)	WY	
7	Pokrywa tylna	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	WY	1.9
8	Emblemat (monogram)		WY	
9	Zestaw montażowy/klej spojlera tylnego		WY	
10	Komplet montażowy/naprawczy/klej		WY	
11	Kołpak koła przód R	ubytki materiału	WY	0.1
12	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	3
13	Okladzina zderzaka przedniego	głębokie, zarysowanie	NA	2
14	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	0.9
15	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie, odpryski lakieru, na krawędzi	NA	0.9
16	Próg L	łuszczenie powłoki lakierowej, ślady korozji, odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1
17	Próg R	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	0.7
18	Błotnik tylny R	wgniecenie, odpryski lakieru, zarysowanie	NA	1.4
19	Dach	pojedyncze, , wgniecenie, długość 2.00 cm		
20	Poszycie drzwi przednich R	łagodne, , wgniecenie, długość 2.00 cm, zarysowanie, długość 5.00 cm, na krawędzi		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane

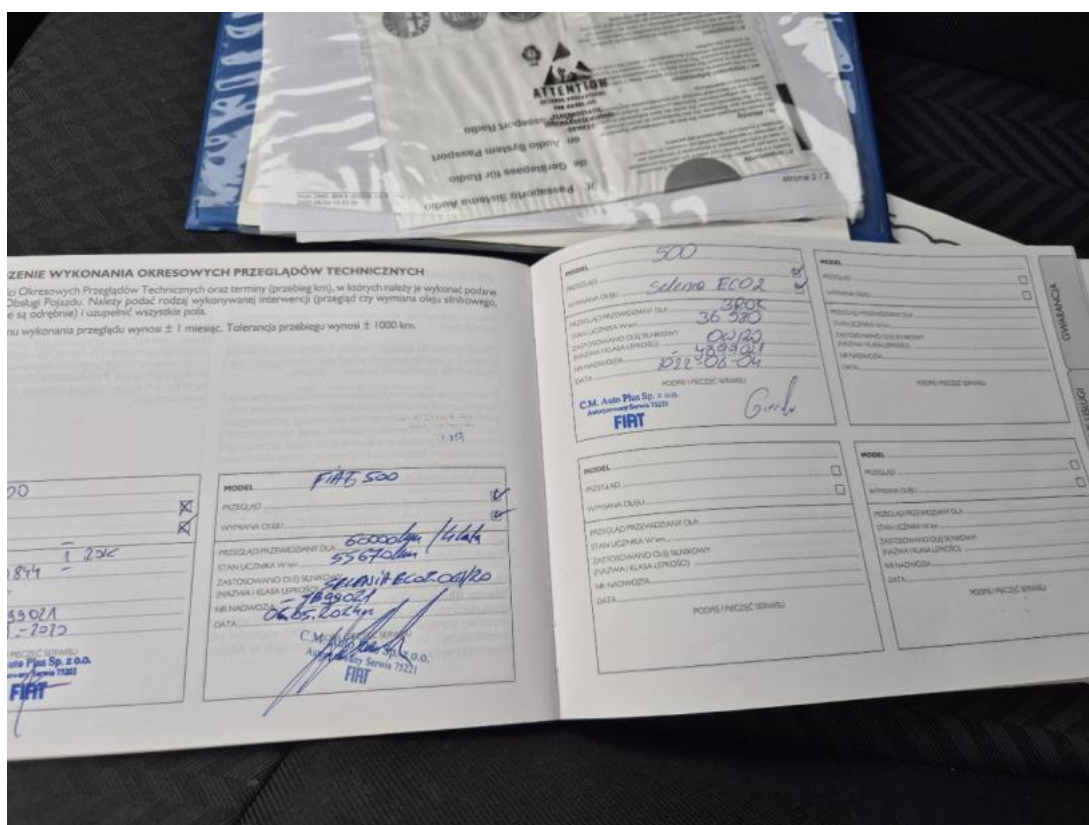

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 40

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Czujniki parkowania tył - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Inne 1



Fot. 58

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60


Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Inne 1

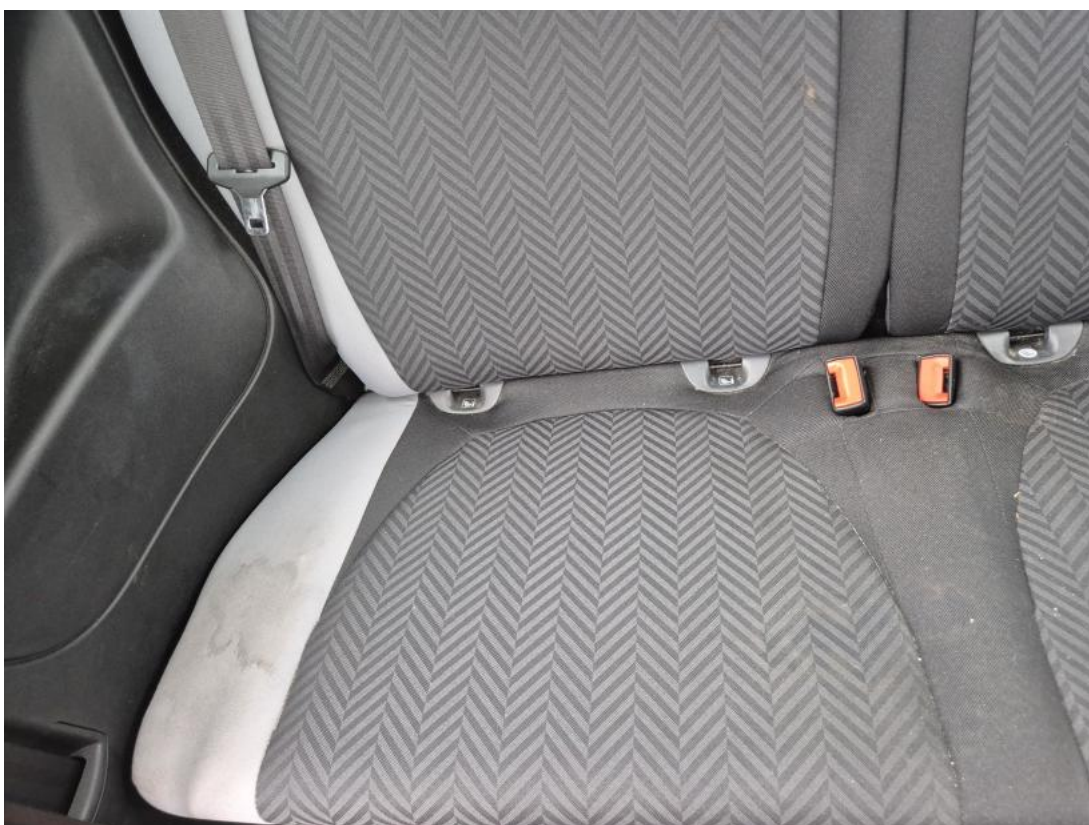

Fot. 62

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 2