



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1001856191
Besichtigt am:	21.02.2025 16:43
Berichts-Nr:	7873617
FIN:	WVWZZZ3CZME132030



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

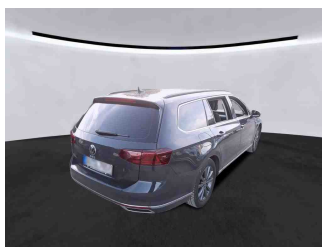

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

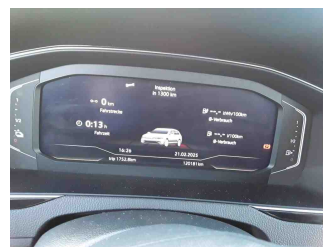

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 7873617
 vom: 21.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	20.07.2021
Laufleistung:	120.181 km
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachreling schwarz
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dämpfung hinten,Basis 2
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Kopfstützen hinten	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Aktivkohlebehälter	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung "Plus"	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall Tire Mobility Set
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrerassistentpaket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer und Fahrassistent "Travel Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Mistralgrau	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

GTE

Head-up-Display

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

Regensensor	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Regionscode "ECE" für Radio	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wartungsintervallverlängerung
Reifenkontrollanzeige	Wechselstrom-Ladedose
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknauf in Leder	
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau	
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Schriftzugsatz "GTE"	
Seitliche Leisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Weave"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Umweltbonus	
Variant	
Variante Hybrid	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 7873617
 vom: 21.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.589,70
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.589,70

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKE NMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	113,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	106,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	107,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	108,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	102,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	105,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	290,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	166,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	114,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	121,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	110,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME132030

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

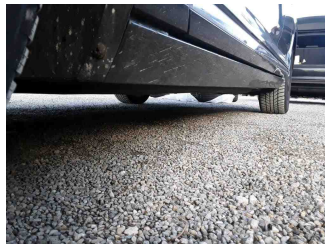


Seitenansicht - Schweller links

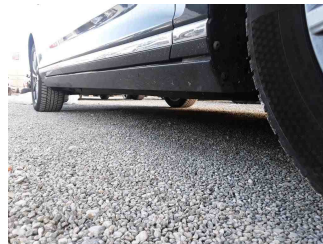

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

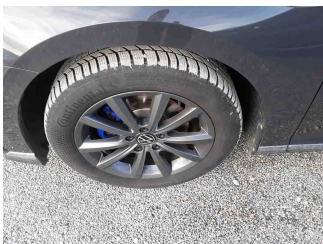

Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts

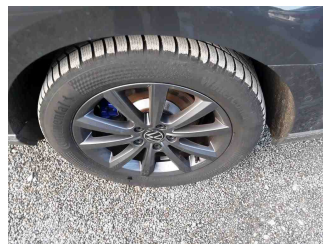

Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts

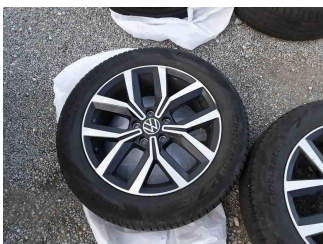

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

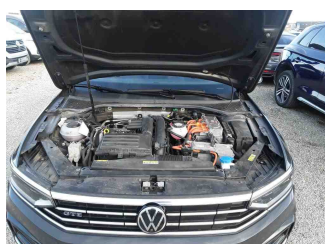

Fahrzeug - Motorraum offen

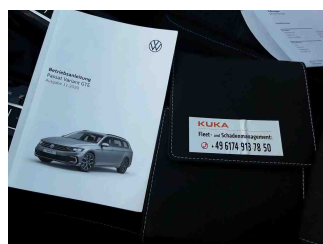

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7873617
vom: 21.02.2025

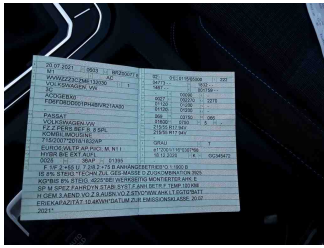

Fahrzeug - abgegebene ZB1

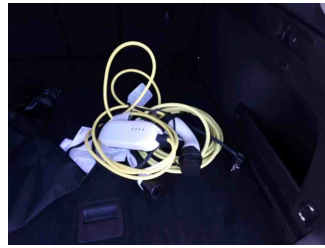


Equipment - Ladeequipment

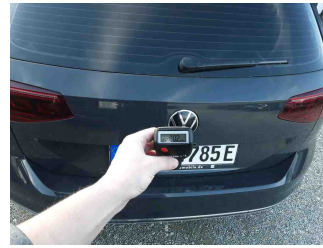

Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach

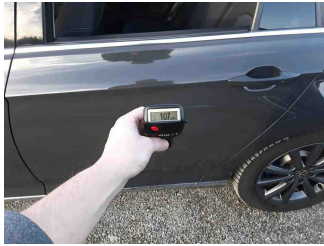

Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts

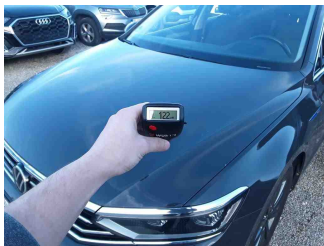


Lackstärke Motorhaube

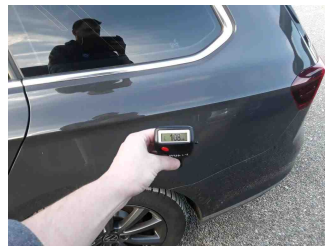


Lackstärke Seitenwand hinten links

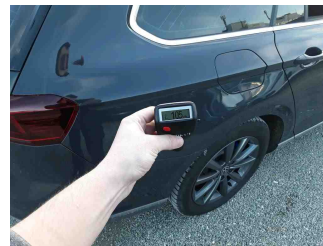


Lackstärke Seitenwand hinten rechts

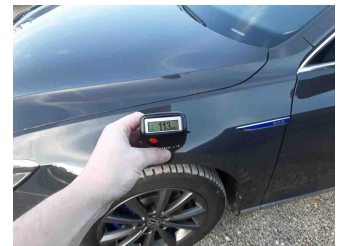

Lackstärke Kotflügel vorne links

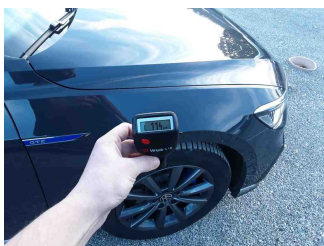

Lackstärke Kotflügel vorne rechts

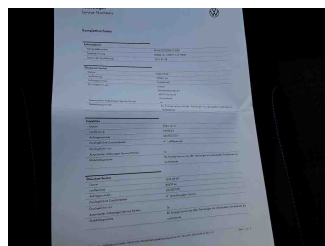

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten






Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

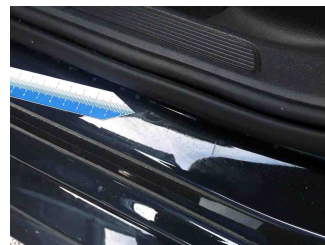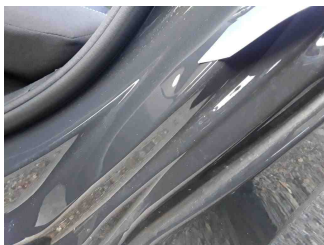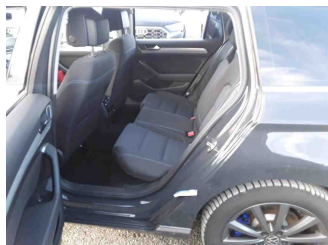

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

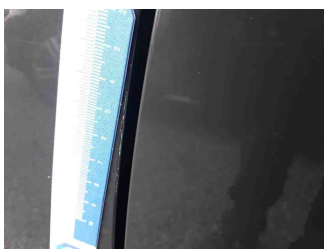

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

