

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214729/4/25-11401	Data raportu	16-04-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25202/25/04/07	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBE66NJ1JZ060287
Marka, model	SKODA Fabia III Hatchback 14...
Typ, wersja	Fabia 1.0 Ambition
Numer rejestracyjny	SK635WC
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/55 kW
Stan licznika	218 528 km
Data 1. rej./rok prod.	09-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	23-04-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2 siatki na bokach oparcia foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania naglego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Przegroda wnętrza nadkole - z lewej strony, Przyciemniane szyby, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Pakiet Audio, Pakiet Mixx, Hak holowniczy stały, Instalacja LPG

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	185/60 15 84T	4,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	185/60 15 84T	4,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO 2	185/60 15 84T	5,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	185/60 15 84T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Drzwi przednie prawe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 200
2	Próg lewy	150 - 200
3	Dach	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka wew. drzwi tylnych L	rozerwanie	WY	0.4
2	Nakładka ramienia wycieraczki	brak	WY	0.1
3	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	0.1
4	Nakładka dźwigni hamulca ręcznego	ubytki materiału	WY	0.2
5	Tapicerka drzwi tylnych R	pęknięcie	WY	0.5
6	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	1
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
15	Kierownica przystosowana do Airbag	otarcie		
16	Schówek kpl.	zarysowanie		
17	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
18	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
19	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
21	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
22	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
23	Tapicerka siedziska 2.rząd	zarysowanie		
24	Felgi alu	rysa/odprysk, zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

[illegible]

Dokumentacja instalacji gazowej

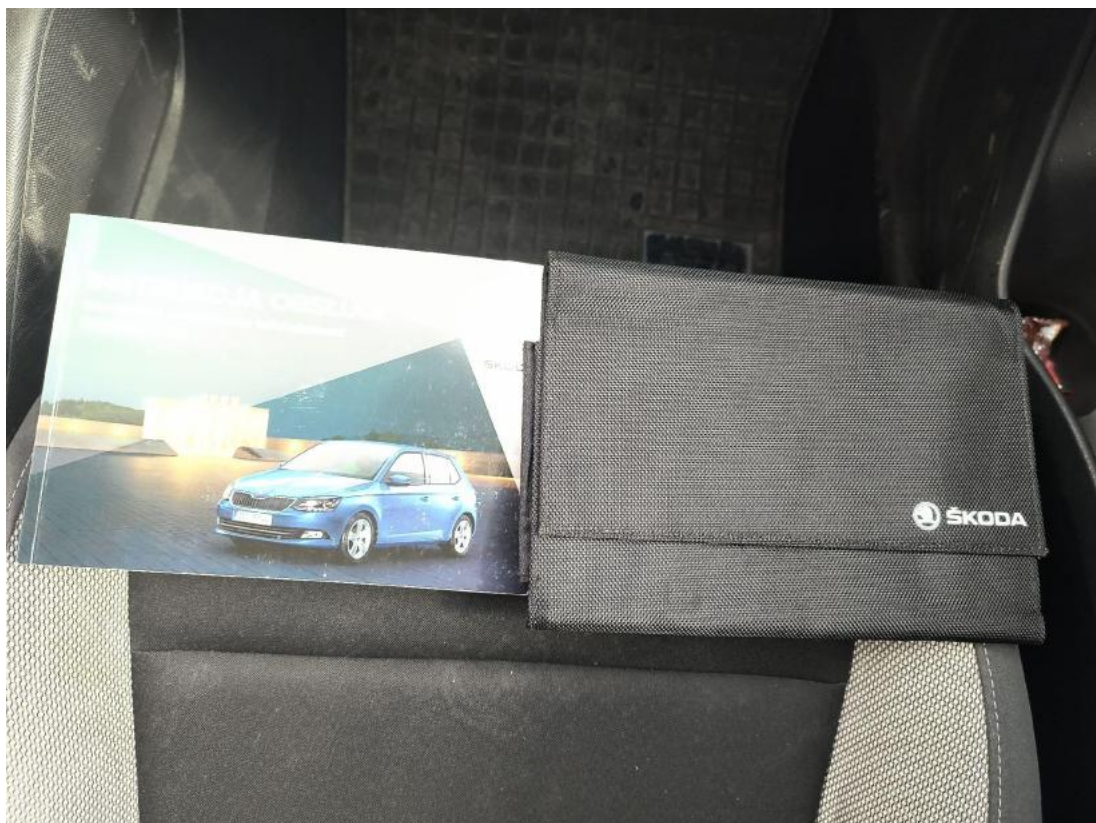

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

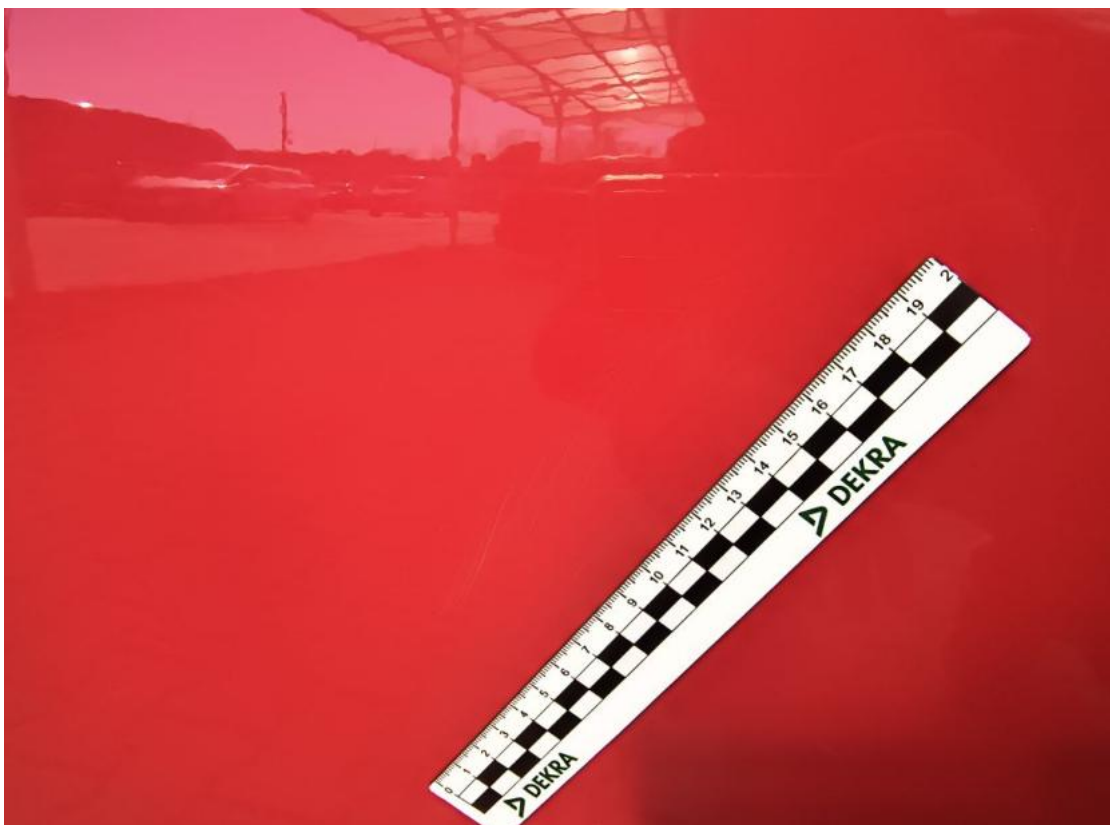

Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

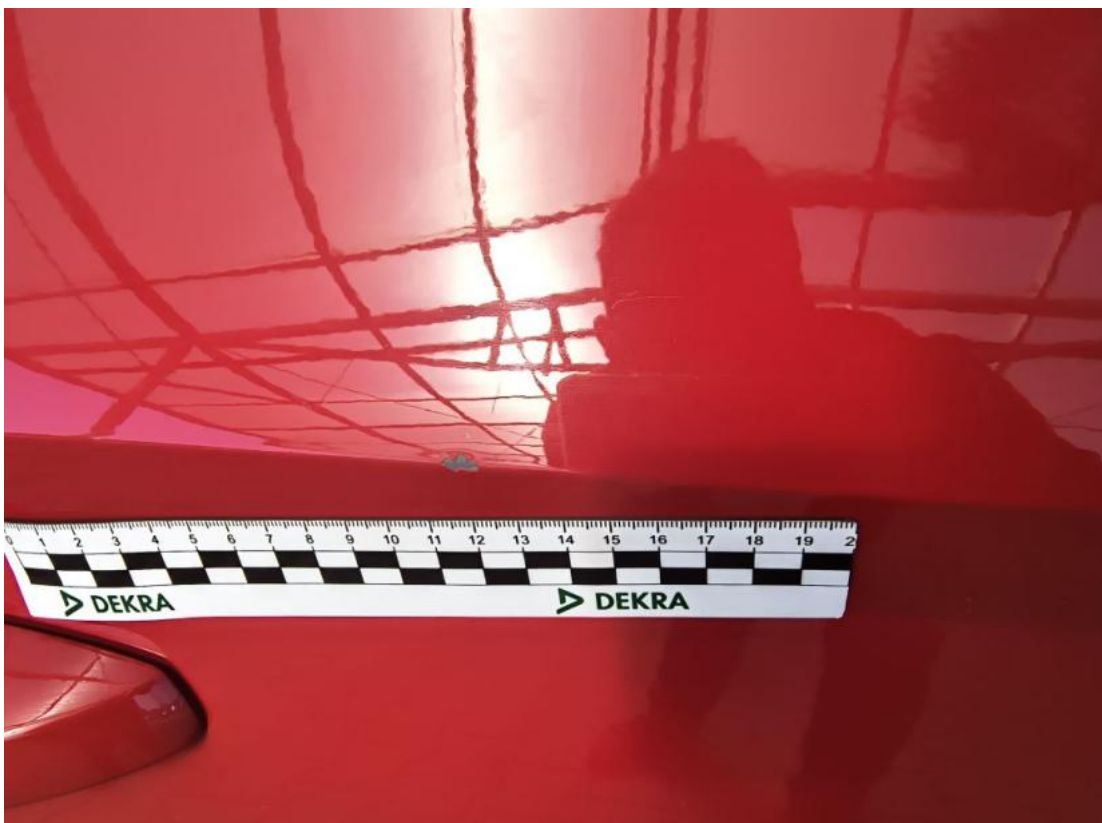

Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Felga tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 72

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1



Fot. 78

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Pokrywa schowka deski rozdzielnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Pokrywa schowka deski rozdzielnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 86

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 88

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 90

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Kanapa tyl.() - Inne 3



Fot. 92

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Tapicerka drzwi przednich L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 96

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 98

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 100

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 102

Tapicerka drzwi tylnych L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 104

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2



Fot. 106

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Uszczelka drzwi tylnych L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 108


Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - zdjęcie poglądowe 1

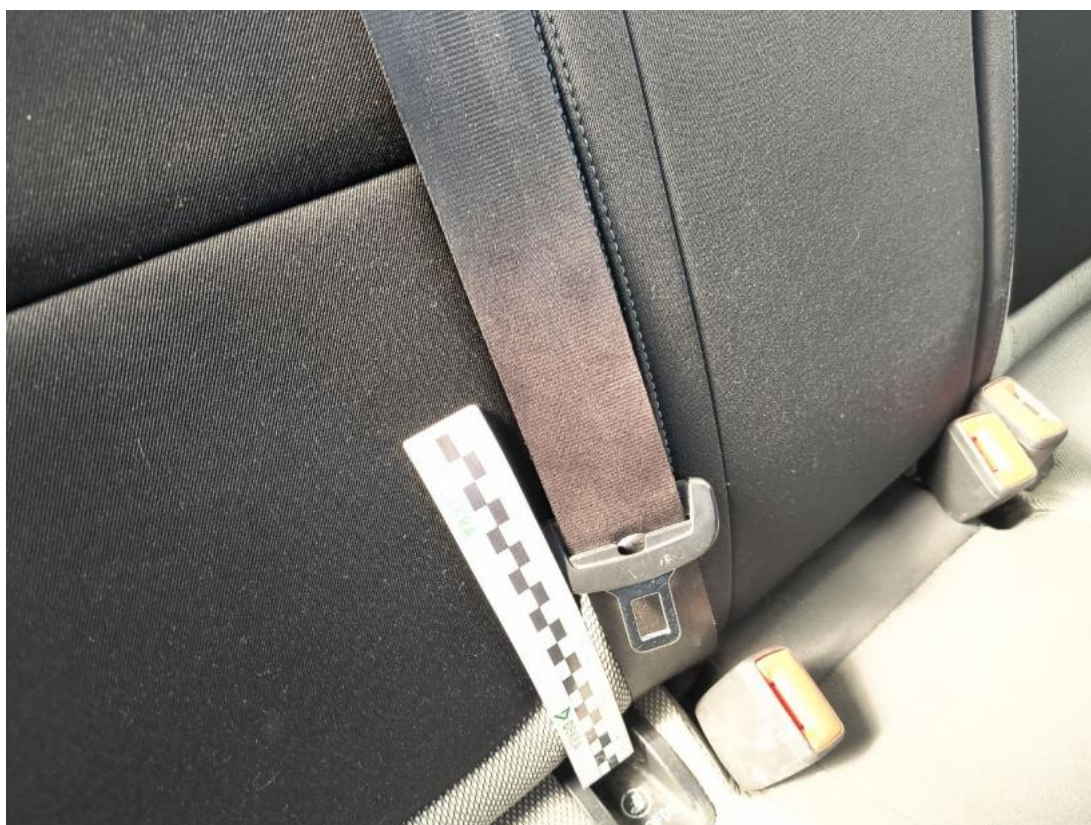

Fot. 110

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 112

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 114

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 2



Fot. 116

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117


Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 118

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

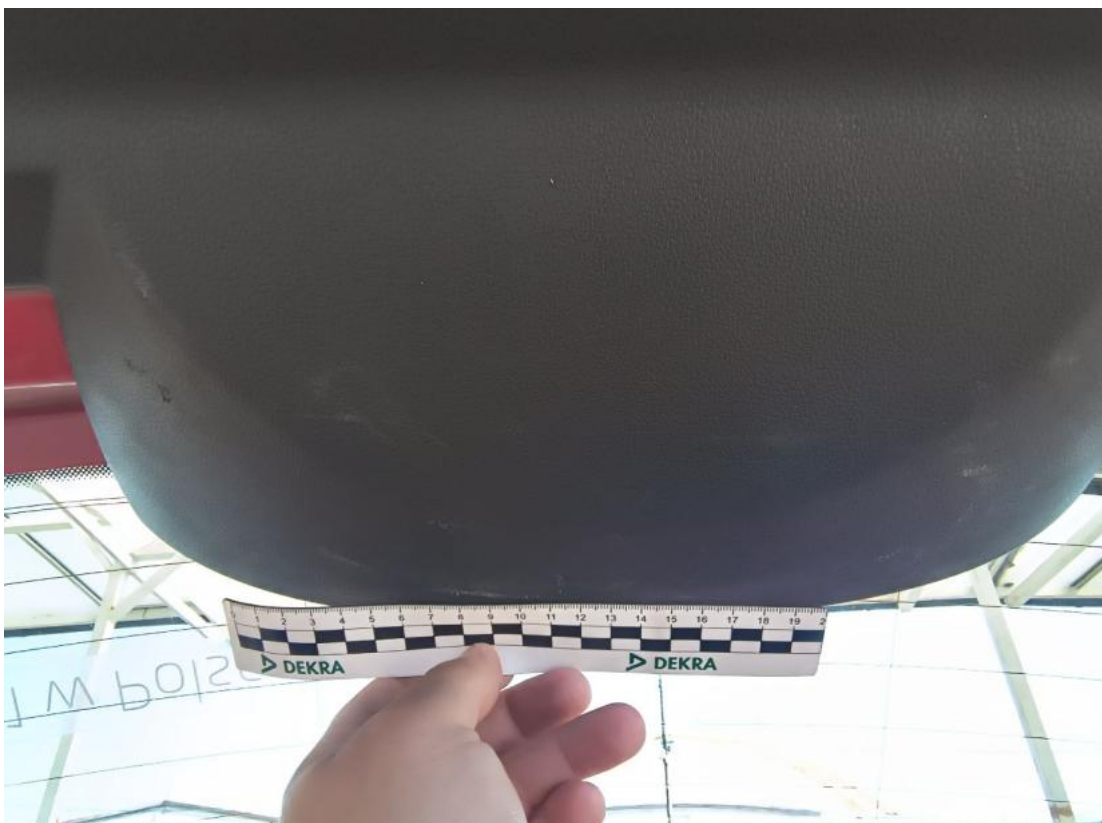

Fot. 119

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 120

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2