

## Expertise

Protokollnummer: 37152590  
Auftrags-Nr / Referenz: MW2187417  
Besichtigungsdatum: 15.11.2024  
Sachverständiger: Sven Erler  
Besichtigt durch: Sascha Faber

Hersteller: Land Rover

FIN: SALZA2BT1NH163748

Modell: Range Rover Evoque

Kennzeichen: KL-E2002E



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Evoque

**Fahrgestellnummer** SALZA2BT1NH163748

**Laufleistung** (abgelesen) 55.757 km

**Erstzulassung** 29.10.2021

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 11/2024

**Leistung / Hubraum** 147 kw / 1.498 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.B/E ext.auf / 3

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 8

**Getriebe Bezeichnung** Getriebe Automatik - (8-Stufen)

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** Geländewagen

**Farbe / Farbcode** Silicon Silver

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Leder

**Polsterfarbe** Schwarz

**Re/-Import** Nein

**Raucherfahrzeug** Nein



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	0 km
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	10/2023 bei 42.244 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	ja
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	1590 / AJK 00005		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.660 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 09/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



## Ausstattung

### Serienausstattung

- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Animierte Blinklichter, hinten
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Ablendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten in Chrom
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Getränkehalter 2 vorne
- Heckscheibenwischer
- Innenrückspiegel mit Ablendautomatik
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten auf den äußeren Fondsitzen
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Lenkrad: Schaltwippen in mattiertem Chrom
- Leuchtweitenregulierung manuell
- Ottopartikelfilter
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Land Rover Soundsystem 120 W, 6 Lautsprecher
- Reifenreparatursystem
- Räder: All Terrain Sommerreifen
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Sportliche Edelstahlpedale
- Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Aussschalten des Motors
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Zentralverriegelung
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Analoge Rundinstrumente mit TFT-Display
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Dach in Wagenfarbe
- Dekorelemente in Gradated Linear Dark Aluminium
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektrische Servolenkung (EPAS)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
- Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Kopfstützen, vorn
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad in perforiertem Leder
- Lenksäule manuell verstellbar
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Anschlusspaket 1 - Mittelkonsole: 12V und 2 x USB - Mittelkonsole Rückseite: 12V - Laderaum: 12V
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: Leder, genarbt
- Radiozubehör: 10" Touchscreen
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- Regensensor
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Rückfahrkamera
- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar (12-fach elek.) - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten
- Terrain Response 2 Automatik
- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)



## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Reifen hinten links - elektrischer Fehler - einstellen/justieren	20,00 €	20,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube (Öffner) - Teilfunktion - befunden ggf. instandsetzen	50,00 €	50,00 €
3	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	C-Säule rechts Verkleidung innen - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
7	Zusatzleuchte	Tagfahrlicht - Kratzer - erneuern	120,00 €	70,00 €
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung	200,00 €	200,00 €
9	Verkleidungen/ Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern	200,00 €	120,00 €
10	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	500,00 €	300,00 €
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren	520,00 €	310,00 €
12	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	580,00 €	350,00 €
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	650,00 €	390,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe (netto)			4.320,00 €	3.290,00 €

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (11/24) - fällig - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung	Schadenhöhe (netto)
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 25.04.2024	500,00 €	2.307,68 €

## Nachlackierungen



**Nr. Nachlackierung**

**Wertminderung**

1 Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

keine Angabe

**Lackschichtdickenmessung**

Kotflügel links	173 µm	Tür hinten links	177 µm
Tür vorne links	184 µm		

**Auftrag/Auftragsumfang**

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
*(Lieferung durch Drittdienstleister)*
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
*(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)*
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

**Grundlage zum Auftrag**

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

**Vorschäden**

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sven Erler', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Erler)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Innenraum hinten



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Motorraum



Abbildung 19: Schweller



Abbildung 20: Schweller



Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Laderaum



Abbildung 23: Laderaum



Abbildung 24: Dokumente

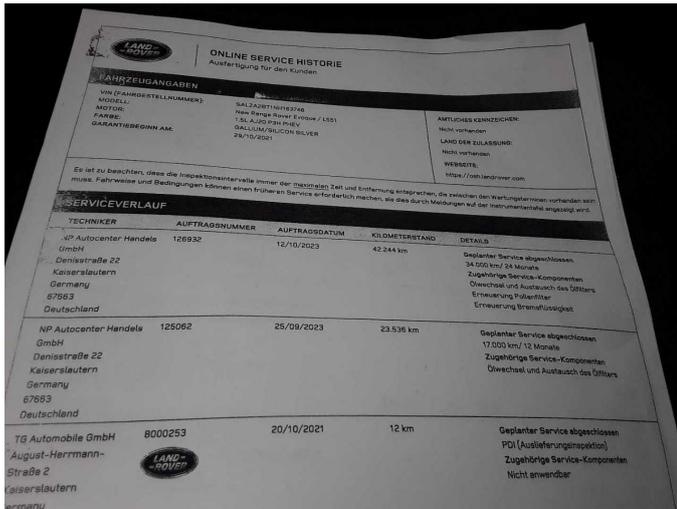


Abbildung 25: Dokumente

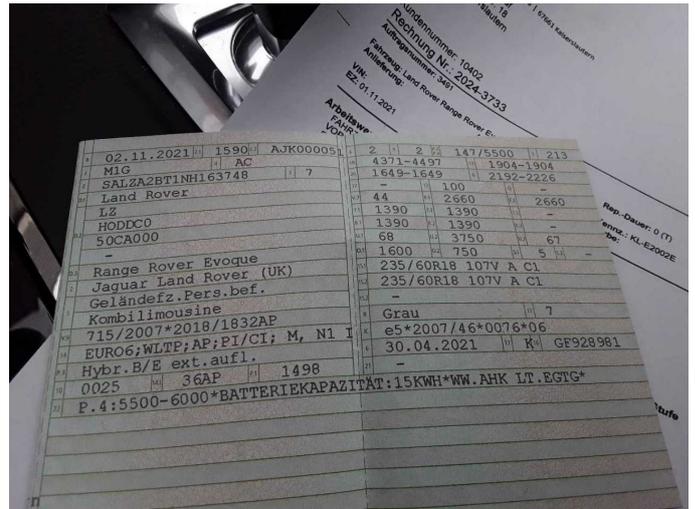


Abbildung 26: Dokumente

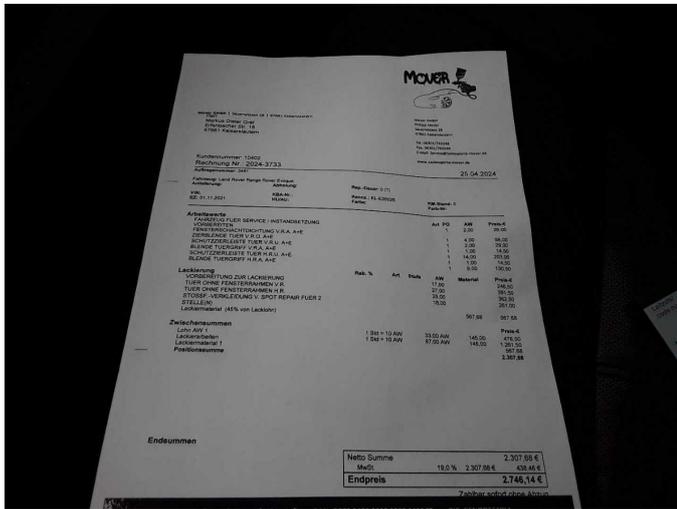


Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen hinten links - elektrischer Fehler - einstellen/justieren



**Beschädigung 2:** Motorhaube: Motorhaube (Öffner) - Teilfunktion - befunden ggf. instandsetzen



**Beschädigung 3:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung 5:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 6:** Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - Kratzer - Smart Repair

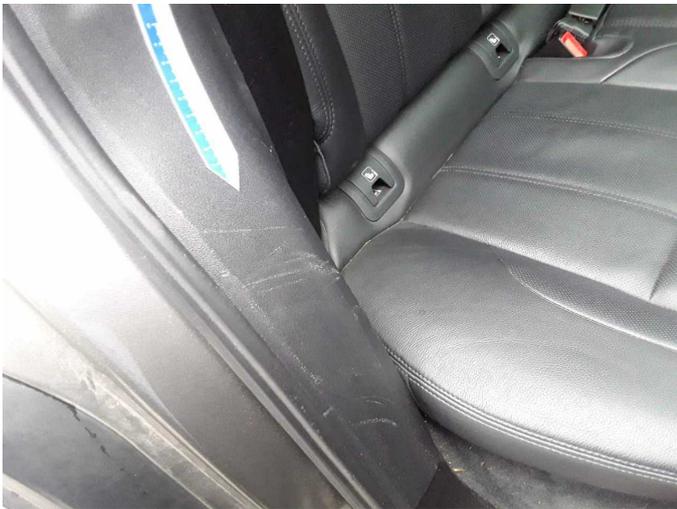

**Beschädigung 6:** Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 7:** Zusatzleuchte: Tagfahrlicht - Kratzer - erneuern



**Beschädigung 7:** Zusatzleuchte: Tagfahrlicht - Kratzer - erneuern



**Beschädigung 8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung 8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung 9:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 9:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 10:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 10:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 10:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung 11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 12:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

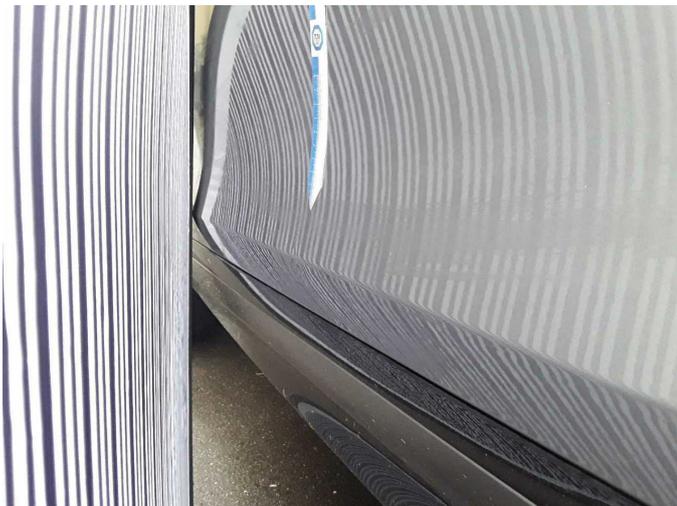

**Beschädigung 12:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 12:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 13:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 13:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 13:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

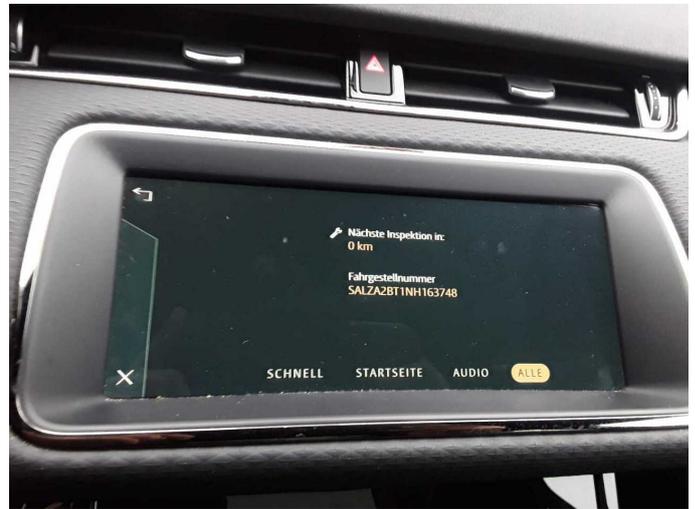

**Beschädigung 14:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung 14:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Vorschaden 1:** Seite links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links