

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001670145
Besichtigt am: 12.09.2024 12:06
Berichts-Nr: 7026929
FIN: TMBJW0NX4MY174511



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	19.08.2021
Laufleistung:	92.026 km
Farbe:	Quarz-Grau Metallic
Farbe Dach:	Quarz-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Bordliteratur in Deutsch
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordwerkzeug
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Chrompaket
"REAR VIEW"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SIMPLY CLEVER"	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dachreling
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DC/DC Wandler 3,0 KW
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgasrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
Ablagekästen im Kofferraum	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefahrer
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fertigungsablauf Standard
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	FPK-Medium
Ausströmer	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie 320A (59Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebserlaubnis Nachtrag	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nicht Heissland
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Normal-Lackierung
Infotainment Columbus	Notrufsystem eCall
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Fußmatten
Komfort & Relax	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Luxusausstattung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Pannen-Set
Mit Halter	Parken & Sicht
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelkonsole	Reifen 225/45 R18 91Y
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifendruckkontrolle
Multipler Matrix-Beam	Reifenlieferanten für EU Länder
Navi Columbus + Web Radio	Reise & Comfort
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schlafpaket 2
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und
 Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
 Rahmen, mit Sensoren
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Virtuelles Pedal
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,5 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,5 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,5 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Zündschlüssel	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
8	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
9	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
10	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
11	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
12	Bodenteppich	Loch	Smart Repair
13	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
14	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
15	Kontrollleuchte Reifendruck	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	185,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	178,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	205,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW0NX4MY174511

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

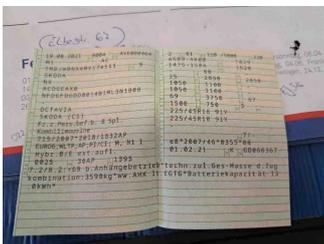

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren

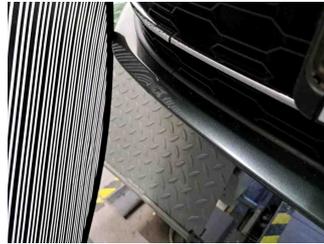

2 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

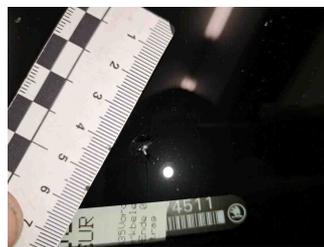

3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



4 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren




5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


7 - Zündschlüssel - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

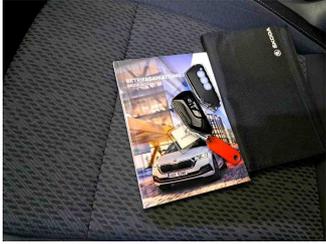

8 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



9 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag

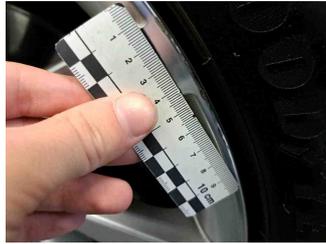

10 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



11 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar Kostenausweitung ist möglich



12 - Bodenteppich - Loch - Smart Repair

Kommentar

Brandlöcher



13 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



14 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Kommentar

Raucherfahrzeug

15 - Kontrollleuchte Reifendruck - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Kostenausweitung ist möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

