

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001768511
Besichtigt am: 04.12.2024 06:02
Berichts-Nr: 7437013
FIN: WVVZZZ3CZLE137342



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	27.08.2020
Laufleistung:	100.797 km
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachhimmel in Mistralgrau
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachreling schwarz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung hinten,Basis 2
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung vorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 LED-Leuchten im Fußraum vorn	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Soho" 7 J x 17 in Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AM	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Aktivkohlebehälter	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 1-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder in deutsch	e-Sound
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrerassistenz-Paket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcknetz
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumauskleidung in Textil
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumboden aufstellbar

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

GTE

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen-Filter und Bedienungselementen hinten

Knieairbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer hinten

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknopf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
 Safe-Sicherung
 Schriftzugsatz "GTE"
 Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags
 vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitliche Leisten unten in Chrom
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Weave"
 Soho 7 J x 17 in Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht, AirStop@-
 Reifen 215/55 R17, nur in Verbindung mit Aquamarinblau
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Soundsystem "DYNAUDIO Confidence" digitaler 10-Kanal-
 Verstärker, 10 Lautsprecher, Gesamtleistung 700 Watt
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im
 Stoßfänger hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Umweltbonus
 Variant
 Variante Hybrid
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wechselstrom-Ladedose
 Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x
 17, AirStop@-Winterreifen 215/55 R 17 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	0,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	0,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
7	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
8	Abgasanlage	Beschädigt	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
9	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
10	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren
11	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Schalthebel	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Zusätzliche Felge(n)	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZLE137342

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

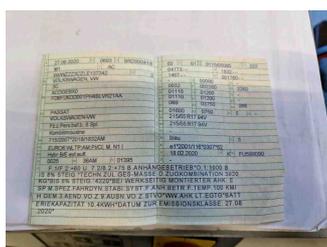

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

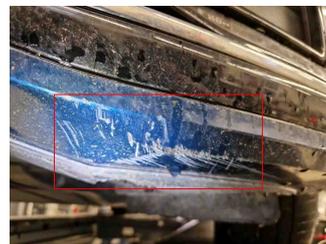

2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren





3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

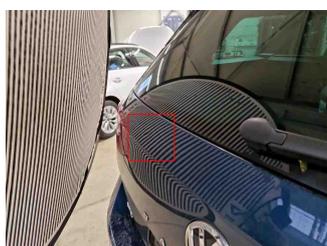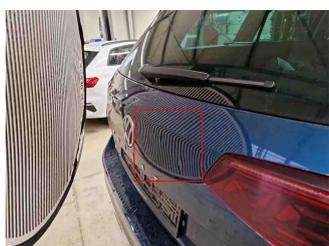

6 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

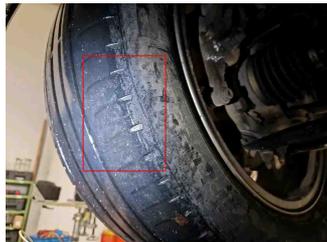

7 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



8 - Abgasanlage - Beschädigt - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Stehbolzen Flansch Abgasanlage abgerissen



9 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



10 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren



11 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Schalthebel - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

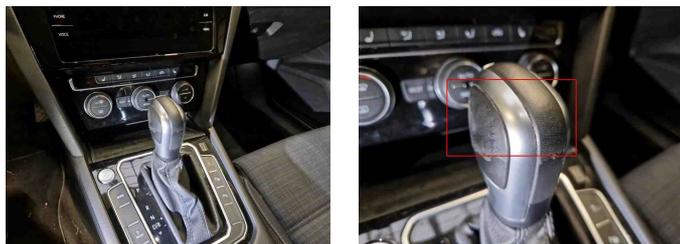

5 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Zusätzliche Felge(n) - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



11 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

