


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001845786
Besichtigt am: 21.02.2025 10:58
Berichts-Nr: 7818770
FIN: WAUZZZGA4PA017319



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

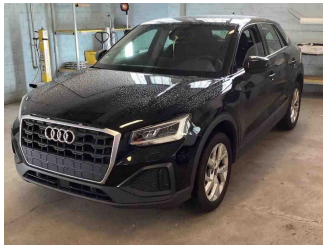

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BVR
Erstzulassungsdatum:	31.01.2023
Laufleistung:	67.286 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.503 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.870 kg
Radstand:	2.589 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einparkhilfe plus
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
5 Türen	Entriegelung Hintersitz Standard
6 Lautsprecher	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abgasendrohre	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Abwicklung Serie	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fensterheber
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Folienbeklebung
Anfahrassistent	Frontantrieb
Assistenzpaket Parken	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi AG	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckleuchten
Batterie 420A (70Ah)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Infotainmentrechner
Beifahrersitz höheneinstellbar	Innenbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bluetooth-Schnittstelle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißkontrolle	Kein Selbstabholer
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling, Entfall	Keine Aktionsausführung
Dachspoiler	Kennzeichenträger vorn
Dämpfung vorn	Kindersicherheits-Paket
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersicherung elektrisch betätigt
Digitaler Radioempfang	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Doppelton-Signalhorn	Klima- und Komfortpaket
Drehstromgenerator 140 A	Kofferraumbodenmatte
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Komfortklimaautomatik

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lichtassistent
Komfortpaket Sitze	Ohne Multifunktionskamera
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Spurhalteassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Stabilisator hinten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Windschott
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationspaket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Ottomotor
Nichtraucherausführung	Progressivlenkung
Normalsitze vorn	Q2
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Belederung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenreparaturset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schaltgetriebe
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sitzheizung vorn
	Sondersteuerung I/VP

spezielles Typschild EU
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Skript
Stoßfänger Serie
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
USB-Schnittstelle mit Ladefunktion
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Linke Seite	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
7	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
8	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
9	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Instrumententafel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA4PA017319

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

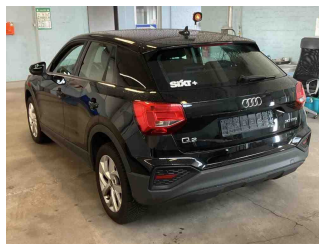


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

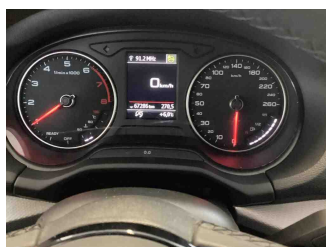

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

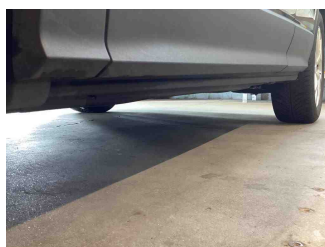


Seitenansicht - Schweller links

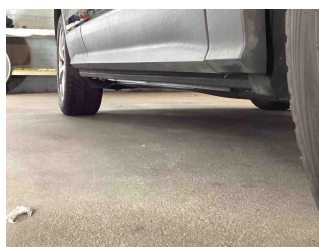


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

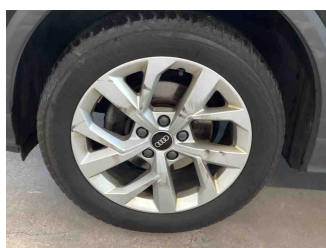


Räder - Rad montiert vorne
links

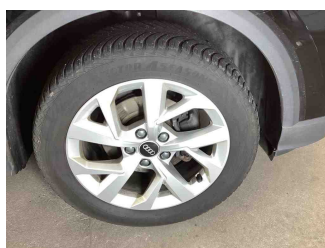


Räder - Rad montiert vorne
rechts

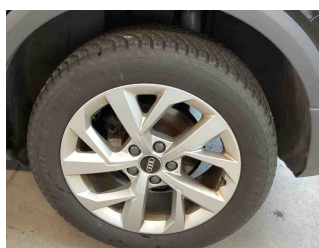


Räder - Rad montiert hinten
links

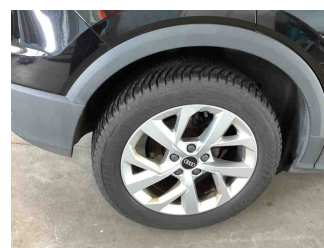


Räder - Rad montiert hinten
rechts

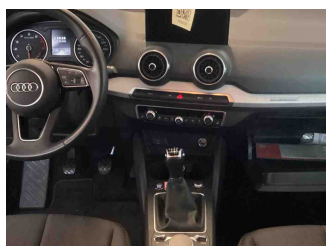

Innenraum - Mittelkonsole

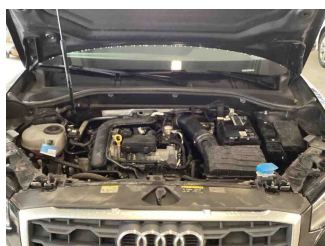


Fahrzeug - Motorraum offen

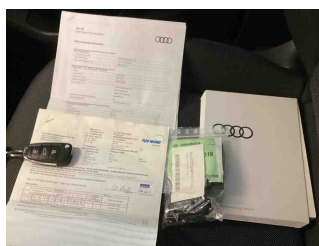


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

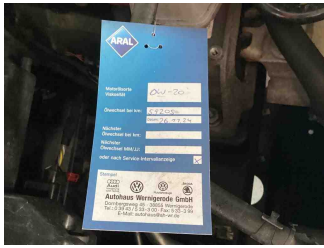


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

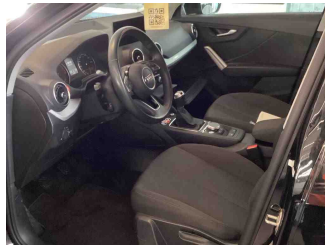

Innenraum - vorne

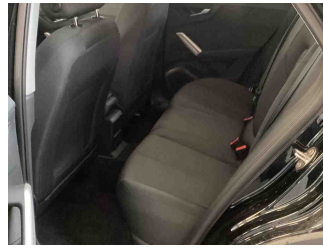









Innenraum - hinten




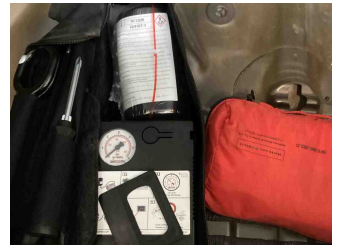


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

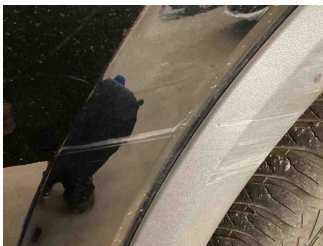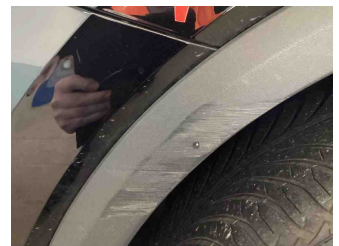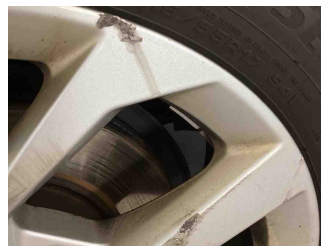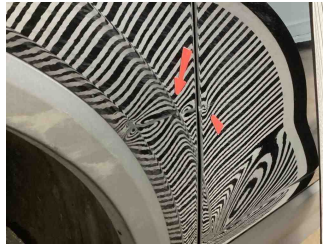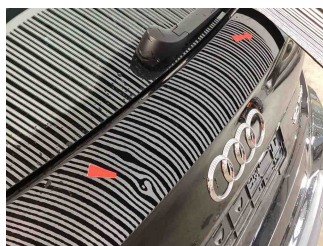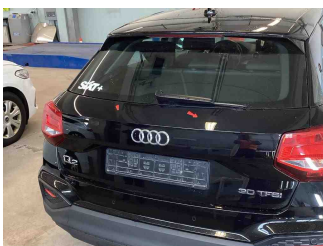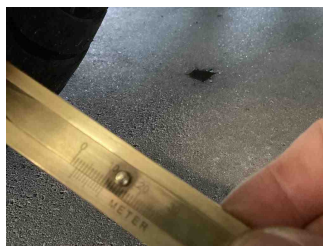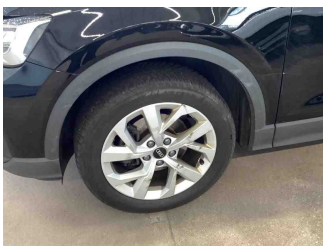» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Linke Seite - Unfallschaden - Pauschalbetrag****2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken****3 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen**

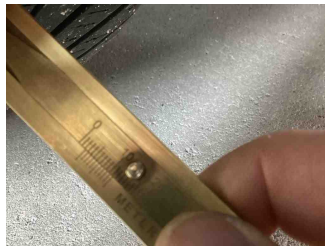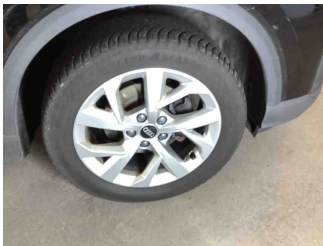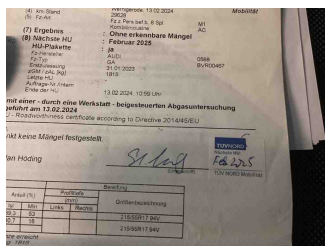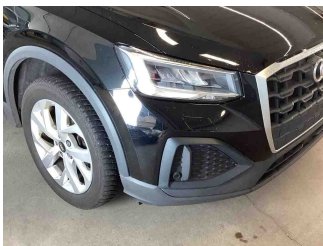4 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen**5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern****6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair****7 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen****8 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich**

Kommentar

Folgekosten möglich

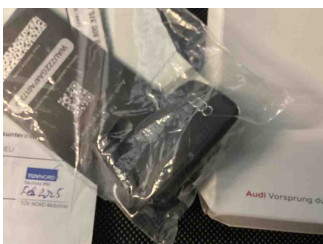

9 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich


Kommentar

Folgekosten möglich




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Instrumententafel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

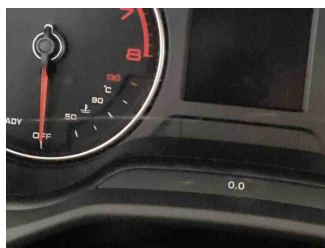

FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

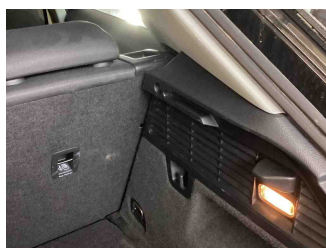

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Linke Seite - Unfallschaden - Pauschalbetrag



<https://www4.macadam.eu/picture/b202a9fc-61c1-4974-91c9-4360fd91b7ea.pdf?boundingBoxes=true>