

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214900/4/25-11401	Data raportu	30-04-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/28886/25/04/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000JA77216
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop EU6d
Numer rejestracyjny	DW2AE35
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	99 604 km
Data 1. rej./rok prod.	24-09-2018/2018
Data nast. bad. techn.	27-01-2026
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Lakier pastelowy Vintage, Białe Gelato, System Stop & Start

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, POLARIS 3	175/65 14 82T	4,0 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 3	175/65 14 82T	4,0 mm
tylna	prawe	BARUM, POLARIS 3	175/65 14 82T	4,0 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 3	175/65 14 82T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
2	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	pow. 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn. L	pęknięcie	WY	0.4
2	Szyba przednia atermiczna	pęknięcie	WY	1.9
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, połamana(y)	WY	1
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.7
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
7	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
9	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Łotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
11	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Kółko przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

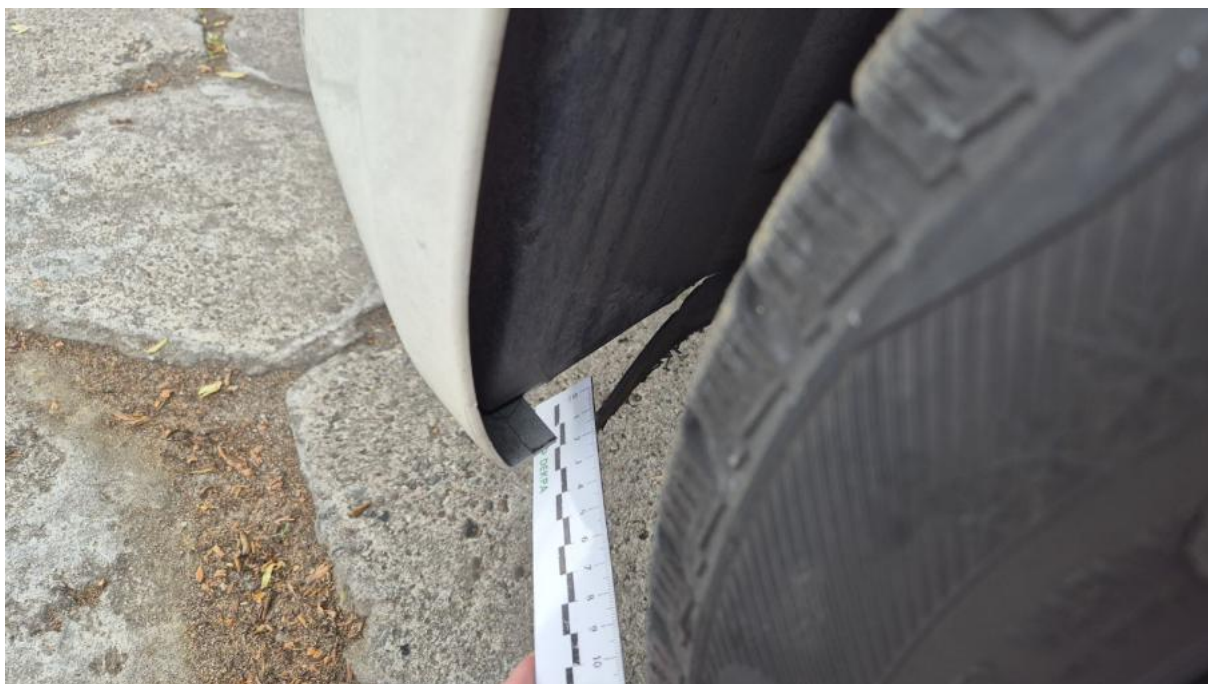

Fot. 50

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 52

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1