

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	396072/5/25-9570	Data raportu	09-05-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	08-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/28168/25/04/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH281AAKJ043412
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 17-20
Typ, wersja	i30 1.6 D GO!
Numer rejestracyjny	PO4JS19
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1582 ccm/85 kW
Stan licznika	180 093 km
Data 1. rej./rok prod.	30-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	24-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Daszki przeciwsłoneczne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przycisnięciem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni z elementami chromowanymi, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Integracja z telefonem Apple/Android, Interfejs Bluetooth, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowanie fotelików dziecięcych, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przedni podłokietnik, Radio z 8 calowym kolorowym ekranem dotykowym i kamerą cofania, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa GO!, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła drogowe inteligentne, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91H	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91H	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91H	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Gałka	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
6	Osłona lusterka zewnętrznego R	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.2
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1.5
8	Okładzina zderzaka tylnego	różnica odcienia lakieru	NA	0.5
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
10	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
11	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		
12	Kierownica (wersja z poduszką powietrzną)	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

RODZAJ POJAZDU SAMOCCHÓD OSOBOWY		C.1.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA O/POZNAŃ C.1.2 19188862600064 C.1.3 61-655 POZNAŃ MURAWA 12-18		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracji	
PRZEZNACZENIE ---		C.2.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA O/POZNAŃ C.2.2 19188862600064 C.2.3 61-655 POZNAŃ MURAWA 12-18		PREZYDENT MIASTA POZNANIA PL. KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
ROK PRODUKCJI 2018		C		ORGAN WYDAJĄCY A	
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ ---		F.1 1920 kg F.2 1920 kg F.3 3420 kg		PO 4JS19	
NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI 10,29 kN		G 1340 kg J M1		0.1 HYUNDAI 0.2 PDE -FSD21 -M67A21	
NR KARTY POJAZDU AAC7343862		K e11*2007/46*3807*06		D 0.3 I30	
		L 2 O.1 1500 kg O.2 650 kg		E TMAH281AAKJ043412	
SERIA DR/ BAP 0535300		P.1 1598,00 cm³ P.2 85,00 kW		B 30.01.2019 05.02.2019 H	
		P.3 D Q ---			
		S.1 5 S.2 ---			
		SERIA DR/ BAP 0535300		SERIA DR/ BAP 0535300	

Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

REJESTRACJA SPRZEDAŻY	PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (POI)	WARUNKI OGÓLNE
Model <u>30 WAGON</u>	Model <u>30 WAGON</u>	Definicja gwarancji Samochody Hyundai są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. W razie konieczności skorzystanie się z poniższymi informacjami w całym okresie eksploatacji jest konsumenta, lecz uzupełnieniem jest poniżej. Dla wykorzystania może być ważne jest zrozumienie i przeczytanie niniejszych warunków i napraw. Gwarancja Producenta Gwarantujemy UŻYTKOWNIKowi warunki wykonywania czyszczenia, przeglądów podanych z warunkami gwarancji udzielenych. W razie konieczności z najbliższym Dealerem Hyundai. Akcje przywoławcze Firma Hyundai dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość montażowych podzespołów. Niemniej jednak, w trakcie jego funkcjonowania może wystąpić konieczność zgłoszenia w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. W każdym przypadku, członkowie UŻYTKOWNIKOWI Hyundai zapraszają do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai w celu dokonania kontroli i ewentualnych napraw.
Nr nadwozia (VIN) <u>TM AH 281 AAK J 045412</u>	Nr nadwozia (VIN) <u>TM AH 281 AAK J 045412</u>	
Data sprzedaży <u>29-01-2019</u>	Data przeglądu <u>01-02-2019</u>	
	Stan licznika (km) <u>5</u>	
Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (POI) zgodnie z instrukcją Hyundai.		
Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai Grupa Karlik Spółka Jawna ul. Kalisz 28, 61-131 Poznań T. 061 875 09 20 NIP 782 501 72 50 REGON 300479128	Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai Grupa Karlik Spółka Jawna ul. Kalisz 28, 61-131 Poznań T. 061 875 09 20 NIP 782 501 72 50 REGON 300479128	

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

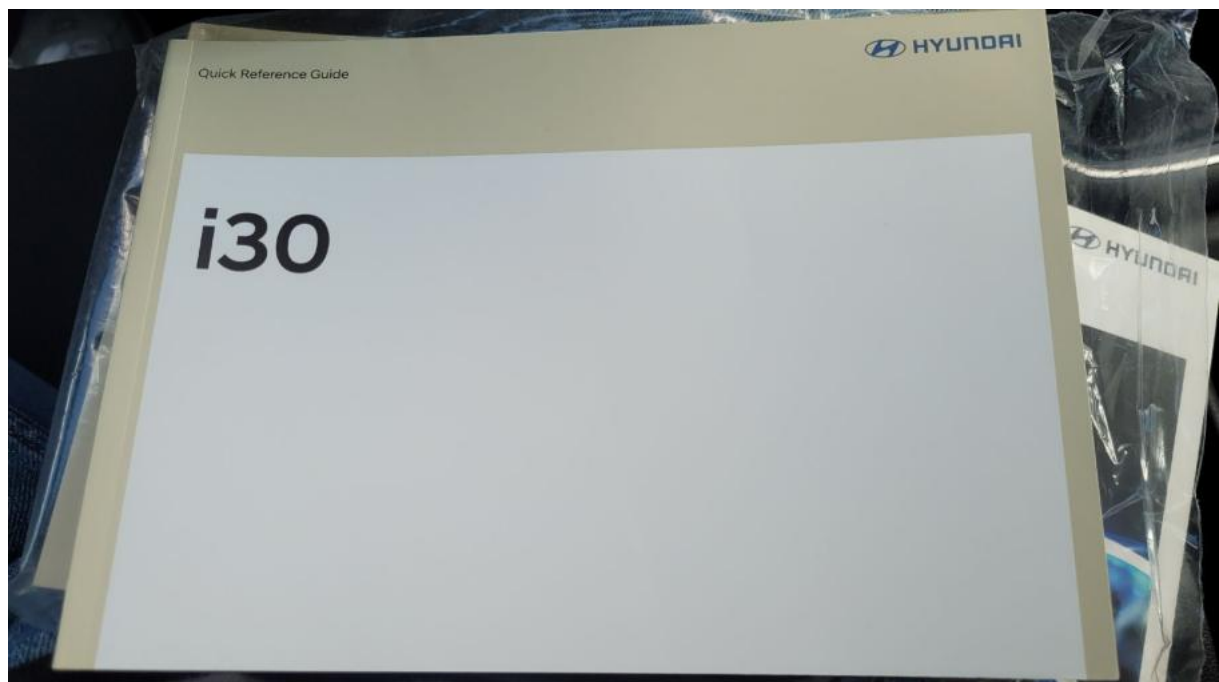

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

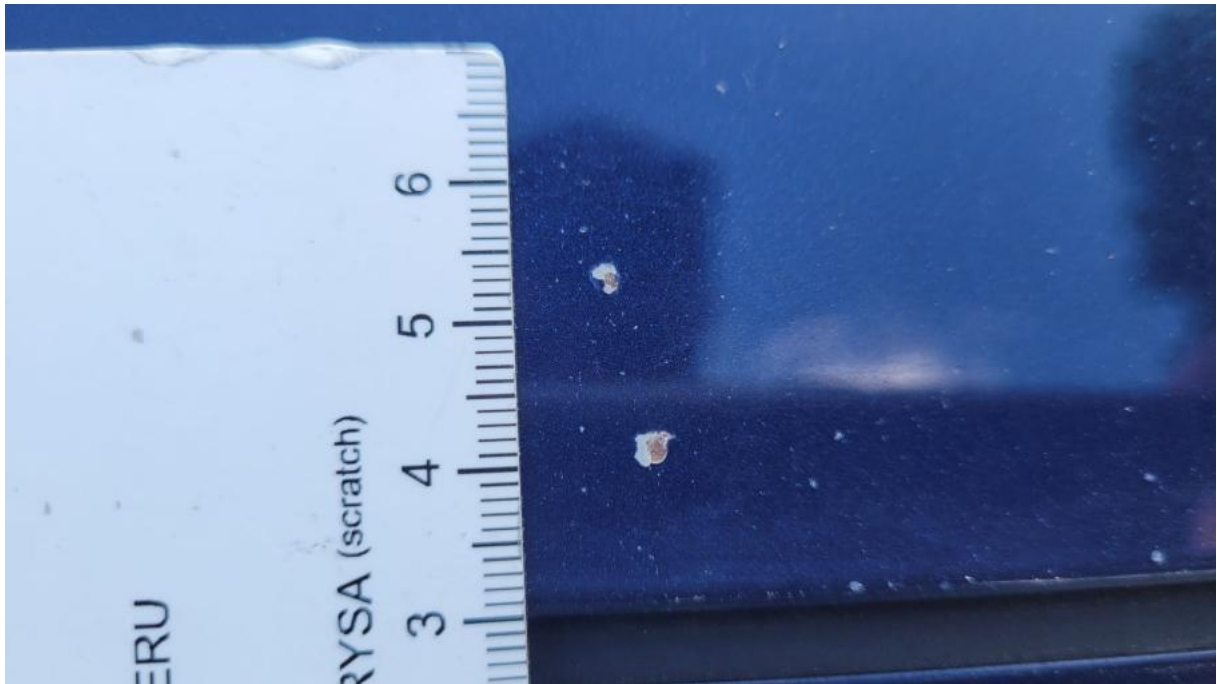

Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Obudowa lusterka zew P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Inne 2



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

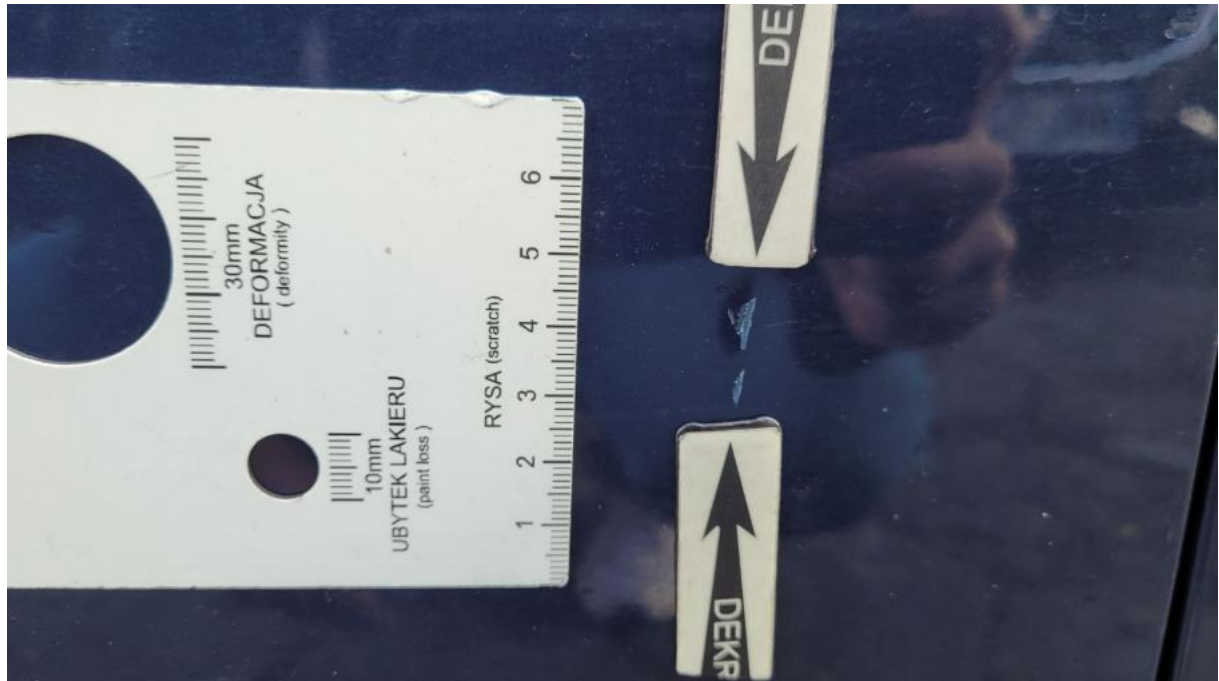

Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1