

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001845697
Besichtigt am: 26.02.2025 09:56
Berichts-Nr: 7818562
FIN: WAUZZZGA8PA001804



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BVR
Erstzulassungsdatum:	30.11.2022
Laufleistung:	35.093 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.503 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.870 kg
Radstand:	2.589 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» **Fahrzeugausstattung**

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Doppelton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Drehstromgenerator 140 A
5 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
6 Lautsprecher	Einparkhilfe plus
Abgasendrohre	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Abweichende Verbauung	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Audi pre sense front	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent und Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fensterheber
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Folienbeklebung
Anfahrassistent	Frontantrieb
Assistenzpaket Parken	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi AG	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel links, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckleuchten
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie 420A (70Ah)	Hinterachse "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Infotainmentrechner
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Beifahrersitz höheneinstellbar	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bluetooth-Schnittstelle	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Bremsbelagverschleißkontrolle	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Keine Aktionsausführung
Dachreling, Entfall	Kennzeichenträger vorn
Dachspoiler	Kindersicherheits-Paket
Dämpfung vorn	Kindersicherung elektrisch betätigt
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Digitaler Radioempfang	Klima- und Komfortpaket

Kofferraumbodenmatte	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortklimaautomatik	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lichtassistent
Komfortpaket Sitze	Ohne Multifunktionskamera
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Spurhalteassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Stabilisator hinten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Windschott
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationspaket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Ottomotor
Nichtraucherausführung	Progressivlenkung
Normalsitze vorn	Q2
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Anhängervorrichtung	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Beleuderung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifenreparaturset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schaltgetriebe
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
	Sideblades in Wagenfarbe

Sitzheizung vorn
Sondersteuerung I/VP
spezielles Typschild EU
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Skript
Stoßfänger Serie
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
USB-Schnittstelle mit Ladefunktion
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Tür vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
4	Stoßfängerverkleidung vorne	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA8PA001804

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7818562
vom: 26.02.2025

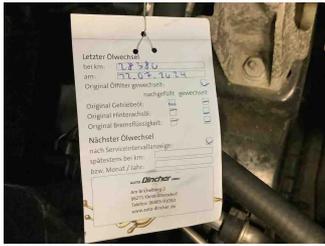

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

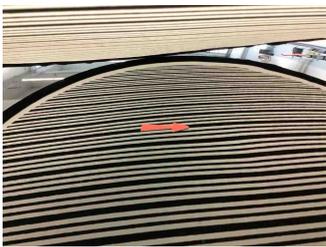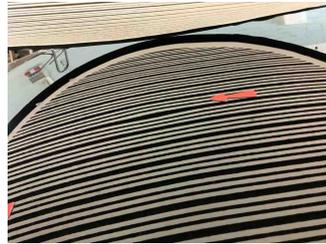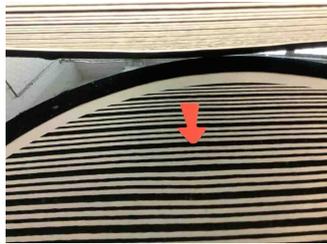

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Tür vorne rechts - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Türverkleidung Außen



4 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Ersetzen

