

WV1ZZZSYZK9002484

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	166.500 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	CRAFTER	HU (Bericht lag vor)	07/2025
Fahrgestellnummer	WV1ZZZSYZK9002484	Leistung / Hubraum	103 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	08.04.2019	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Servicehistorie nicht vorhanden! Schadenserweiterung möglich) - kein Nachweis
2	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
3	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
6	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Außenspiegel rechts	Spiegelglas - beschädigt - erneuern
9	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern
10	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
11	Heckklappe/-tür	Griff außen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
12	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Wertminderung
13	Sitz vorn	Sitzbezug links (Schadenserweiterung möglich!) - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 115R	Hankook	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/65 R16 115R	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/75 R16 113R	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/75 R16 113R	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Hubmittel verfügbar, Schadenserweiterung möglich!

Fahrzeug beklebt! Lackschichtdicke nicht überall messbar!

Kein Serviceheft vorhanden! Nächster Service nicht nachvollziehbar!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CRAFTER	Laufleistung (abgelesen)	166.500 km
Fahrgestellnummer	WV1ZZSYZK9002484	Erstzulassung	08.04.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	119 µm
2	Dachholm links	131 µm
3	Dachholm rechts	118 µm
4	Heckklappe/-tür	113 µm
5	Kotflügel links	126 µm
6	Kotflügel rechts	135 µm
7	Motorhaube	125 µm
8	Schweller links	66 µm
9	Schweller rechts	73 µm
10	Seitenwand rechts	124 µm
11	Tür hinten rechts	99 µm
12	Tür vorne links	117 µm
13	Tür vorne rechts	130 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

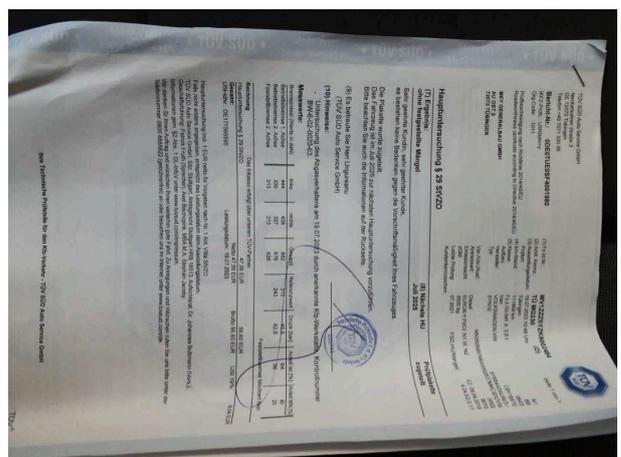


Abbildung 12: Dokumente

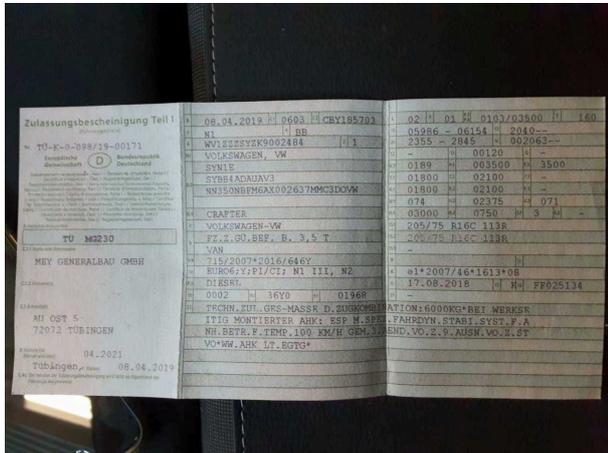


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Wertminderung

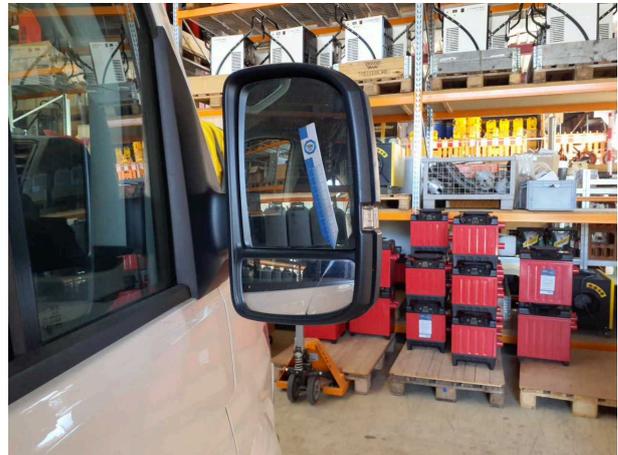

Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Spiegelglas - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Spiegelglas - beschädigt... erneuern



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Griff außen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Griff außen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Wertminderung

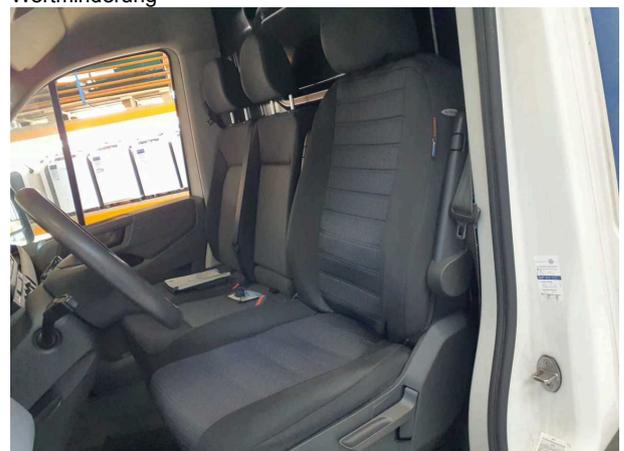

Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitzbezug links (Schadenserweiterung möglich!) - abweichend



Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitzbezug links
(Schadenserweiterung möglich!) - abweichend



Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitzbezug links
(Schadenserweiterung möglich!) - abweichend