

WV1ZZZ7HZLH071139

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	158.877 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	TRANSPORTER	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2026
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZLH071139	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	13.08.2020	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Keine Servicehistorie! Schadenserweiterung möglich!) - kein Nachweis
2	Sitz vorn	Sitzbezug rechts (2er) (Schadenserweiterung möglich!) - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren
3	Sitz vorn	Sitzbezug links (Schadenserweiterung möglich!) - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung
5	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - beschädigt - Wertminderung
7	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Wertminderung
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Wertminderung
9	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Wertminderung
10	Heckbereich	Anhängerdose (Kein ET (Steuergerät) mehr lieferbar!) - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107T	Semperit	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/65 R16 107T	Falken	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107T	Semperit	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	205/65 R16 107T	Semperit	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem verunreinigten Zustand. Eventuelle Lackmängel/Dellen nicht ausschließbar.

Keine Servicehistorie vorhanden!

Keine Ausstattungsliste vorhanden!

Keine Hubmittel verfügbar, Schadenserweiterung möglich!

Kein Serviceintervall vorhanden! Nächster Service nicht nachvollziehbar!

Fahrzeug geklebt! Lackschichtdicke nicht rundum messbar!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TRANSPORTER	Laufleistung (abgelesen)	158.877 km
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZLH071139	Erstzulassung	13.08.2020

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	105 µm
2	Dachholm links	98 µm
3	Dachholm rechts	95 µm
4	Heckklappe/-tür	109 µm
5	Kotflügel links	120 µm
6	Kotflügel rechts	112 µm
7	Motorhaube	117 µm
8	Schweller links	93 µm
9	Schweller rechts	71 µm
10	Tür hinten rechts	114 µm
11	Tür vorne links	100 µm
12	Tür vorne rechts	116 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

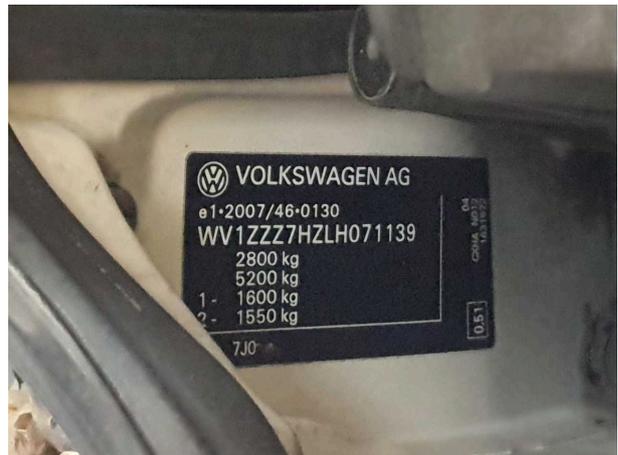


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

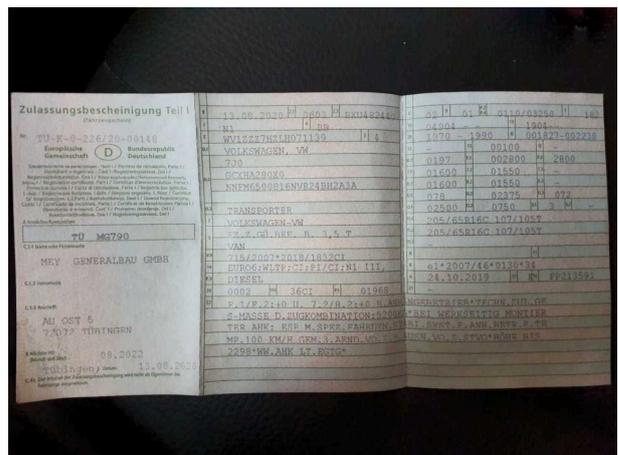


Abbildung 12: Dokumente

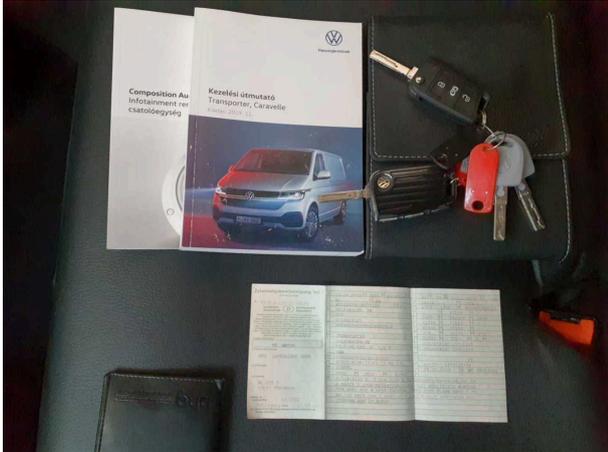


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

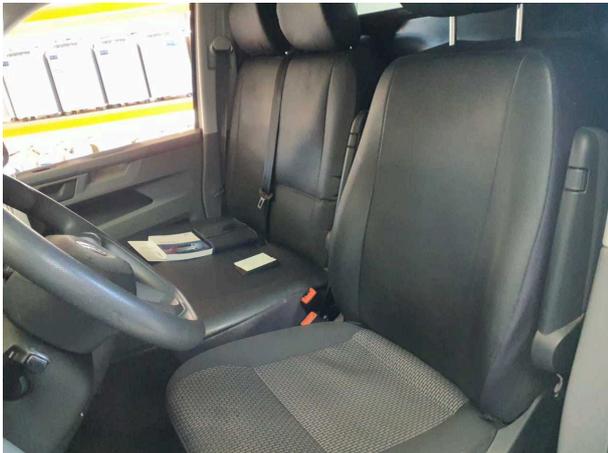


Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts (2er)
(Schadenserweiterung möglich!) - abweichend



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts (2er)
(Schadenserweiterung möglich!) - abweichend

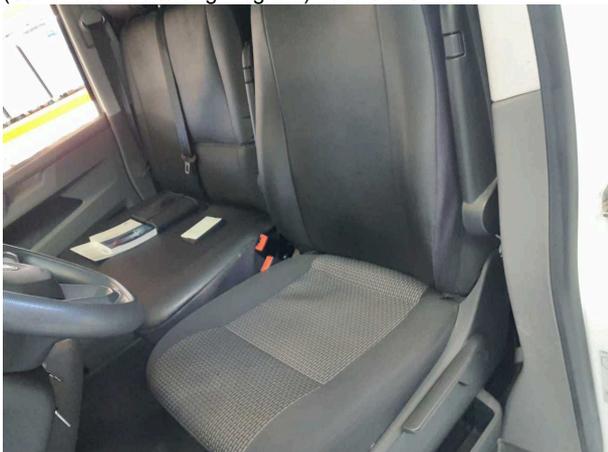

Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links
(Schadenserweiterung möglich!) - abweichend



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel,
Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel,
Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel,
Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #7: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #9: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #9: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung #10: Heckbereich: Anhängerdose (Kein ET (Steuergerät) mehr lieferbar!) - elektrischer Fehler - Diagnose