

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001848217
Besichtigt am: 05.03.2025 07:28
Berichts-Nr: 7998657
FIN: WV1ZZZSY5P9061425

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Transporter
Fahrzeugart:	Transporter
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Crafter
HSN / TSN:	0603 / CBY
Erstzulassungsdatum:	01.09.2023
Laufleistung:	153.363 km
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	103 kW (141 PS)
Fahrzeuglänge:	5.986 mm
Fahrzeughöhe:	2.355 mm
Fahrzeugbreite:	2.040 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.000 kg
Radstand:	3.640 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	3
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	4

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	42.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel	Frontantrieb
2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)	Ganzjahresreifen
2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 1
4 Funkklappschlüssel	Guide & Inform und Security & Service (mit OCU)
4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner	Halogen-Doppelscheinwerfer
4 Stahlräder 6,5 J x 16 mit 1.050 kg Traglast, in Silber	Haltegriff an der Trennwand im Lade-/ Fahrgastraum
4. Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.Y	Handbremshebel
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common Rail	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
Grundmotor ist: TS1/TR1/T29/T5N/TQ4/T4A	Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte
6-Gang-Schaltgetriebe	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM	Hochdach, außen in Wagenfarbe lackiert
Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Plus
Airbag für Fahrer	Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit
Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	Kastenwagen
Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Keine Kategorie
Batterie 420 A (70 Ah)	Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus
Batterie- und Generatorkapazität Standard	Komfortsitz "Plus" links, in der 1. Sitzreihe
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kraftstoff-Erstbefüllung mit 7 l
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Ablagefach	Kraftstoffsystem Diesel
Beleuchtung im Laderaum: 4 LED-Spots	Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen
Berganfahrassistent	Kühlerschutzgitter, unlackiert
Betriebserlaubnis Nachtrag	Landesverkaufsprogramm Europa Mitte
Betriebsspannung 12 V	Leergewichtsbereich 2
Blind Spot Sensor inkl. Ausparkassistent	Linkslenker
Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi	LNFZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen
Bordliteratur in Deutsch	Mobiltelefon-Schnittstelle
Bordwerkzeug	Modul Boden hinten Ausführung 1
C-Schienen an Seitenwänden und Trennwand	Motorenstart Standard
Deutschland	Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Digitaler Radioempfang (DAB+)	Multifunktionsanzeige "Plus"
Drehstromgenerator 180 A	Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen)
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer	Navigationsfunktion-/Vorbereitung
Eine Abschleppöse vorn	Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" mit 4 Lautsprechern
Einstiegriffe an den Hecksäulen	Nicht Heissland
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS	Notrufsystem eCall
Fahrerhaustüren	Ohne 2. Batterie
Fahrzeugklassen-Differenzierung -7C0-	Ohne 2. Wärmetauscher und ohne 2. Verdampfer
Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Federung/Dämpfung, Standard	Ohne akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

Ohne Anhängervorrichtung	Ohne Steckdose(n) im Fahrgast-/ Laderaum
Ohne Armlehnen, außen links und außen rechts, an allen vorhandenen Sitzreihen im Fahrgastraum	Ohne Tachograf
Ohne Chrom-Paket	Ohne technische Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts
Ohne Dachblinkleuchten	Ohne Trittstufe hinten
Ohne Dachinnenverkleidung	Ohne Trittstufenbeleuchtung
Ohne Dachlüfter im Fahrgast-/ Laderaum	Ohne Überföhrungsausrüstung
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Ohne Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" und ohne City-Notbremsfunktion
Ohne Differentialsperre	Ohne Unterlegkeil(e)
Ohne Drehzahlkonstanthaltung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
ohne elektrische Klemmleiste und ohne Funktionssteuergerät	Ohne Verzurrösen
Ohne Fernlichtregulierung "Light Assist"	Ohne Vorbereitung für 2. Drehstromgenerator
Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage	Ohne Zusatzheizung
Ohne Geschwindigkeitswarnanlage	Ohne zusätzliche Winterbereifung
Ohne Heckfenster	Ohne zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket
Ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz
Ohne Kältemittelkompressor	Radio-Navigationssystem "Discover Media" mit 20,3 cm (8 Zoll) großem Touchdisplay inklusive "Streaming und Internet"
Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum	Radmittenabdeckungen
Ohne Ladebordwand	Radschrauben ohne Radsicherung
Ohne Luft-Standheizung / Wasser-Zusatzheizung	Radstand mittellang (MR) - 3.640 mm
Ohne Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Ohne Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe	Reifen 205/75 R 16 C 113/111, rollwiderstandsoptimiert
Ohne Reifendruckkontrollanzeige	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Rundumkennleuchten	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Schalttafel
Ohne Schiebetür, links, im Lade-/ Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)	Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel (max. 270°)
Ohne Schmutzfänger	Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm)
Ohne Schutzrahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten links	Schiebetür, rechts, im Lade-/ Fahrgastraum
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten rechts	Schriftzug für Typbezeichnung
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte links	Seiten- und Kopfairbag für den Fahrer
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte rechts	Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas (sofern vorhanden)
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn links	Seitenverkleidung im Laderaum aus Kunststoffhohlkammerplatten, bis zum Dachrahmen
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn rechts	Seitenwindassistent
Ohne seitliche Markierungsleuchten	Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Sicherheitsinnenspiegel	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin"
Ohne Sitze, in der 2. Sitzreihe	Sitzheizung, links und rechts, getrennt regelbar, in der 1. Sitzreihe
Ohne Sitze, in der 3. Sitzreihe in der 3. Sitzreihe	Sondereinbauten durch "Customized Solution"
Ohne Sitze, in der 4. Sitzreihe	Sonnenblenden, zwei klapp- und seitlich schwenkbar
Ohne Sondermaßnahmen	
Ohne Sondermaßnahmen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Stoßfänger vorne in Grau

Tagfahrlicht

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzmaßnahmen inklusive Oberflächenschutzfolie
auf Motorhaube und Dach sowie einige Schutzpads

Trennwand

Typprüfland Deutschland

Universalboden mit Verzurrösen und Verzurrschienen in
Längsrichtung

Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste

Verbrauchsoptimierungspaket ohne Steinschlagschutz

Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung,
beheizbar

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Universalboden

Vorderachse (1.800 kg Traglast)

Vorderachsgewicht Ausführung 1

-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und
Beifahrer-Sicherheitsgurt

Wegfahrsperr, elektronisch

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und
Innenbetätigung

Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg

Zulassung als Lkw mit einer N1-Zulassung(bis einschließlich
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 113 R	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 113 R	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 113 R	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 113 R	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Kotflügel vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Fahrzeugelektrik	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Seitenwandverkleidung hinten rechts	Gebrochen	Ersetzen
8	Außenspiegel Gehäuse links	Gebrochen	Ersetzen
9	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Innenraum	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WV1ZZZSY5P9061425

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

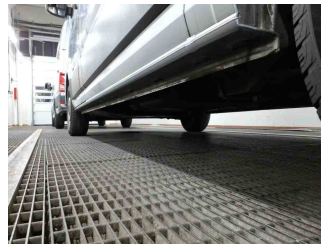


Seitenansicht - Schweller links

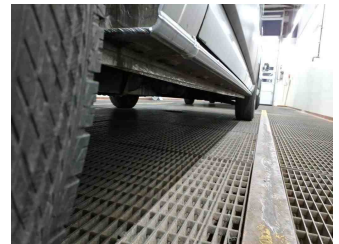

Seitenansicht - Schweller rechts

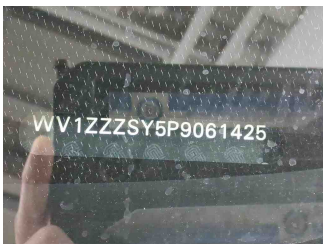


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

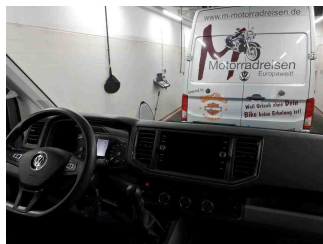


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

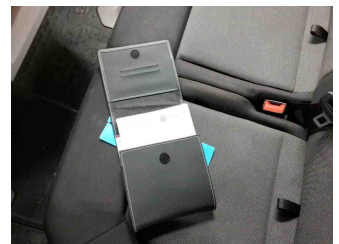


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

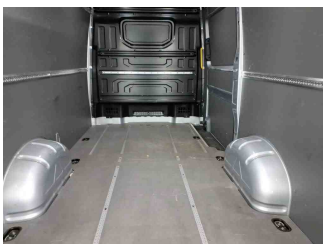


Innenraum - Kofferraum

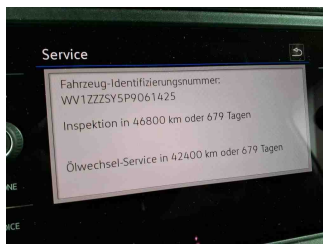

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

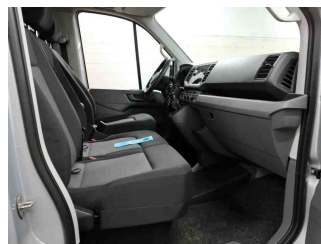

Innenraum - vorne

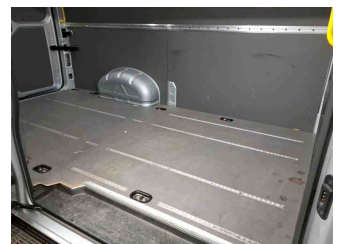


Innenraum - hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

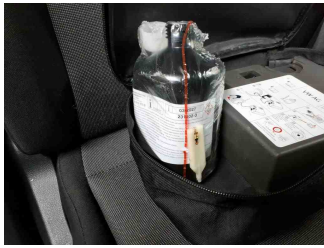


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




Rad
Achse 1 | links 1

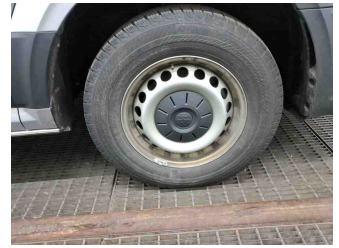

Rad
Achse 1 | rechts 1



Rad
Achse 2 | links 1


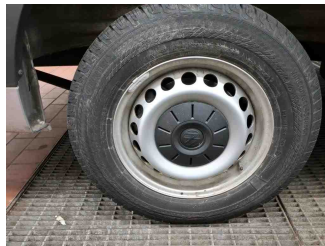


Rad
Achse 2 | rechts 1



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Deformiert - Ersetzen und lackieren

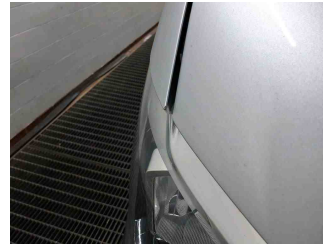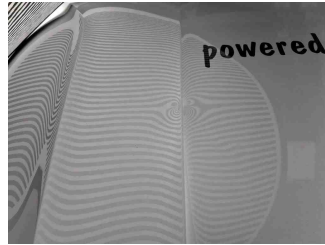

2 - Kotflügel vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren

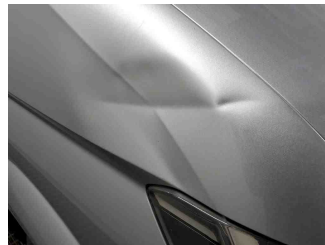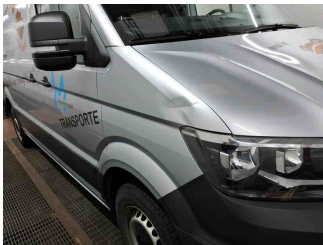

3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

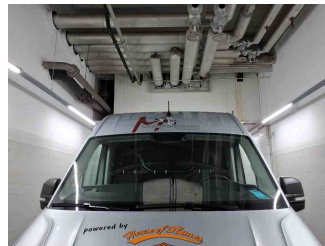



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

4 - Fahrzeugelektrik - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Airbag fehler, nach Prüfung Kosten / Schadenerweiterung möglich



5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


6 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

4 Dellen



7 - Seitenwandverkleidung hinten rechts - Gebrochen - Ersetzen

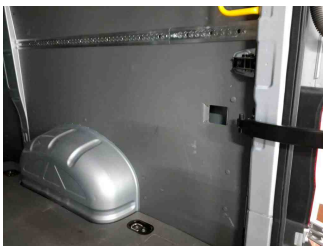

8 - Außenspiegel Gehäuse links - Gebrochen - Ersetzen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7998657
vom: 12.03.2025

9 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren

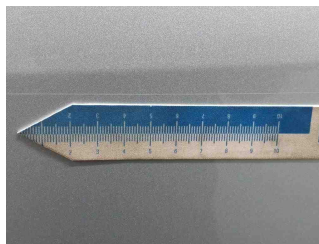

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

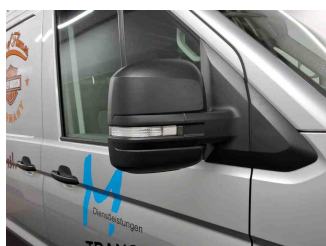

2 - Innenraum - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

