

**WV1ZZZ7HZKH194616**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	123.472 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	27.100 km
<b>Typ/Modell</b>	TRANSPORTER	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	01/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WV1ZZZ7HZKH194616	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	09.01.2020	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
<b>Letzte Wartung</b>	03/2025, 122.160 km	<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung
2	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Wertminderung
3	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Wertminderung
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107T	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/65 R16 107T	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	



---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 109T	Goodyear	Winterreifen	5mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R16 109T	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem verunreinigten Zustand. Eventuelle Lackmängel/Dellen nicht ausschließbar.

Zu den dokumentierten Nachlackierungen/Vorschäden etc. wurden keine Unterlagen/Dokumente zur Verfügung gestellt!

Keine Ausstattungsliste verfügbar!

Erhöhte Lackschichtdicke rundum festgestellt! Nachlackierungen nicht ausschließbar!



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	TRANSPORTER	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	123.472 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WV1ZZZ7HZKH194616	<b>Erstzulassung</b>	09.01.2020

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	185 µm
2	Dachholm links	139 µm
3	Dachholm rechts	158 µm
4	Heckklappe/-tür	152 µm
5	Kotflügel links	163 µm
6	Kotflügel rechts	137 µm
7	Motorhaube	140 µm
8	Schweller links	144 µm
9	Schweller rechts	127 µm
10	Seitenwand links	213 µm
11	Seitenwand rechts	126 µm
12	Tür hinten rechts	225 µm
13	Tür vorne links	159 µm
14	Tür vorne rechts	162 µm

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

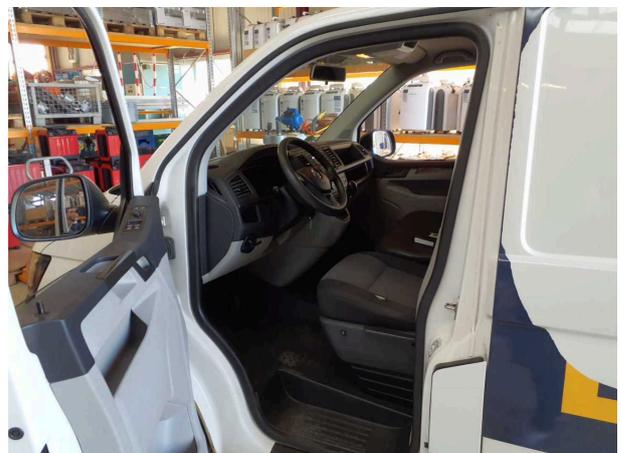


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

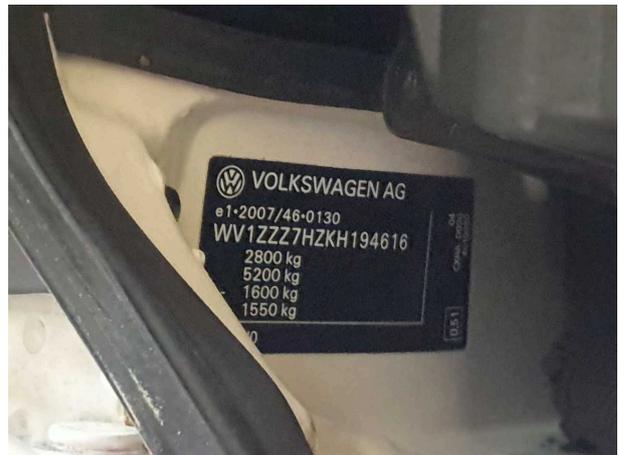


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

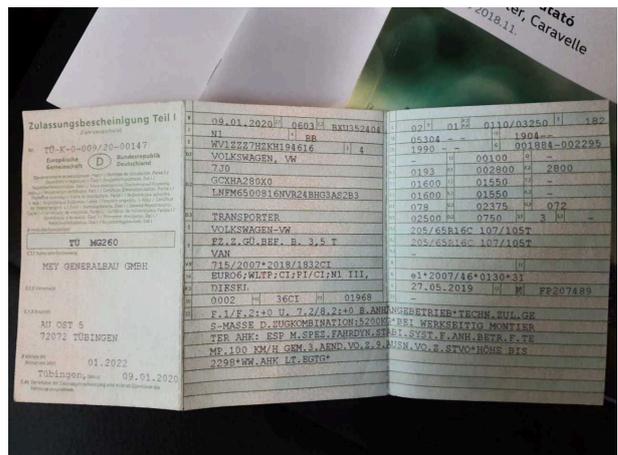


Abbildung 12: Dokumente

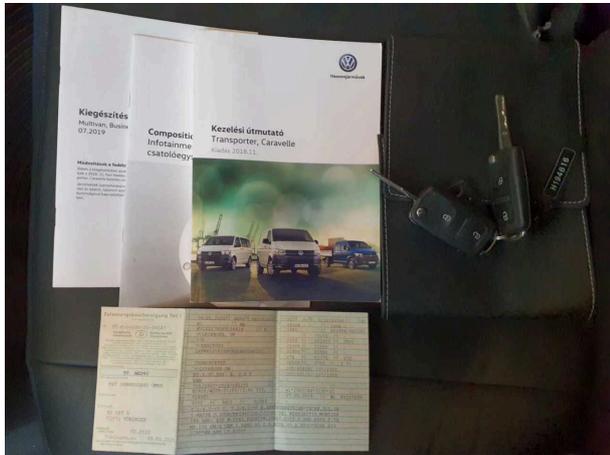


Abbildung 13: Dokumente

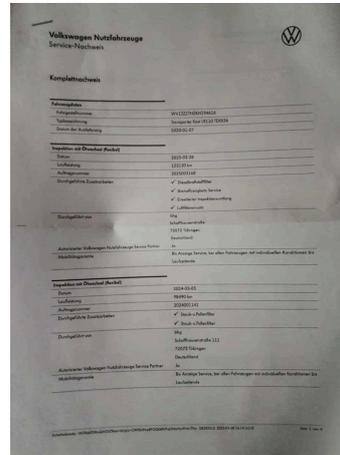


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



**Beschädigung #3:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet... - entfernen



**Beschädigung #3:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



**Beschädigung #3:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



**Beschädigung #3:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



**Beschädigung #4:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung