



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001912515
Besichtigt am: 11.04.2025 11:16
Berichts-Nr: 8187925
FIN: TMBJR7NU1N5034814



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	25.02.2022
Laufleistung:	97.411 km
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.382 mm
Fahrzeughöhe:	1.605 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.941 kg
Radstand:	2.638 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.900 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"KESY FULL" ohne SAFE System	Brillen-Ablage/Halter
"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Businesspaket Amundsen
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"SUNSET"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"TRAVEL ASSIST High" (Side Assist, ACC, Verkehrszeichenerkenn., Park+Lane Assist + adapt. Spurführung, DQ mit Emerg. Assist)	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dachspoiler
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
3. Kopfstütze hinten	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Drehstromgenerator 140 A
6-Gang-Schaltgetriebe	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Durchladefunktion für Beifahrersitz (LHD)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Ablagenpaket 3	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerkniefahrerairbag
Außen-Sound Standard	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Vordersitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	H7-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
	Hinterachse "Standard"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne ECO-Funktion
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, manuell	Ohne Emblempaket
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Halter
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlerschutzgitter	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lichtassistent
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder "MYTIKAS" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsausrüstung
Luxusausstattung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Parklenkassistent
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne "drive select"	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfstand Deutschland
Variante Grundausrüstung
Verkehrszeichenerkennung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	3,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
2	Heckspoiler	Kratzer	Ersetzen und lackieren
3	Flügel tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
8	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	165,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NU1N5034814

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

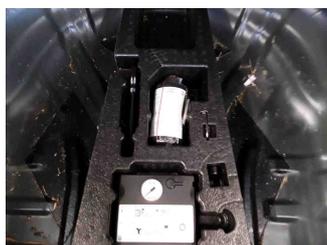

Equipment - Bordwerkzeug

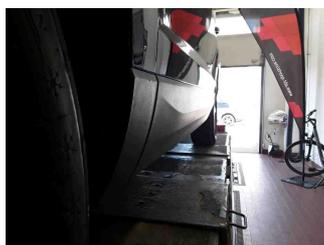

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8187925
vom: 14.04.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

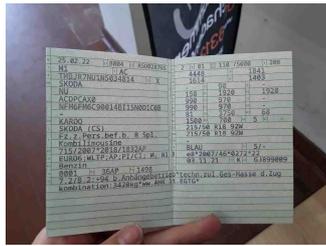

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen

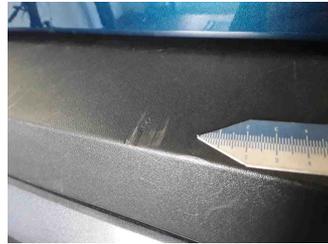

2 - Heckspoiler - Kratzer - Ersetzen und lackieren



3 - Flügeltür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

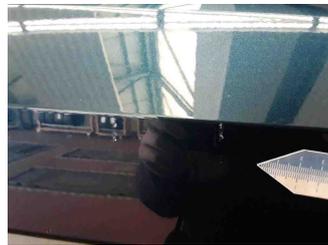

4 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag



7 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen




8 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

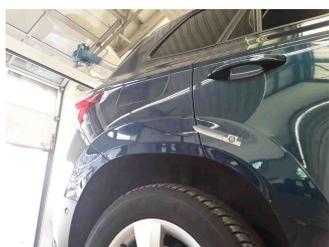

2 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

