



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001913072
Besichtigt am: 11.04.2025 15:11
Berichts-Nr: 8189695
FIN: WVVZZZ3CZNE049795



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	30.03.2022
Laufleistung:	182.647 km
Farbe:	Scale Silver Metallic
Farbe Dach:	Scale Silver Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	28.10.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	154.233 km
Restlauf bis Service:	1.600 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend,Umfeldbeleuchtungund Memory-Funktion	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Federung hinten mit vollautomatischem Niveauregulierungssystem
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernentriegelung für Heckklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Business	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Mistralgrau	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Keine Aktionsausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung	Ohne CD/DVD für Navigation
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Differenzialsperre
Komfortsitze vorn	Ohne Dynamic Drive Control
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne ECO-Funktion
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Feuerlöscher
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Garagentoröffner
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Head-Up Display
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Heckspoiler
LED-Rückleuchten	Ohne Individualeinbau
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne integriertes Mautsystem
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Kindersitz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Ladedose
Linkslenker	Ohne Ladekabel
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Lichtassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Modellpflege KW 45	Ohne Sonnenschutzrollo
Motorenstart Standard	Ohne Sprachsteuerung
Müdigkeitserkennung	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Uhr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Netztrennwand	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Ohne zusätzliche Bereifung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Ohne 2. Batterie	Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radschrauben Standard
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
 Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Beschädigt	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Motor	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
8	Kofferraumboden	Beschädigt	Ersetzen
9	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
10	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
11	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Beschädigt	Ersetzen
12	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE049795

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8189695
vom: 14.04.2025




Innenraum - Kofferraum

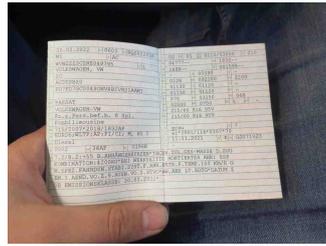

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

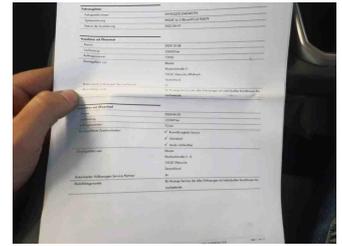

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren

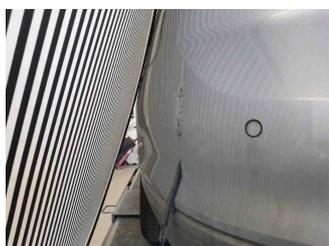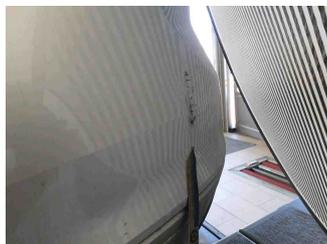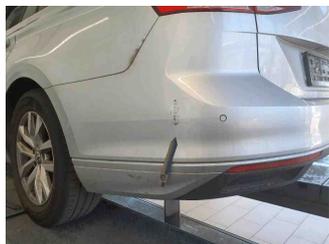

2 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Beschädigt - Ersetzen




3 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Motor - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

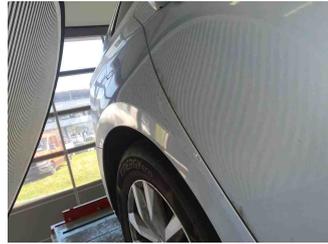



7 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen

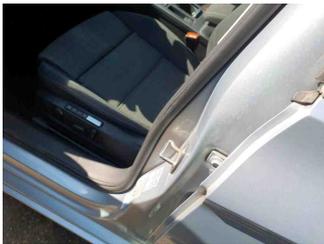

8 - Kofferraumboden - Beschädigt - Ersetzen



9 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



10 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen



11 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Beschädigt - Ersetzen



12 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




13 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

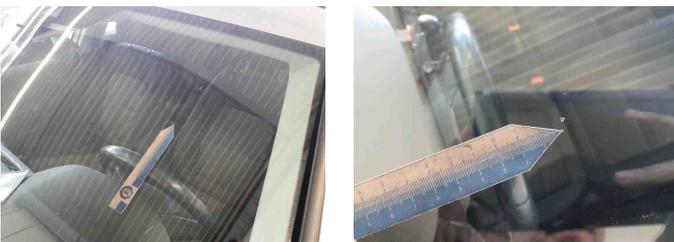

2 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

