



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001909545
Besichtigt am: 09.04.2025 11:59
Berichts-Nr: 8165215
FIN: WVGZZZ5NZMW042709



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Tiguan |
| HSN / TSN: | 0603 / BZG |
| Erstzulassungsdatum: | 23.02.2021 |
| Laufleistung: | 73.435 km |
| Farbe: | Oryxweiß Perlmuttereffekt |
| Farbe Dach: | Oryxweiß Perlmuttereffekt |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Stoff und Alcantara |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | 01.2026 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 7.000 KM |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|---|--|
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | Dachhimmel |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | Dachreling silber eloxiert |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn | Dämpfung hinten,Basis 1 |
| 230-V-Steckdose im Gepäckraum | Dämpfung vorn |
| 3 Kopfstützen hinten | Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn |
| 4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19 | Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz |
| 4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H | Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF | Doppelkupplungsgetriebe DQ381 |
| 8 Lautsprecher | Doppelton-Signalhorn |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Drehstromgenerator 180 A |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| Abgasnorm EU6 AP | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| Ablagefächer in der Dachkonsole | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite | Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer |
| AirStop®-Reifen 235/50 R 19 | Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig | Elektrische Luftzusatzheizung |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Außen-Sound Standard | Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fahrerassistenzpaket "Plus" |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | Fahrzeugklassen-Differenzierung -550- |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Batterie 420A (70Ah) | Fernentriegelung für Rücksitzlehne |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Fertigungsablauf Standard |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Frontantrieb |
| Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Fußgängererkennung |
| Bordliteratur in Deutsch | Fußhebelwerk "Standard" |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Gepäcknetz |
| Cargo-Paket | Gepäckraumbelichtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar |
| Cargo-Paket "Plus" | Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt | |
| Chromleisten an den Seitenfenstern | |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

| | |
|---|---|
| Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar | Ohne Dacheinsatz (Volldach) |
| Herbst-Spezial-Paket | Ohne Dynamic Drive Control |
| Innenspiegel automatisch abblendend | Ohne ECO-Funktion |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte | Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV) |
| ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze | Ohne Elektromotor (Hybrid) |
| Kältemittel R1234yf | Ohne Feuerlöscher |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | Ohne Head-Up Display |
| Keine Aktionsausführung | Ohne Heckspoiler |
| Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik | ohne Kennzeichenträger |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Ladekabel |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Mode3 Ladekabel |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Kurzheck | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Überführungsausrüstung |
| LED-Rückleuchten dunkelrot | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Lendenwirbelstützen vorn | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Leuchte im Fußraum vorn | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht | Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe |
| Linkslenker | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist" |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Radio |
| Mit Individualeinbau | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten | Radstand |
| Müdigkeitserkennung | Raucherausführung |
| Multifunktionskamera | Rechtsverkehr |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen | Regensensor |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | Regionscode " ECE " für Radio |
| Nebelschlussleuchte | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Netztrennwand | Reifendruck-Kontrollsystem |
| Nicht Heissland | Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder |
| Normal-Lackierung | Rückfahrkamera "Rear View" |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) | Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Schalthebelknauf in Leder |
| Ohne 2. Batterie | Scheibenbremsen hinten |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung |
| | Schubladen unter den Vordersitzen |
| | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
 in Silbergrau, Chromelemente hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
 Typrüfstand Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Victoria Falls 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert
 (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Pirelli | Vorne | Links | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 5,0 mm |
| Pirelli | Vorne | Rechts | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 5,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Links | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 4,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Rechts | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 4,0 mm |

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm |
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm |
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 4,0 mm |
| Hankook | | | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 4,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2024

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Dach | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 2 | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 3 | Motor | Undichtigkeit | Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich |
| 4 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Nachweis fehlt | Ersetzen |
| 5 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Heckklappe | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMW042709

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8165215
vom: 09.04.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

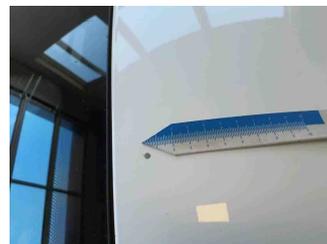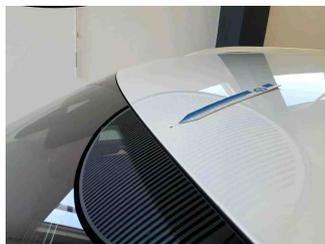

2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen

Kommentar

HU-BESCHEINIGUNG fehlt



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

