

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214981/5/25-11401	Data raportu	08-05-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/29618/25/04/24	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBE8ES4N8037294
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.2 T Elegance S&S
Numer rejestracyjny	PO3XG92
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	216 897 km
Data 1. rej./rok prod.	31-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	27-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamkniętym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe ozdobne chromowane, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyba przednia akustyczna, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, chromowane, czarne słupki dachowe, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych lekko zakrzywionych ramion, z ogumieniem 225/45, Kamera cofania z czujnikami parkowania przód i tył, Pakiet Zimowy 1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 91Y	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 91Y	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 91Y	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 91Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	brak	WY	
2	Podsufitka	rozerwanie	WY	2.3
3	Dywaniki bagażnika	rozerwanie	WY	0.1
4	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie		
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Nakładka błotnika tylnego góra L	zarysowanie		
10	Nakładka błotnika tylnego góra R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

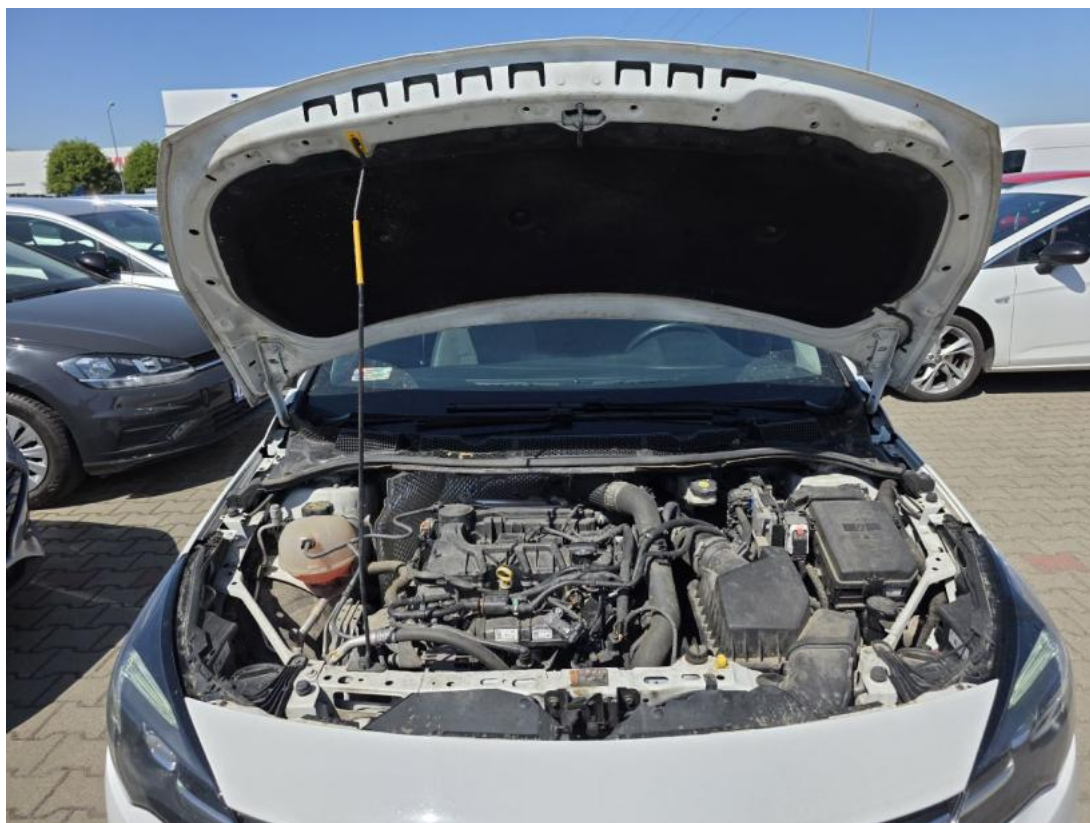

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Dowód rej. Str. 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 56

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 2