



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001906959  
**Besichtigt am:** 09.04.2025 11:40  
**Berichts-Nr:** 8162748  
**FIN:** WVGZZZCRZMD026206



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Touareg
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / COF
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	10.03.2021
<b>Laufleistung:</b>	67.636 km
<b>Farbe:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	3.000 ccm
<b>Leistung:</b>	250 kW (340 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.878 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.717 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.984 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.850 kg
<b>Radstand:</b>	2.904 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	6
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 8-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Mistralgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	0 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Tirano" 8,5 J x 19	eCall & bCall
6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l TSI 250 kW Hybrid, Systemleistung 280 kW	Einsatz für bleifreie Betankung
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einstiegsleisten in Edelstahl
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 280KW Aggr.0EE.A
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasnorm EU6 AP	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Akustik-Paket Extra	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrprofilauswahl
Anhängervorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Aufkleber/Schilder in deutsch	Federung Standard
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Federung/Dämpfung, Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, abblendend und mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußhebelwerk "Standard"
Automatisches Sperrdifferenzial	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Batterie 380A (68Ah)	Gepäckraumboden
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschlossener Aufbau
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Bordwerkzeug	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel	Hinterachsgetriebe Basis
Dachreling schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet 45° für Instrumententafel und Türverkleidungen	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kältemittel R1234yf
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kategorie 0
Digitaler Radioempfang DAB+	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Keine Aktionsausführung
Doppelton-Signalhorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,4-Zonen-Klimatisierungund Bedienungselementen hinten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Komfortausstattung	Ohne Generator
Komfortpaket "Keyless Access"	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne integriertes Mautsystem
Kraftstofftank mit 76 l Fassungsvermögen	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kreuzungsassistent	Ohne Ladekabel ( Industriestecker )
Kühlerschutzgitter	Ohne Nachtsichtsystem
Kurzer Radstand	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonder-Maßnahmen
Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Rückleuchten	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Start-Stopp-System
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Trennwand
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Dichtungen außen
Manuell betätigte Türen	Ohne zus. Tank für SCR
Mit connect Paket 3	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Individualeinbau	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne hinten	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent "Park Assist" und Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radabdeckung Mitte
Navigationsgerät-Premium	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Premium"	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Regionscode " ECE " für Radio
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Reifen 255/55 R 19
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Reifendruck-Kontrollsystem
Normalsitze vorn	Rückfahrkamera "Rear View"
Notbremsassistent "Front Assist"	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Leheneigung einstellbar
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anbausatz	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schlechtwetterlicht
Ohne Feuerlöscher	Schloß-Sperrsystem
Ohne Garagentoröffner	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
 Servolenkung  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
 Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurwechselassistent "Side Assist"  
 Standardelektrik  
 Standard-Klimazonen  
 Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom  
 Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutz (Ausf.1)  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
 Typprüfland Deutschland  
 Umweltbonus  
 USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"  
 Vordersitze mit Höheneinstellung  
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wechselstrom-Ladedose  
 Winterpaket mit beheizbaren äußeren Rücksitzen  
 Winterräder "Osorno" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 19, Winterreifen 255/55 R 19 H  
 Zuziehhilfe für Heckklappe



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2028

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
7	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Türverkleidung hinten rechts	Riss	Smart Repair Leder
9	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
10	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
11	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Stoßfänger vorne	Kratzer	Auslegen + Polieren
13	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZCRZMD026206

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

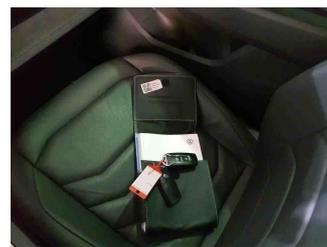

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren



#### 2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



#### 3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8162748  
vom: 09.04.2025

## 4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

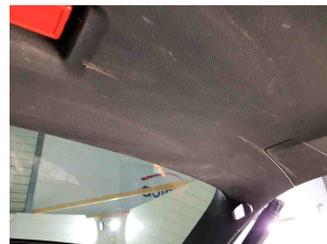

## 5 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



## 6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar

Oberteil teillackieren



## 7 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

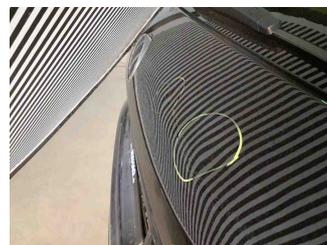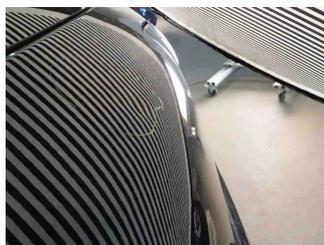


## 8 - Türverkleidung hinten rechts - Riss - Smart Repair Leder




## 9 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag



## 10 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag

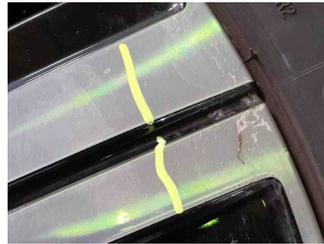

## 11 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

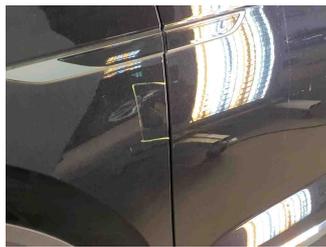

## 12 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Auslegen + Polieren



## 13 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



## **GEBRAUCHSPUREN**

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## **FEHLTEILE**

1 - Stoßfängerzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen

