

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

### » Übersicht


**Auftrags-Nr**: 1001829064

**Besichtigt am:** 29.01.2025 09:36

Berichts-Nr: 7726407

FIN: WVWZZZ3CZME055784







Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller: Volkswagen

Modell: Passat
HSN / TSN: 0603 / BRZ

**Erstzulassungsdatum:** 05.02.2021 **Laufleistung:** 139.371 km

Farbe: Deep Black Perleffekt
Farbe Dach: Deep Black Perleffekt

Antriebsart:FrontantriebMotorisierung/Kraftstoff:Hybrid BenzinHubraum:1.400 ccm

**Leistung:** 115 kW (157 PS)

Fahrzeuglänge:

Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse: Euro 6

Anzahl Türen: 4
Anzahl Sitze: 5

Getriebe: Automatik 6-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

### » Dokumente & Wartung

Nächste HU: 02.2026

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:BeideWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

#### » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "London" 7 J x 17

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I TSI Hybrid, 115 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AM

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Aktivkohlebehälter

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und

Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf

Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 2

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und

Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere

Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

**Entfall Tire Mobility Set** 

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket inkl. "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit

elektrischer Öffnung

Gepäckraumboden aufstellbar

Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der

Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

GTF

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Seite 3 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,

Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

London 7 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modelljahreswechsel 2021 III

Modelljahreswechsel 2021 XII

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet'

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Seite 4 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

VVM Modelljahreswechsel KW 30

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x

17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H

Seite 5 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

### » Bereifung

#### **MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

#### **ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

Seite 6 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

### » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair

### » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:JaVorschäden feststellbar:JaNachlackierungen vorhanden:JaNachlackierungen professionell ausgeführt:Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.833,13
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.833,13
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.666,26

#### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Bauteil	Lack (µm)	
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	305,0	
Lackschichtdicke Dach (µm)	200,0	
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.		

Seite 8 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZME055784

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Mittelmäßiger Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Ja

FIN: WVWZZZ3CZME055784 7726407 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

#### Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

### » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum


Seite 11 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025







Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Dach

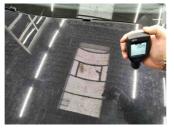

Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7726407 vom: 29.01.2025

### » Beschädigungsfotos

#### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



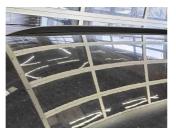

2 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren





3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair





Seite 13 von 13 FIN: WVWZZZ3CZME055784 Berichts-Nr: 7726407