

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                   |                  |                                 |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 215002/5/25-11401                                 | Data raportu     | 09-05-2025                      |
| Rzeczoznawcy  | Krzysztof Kalbarczyk<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 07-05-2025                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/31481/25/04/30                       | Miejsce oględzin | MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES... |

### Dane pojazdu

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBEP6NJ9JZ124884</b>        |
| Marka, model                | SKODA Fabia III Hatchback 14... |
| Typ, wersja                 | Fabia 1.0 TSI Ambition          |
| Numer rejestracyjny         | PZ503PN                         |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/70 kW             |
| Stan licznika               | 82 034 km                       |
| Data 1. rej./rok prod.      | 22-03-2018/2018                 |
| Data nast. bad. techn.      | 08-05-2025                      |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                   |
| Lakier                      | czarny/METALIK                  |
| Skrzynia biegów             | manualna                        |



### Wposażenie pojazdu

2 siatki na bokach oparcí foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania naglego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Przegroda wnęki nadkola - z lewej strony, Przyciemniane szyby, Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przesternią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet MIXX

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ      | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | KLEBER, KRISALP HP3 | 185/60 18 84T | 3,0 mm           |
|          | lewe  | KLEBER, KRISALP HP3 | 185/60 18 84T | 3,0 mm           |
| tylna    | prawe | KLEBER, KRISALP HP3 | 185/60 18 84T | 3,0 mm           |
|          | lewe  | KLEBER, KRISALP HP3 | 185/60 18 84T | 3,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |


W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części        | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie lewe | 150 - 200                                  |
| 2    | Drzwi tylne lewe    | 150 - 200                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Reflektor z kierunkowskazem kpl. R    | połamana(y)                            | WY        | 1.5           |
| 2    | Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej | rozerwanie, ubytki materiału           | WY        | 0.2           |
| 3    | Okładzina zderzaka tylnego            | rysa/odprysk, rozerwanie               | WY        | 0.6           |
| 4    | Lampa tylna L                         | połamana(y)                            | WY        | 0.1           |
| 5    | Dodatkowe Światło stop kpl.           | pęknięcie                              | WY        | 0.2           |
| 6    | Obicie półki tylnej                   | brak                                   | WY        | 0.2           |
| 7    | Okładzina zderzaka przedniego         | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 1.5           |
| 8    | Błotnik przedni L                     | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 9    | Błotnik przedni R                     | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 0.8           |
| 10   | Pokrywa przednia                      | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 2.5           |
| 11   | Dach                                  | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 3             |
| 12   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R       | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 2             |
| 13   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R          | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 0.5           |
| 14   | Próg L                                | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 0.7           |
| 15   | Próg R                                | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 1.5           |
| 16   | Błotnik tylny L                       | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 17   | Błotnik tylny R                       | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 18   | Oslona lusterka zewnętrznego L        | rysa/odprysk                           |           |               |
| 19   | Kierownica przystosowana do Airbag    | zarysowanie                            |           |               |
| 20   | Listwa deski rozdzielczej R           | zarysowanie                            |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

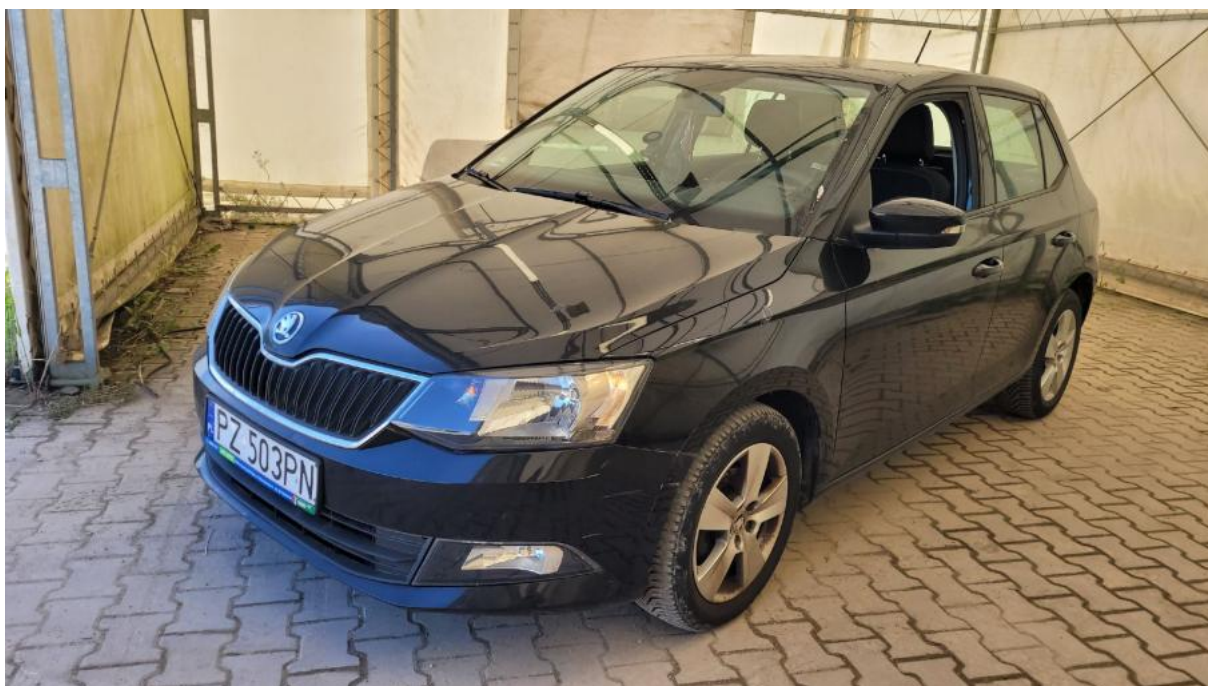

**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

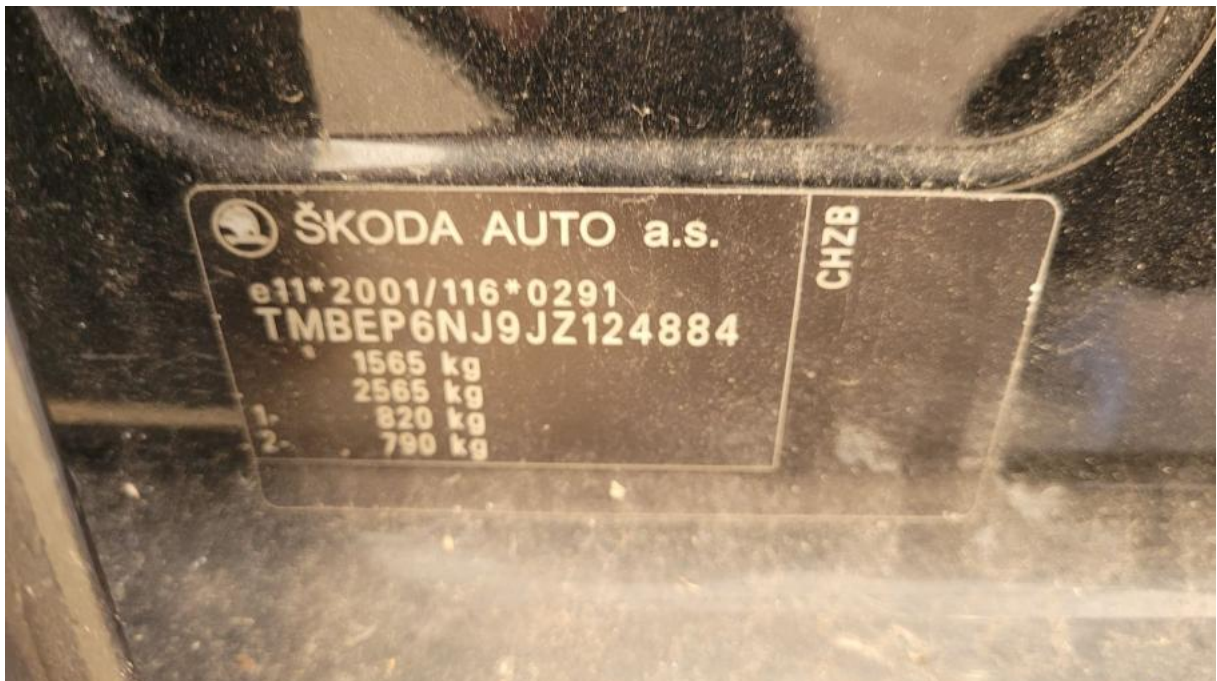

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa

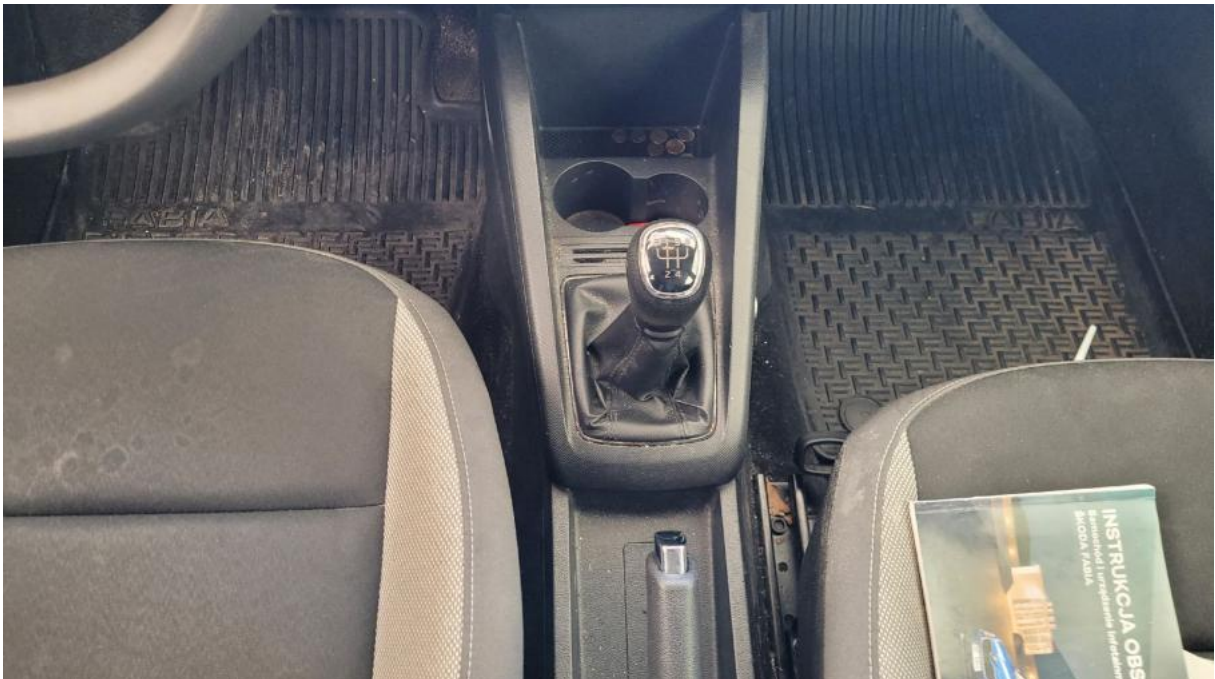

**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył

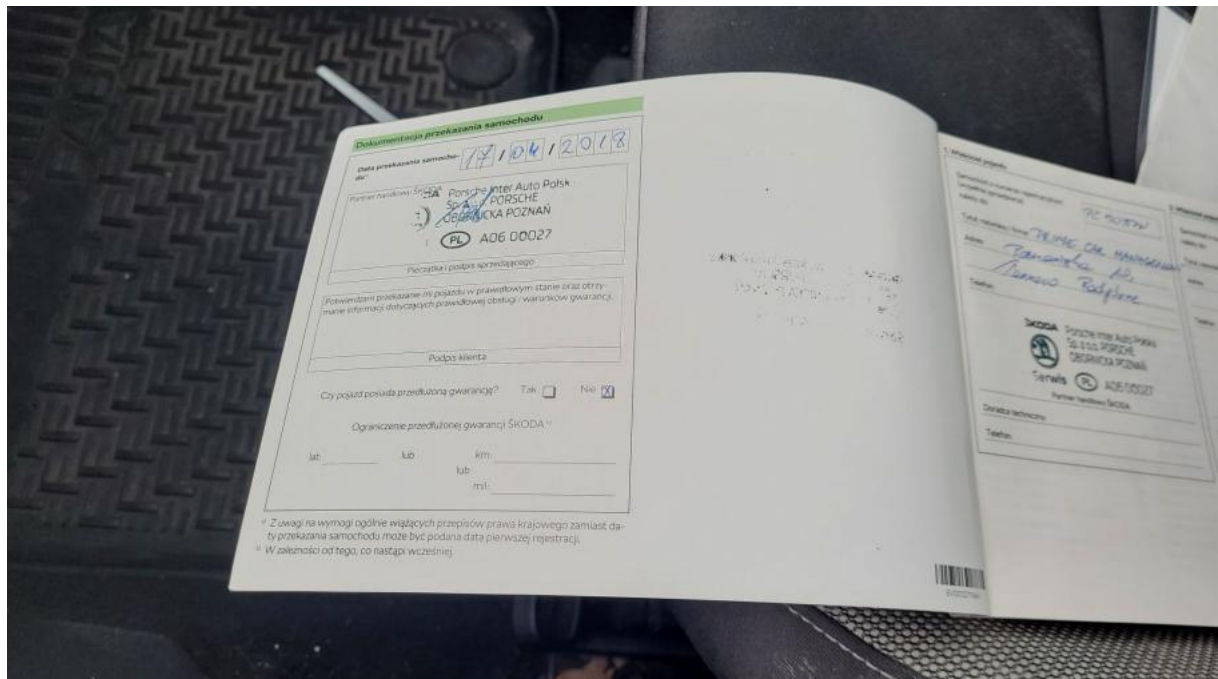

**Fot. 28**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 30**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 32**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 36**


Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

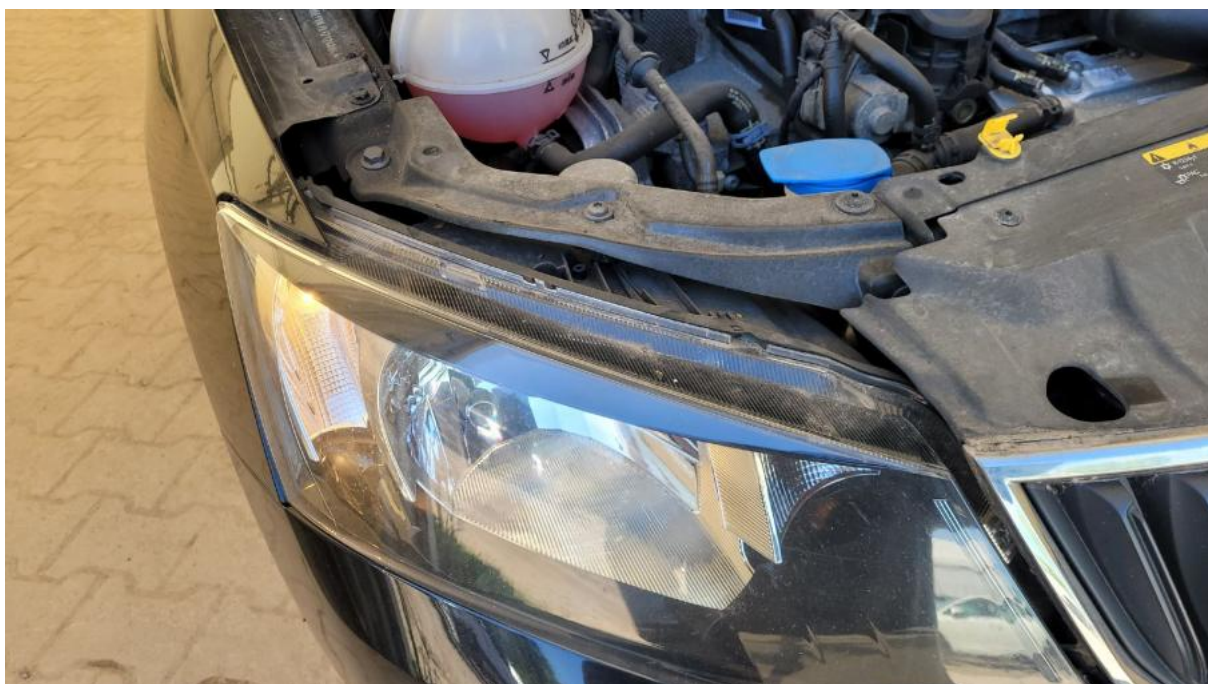

**Fot. 38**

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 52**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Fotel prz. lew. - Inne 1

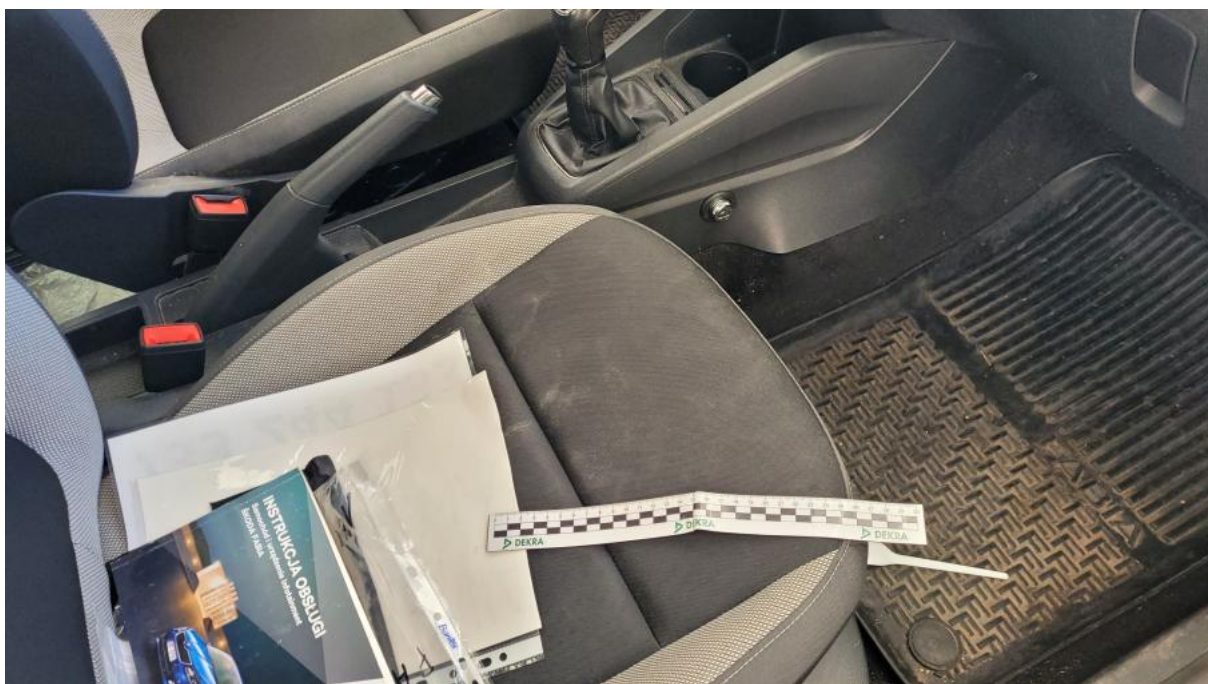

**Fot. 58**

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 60**


Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Półka/roleta tylna - Inne 1

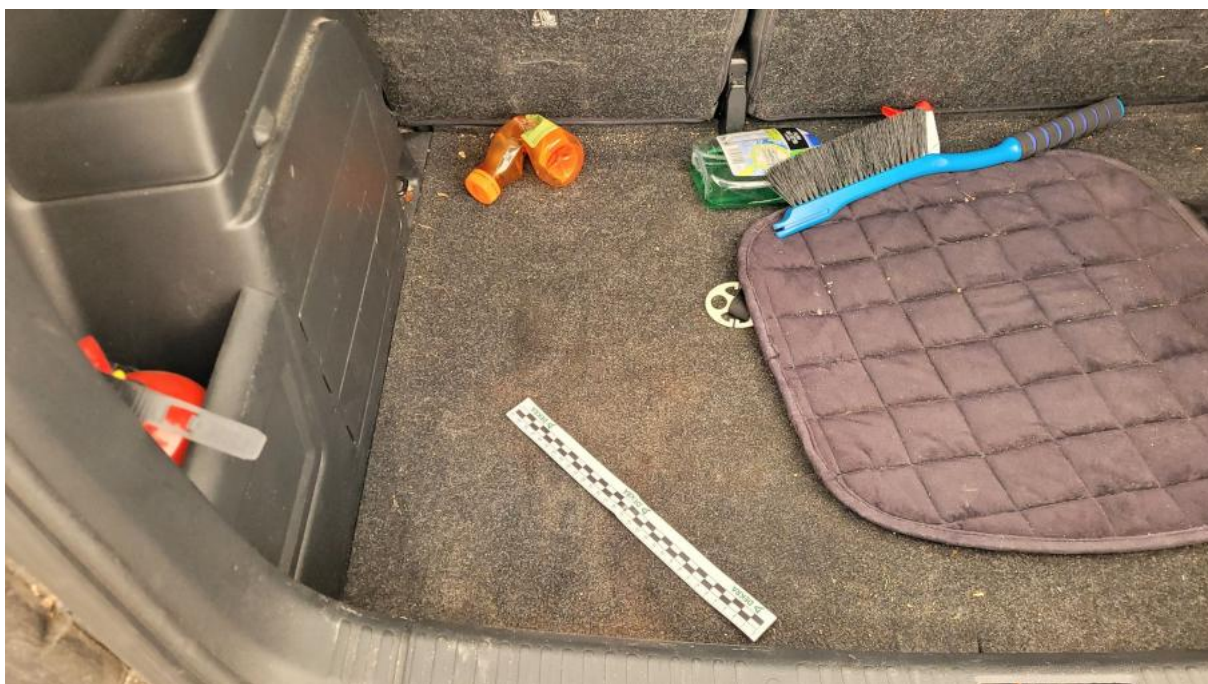

**Fot. 62**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1