



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001922180
Besichtigt am: 05.05.2025 13:38
Berichts-Nr: 8291326
FIN: WF0PXXGCHPKJ26290



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

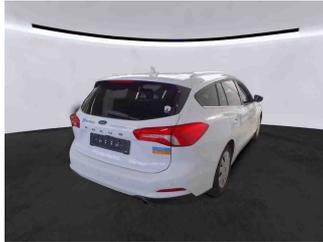

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Ford
Modell:	Focus
HSN / TSN:	8566 / BPV
Erstzulassungsdatum:	24.10.2019
Laufleistung:	89.793 km
Farbe:	Frost-Weiß
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	88 kW (120 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.700 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Fahrzeugausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Anti-Blockier-System (ABS)	Parkpilotsystem vorn und hinten
Antischlupfregelung (ASR)	Reifendruck-Kontrollsystem
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Reserverad als Notrad
Außenspiegel elektr. anklappbar	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Rußpartikelfilter
Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Bord-/Verbrauchscomputer	Schaltpunktanzeige
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Dachhimmel Stoff	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Dachreling (Aluminium)	Servolenkung elektrisch
Dachspoiler Wagenfarbe	Sonderlackierung Frost-Weiß
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Sonnenblende links mit Spiegel
Easy-Parking-Paket	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Elektr. Bremskraftverteilung	Stahlfelgen 6,5x16
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Start/Stop-Anlage
Ergonomiestitze vorn	Staub- und Pollenfilter
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Tagfahrlicht LED
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Technologie-Paket 1
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Verglasung getönt
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Farbdisplay für Bordcomputer	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
FordPass Connect inkl. eCall	Winter-Paket
Fußmatten Velours - vorn	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Gepäckraumabdeckung / Rollo	
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Getriebe 6-Gang - Typ: B6	
Intelligent Protection System (IPS)	
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Laderaumboden verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	3,0 mm
Michelin			Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Stahl	205/60 R 16 96 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Kotflügel hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Motorhaube Dämmmatte	Riss	Ersetzen
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Radzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
11	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
12	Tür hinten links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
13	Kotflügel hinten links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
14	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
15	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
16	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radzierblende vorne links	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.839,83
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.673,98
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.513,81

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (μm)	366,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (μm)	180,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (μm)	295,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (μm)	234,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WF0PXXGCHPKJ26290

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(05.05.2025 13:37) Sitze vorne mit Schonbezüge eventuelle Schäden möglich. Ausstattungsliste ungenau.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts

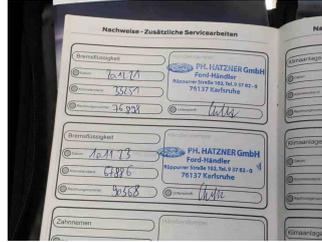

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

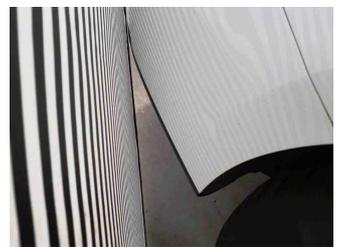

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

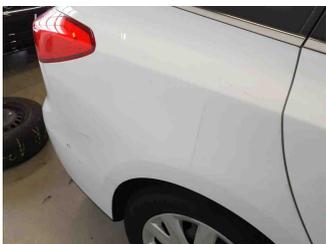

5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Motorhaube Dämmmatte - Riss - Ersetzen



8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



10 - Radzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



11 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



12 - Tür hinten links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



13 - Kotflügel hinten links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



14 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



15 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8291326
vom: 05.05.2025

16 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



FEHLTEILE

1 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen

