



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001819198
Besichtigt am: 20.01.2025 15:07
Berichts-Nr: 7675555
FIN: TMBJW8NX4NY015360



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	07.01.2022
Laufleistung:	73.002 km
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	20.06.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	60.823 km
Restlauf bis Service:	2.900 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Besondere Innengeräuschkämpfung
"ERGOSITZ HIGH" Safety	Betriebserlaubnis Nachtrag
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordliteratur in Deutsch
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parkensoren vorn und hinten)	Bordwerkzeug
"REAR VIEW"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Chrompaket
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DAB - Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachreling
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung hinten
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung vorn
4 Türen	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
6-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrerknieairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldeb.	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 320A (59Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Windschutzscheibe	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

Heckspoiler	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Netztrennwand
Infotainment Columbus	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Normal-Lackierung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Notrufsystem eCall+
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Adapter
Keine Aktionsausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Anhängavorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)	Ohne Car2X
Komfort & Relax	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Halter
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallr{der "PERSEUS", glanzgedreht 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Luxusausstattung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Pannen-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Parken & Sicht
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 4	Rechtsverkehr
Multipler Matrix-Beam	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web Radio	Reifen 225/45 R18 91Y
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder
	Reise & Comfort



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Wegfahrsperre elektronisch
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Scheibenbremsen hinten	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
Schlafpaket 2	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstofferbefüllung (6L)	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren	
Side Assist	
Sitzbelüftung vorn	
Sitzbezüge in Leder	
Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagesfahrlichtschaltung	
Tankdeckel	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)	
Typprüfand Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variant/Avant	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Vier-Lenkerachse	
Virtuelles Pedal	
Wartungsintervallverlängerung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	2,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
5	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX4NY015360

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

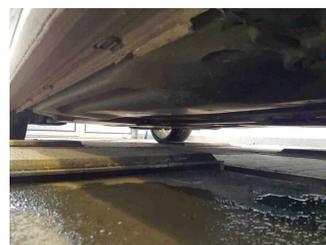

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

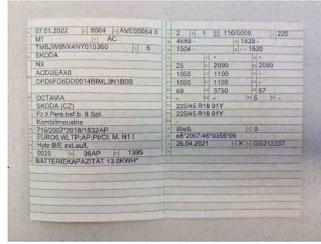

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment

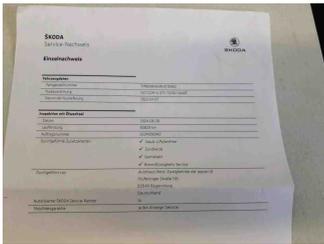

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar


optische Beschädigung



4 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar

sicherheitsrelevante Beschädigung

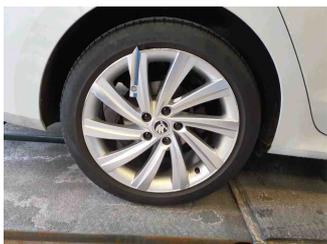

5 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar

Halter Parksensoren hinten außen rechts unlackiert





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7675555
vom: 20.01.2025

GEBRAUCHSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

