



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001846745
Besichtigt am: 17.02.2025 16:30
Berichts-Nr: 7823829
FIN: TMBJW7NP6N7019359

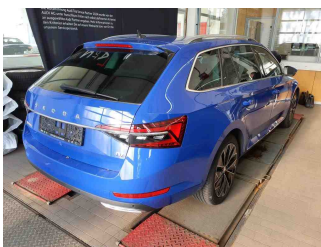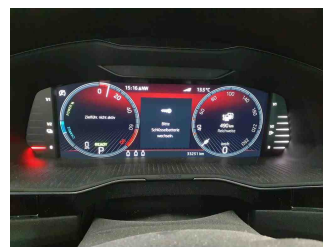Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	21.12.2021
Laufleistung:	33.251 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	-35 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Belüftete Vordersitze, L&K
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Berganfahrassistent
"REAR VIEW CAMERA MID"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordliteratur in Deutsch
"SOUND SYSTEM CANTON"	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Business Columbus
2 Leseleuchten vorn	Chrom-Paket (Ausführung 2)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chromrahmen um die Seitenfenster
2-Speichen-Multifunktionslenker mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
2x USB vorne + 2x USB hinten	DAB - Digitaler Radioempfang
3 Schlüssel	Dachreling, eloxiert
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dachspoiler
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dämpfung hinten
6-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung vorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dekorleiste Piano Black mit Ambiente- Beleuchtung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Digitaluhr
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Aktivkohlebehälter	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ambientelicht Ausführung 2	ECO-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Aufkleber/Schilder in deutsch	-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außenspiegel links, konvex	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrer
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - L&K	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
Batterie 380A (68Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibenheizung
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Heckscheibenwischer "AERO"
Hybrid-Antriebssystem PHEV
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, elektrisch betätigt
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klimakomfortscheibe
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)
Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leergewichtsbereich 1
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum
Leichtmetallräder "PROPUS AERO" 8Jx18" schwarz
glanzgedreht
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht
(AFS 1)
Linkslenker
Matrix-Beam
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit Halter
Mit Multifunktionskamera
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Motorenstart Standard
Navi Columbus + Web radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlussleuchte
Netzprogramm
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne Adapter
Ohne Anhängavorrichtung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Generator
Ohne Head-Up Display
Ohne Kindersitz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/
Verkehrszeichenerkennung
Ohne Ladeboden
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne &
hinten mit aut. Bremse Funktion
Preisstützung
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Region
Regionscode "ECE" für Radio
Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbelüftung vorn
Sitzbezüge in Leder
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Textilfußmatten
TOP LED Rückleuchte
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfstand Deutschland
Umwelt bonus
Variant/Avant
Variante Hybrid
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Virtuelles Pedal
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-elantrieb und Kessy)
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Funktion inkl. Welcome Effekt
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beschädigt	Erneuern
2	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	222,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	161,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP6N7019359

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

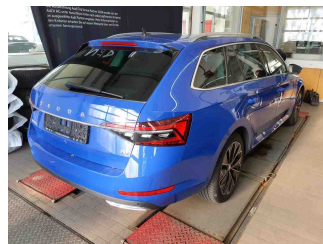


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

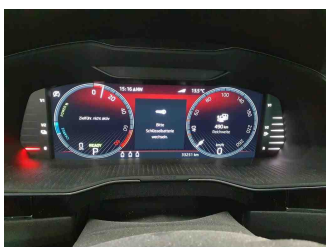


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

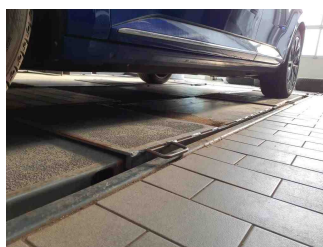


Seitenansicht - Schweller links

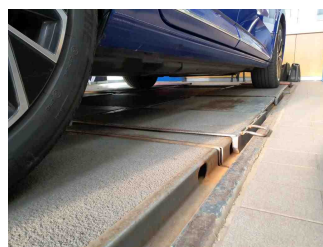


Seitenansicht - Schweller rechts

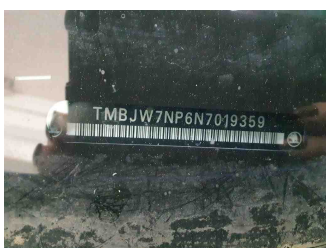


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

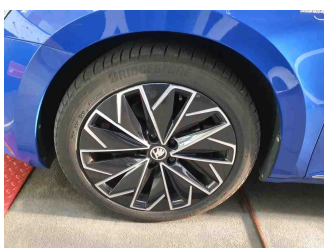


Räder - Rad montiert vorne
links

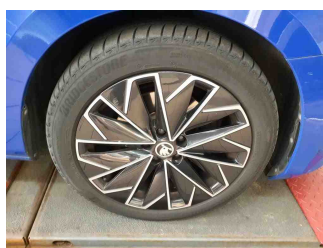

Räder - Rad montiert vorne
rechts

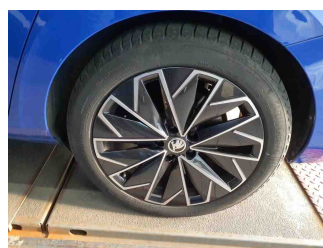


Räder - Rad montiert hinten
links

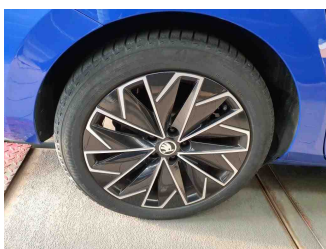


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

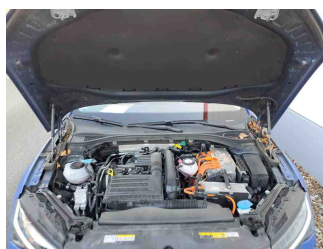


Fahrzeug - Motorraum offen

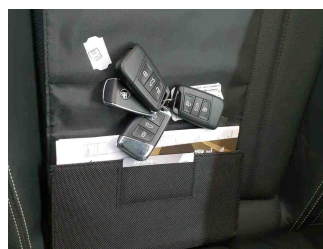


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

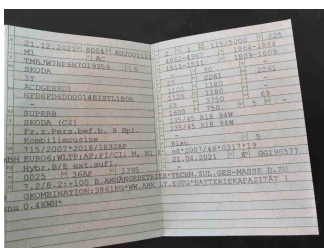

Fahrzeug - abgegebene ZB1

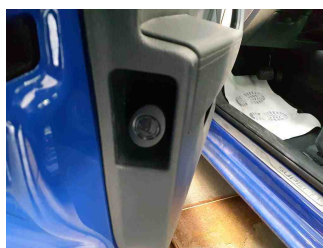

Zubehör - Sonderausstattung

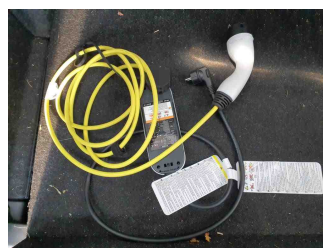

Equipment - Ladeequipment



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts

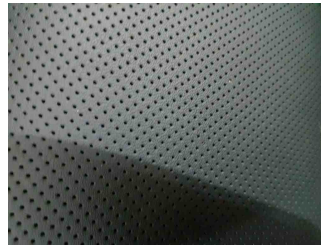


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

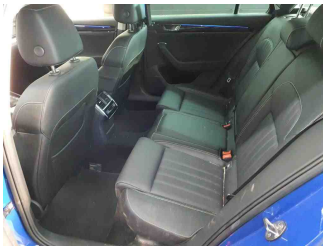

Innenraum - hinten

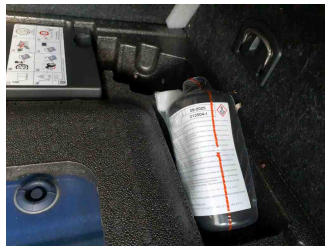

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

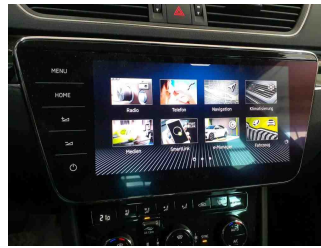

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025







» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beschädigt - Erneuern

Kommentar





Stoßfänger vorne, Scheinwerfer rechts, Kotflügel vorne rechts

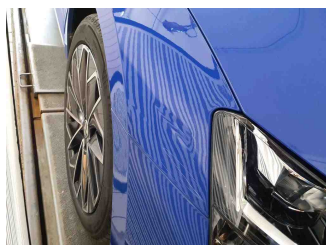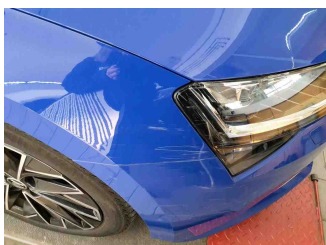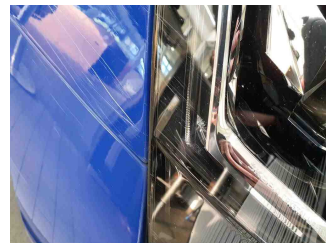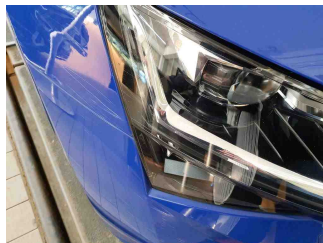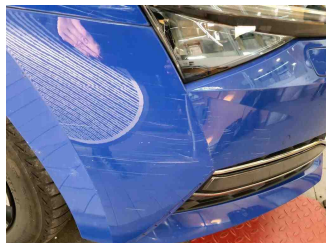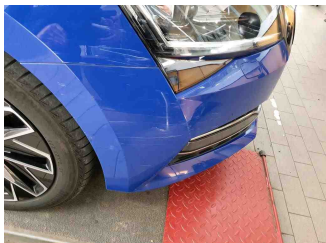

2 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar

Motorhaube, Dach

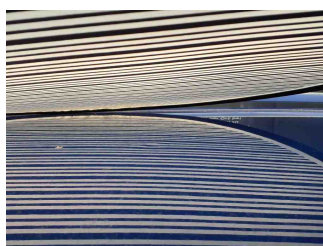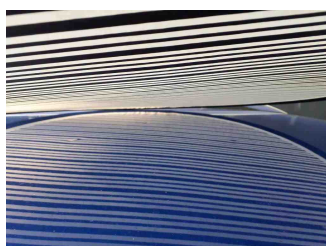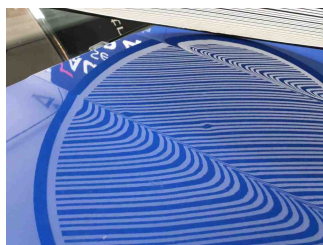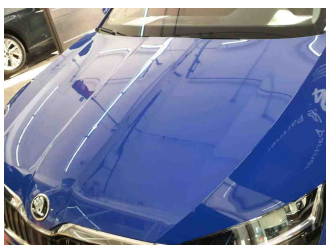

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025


5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

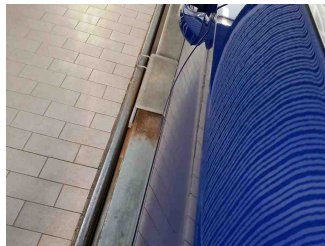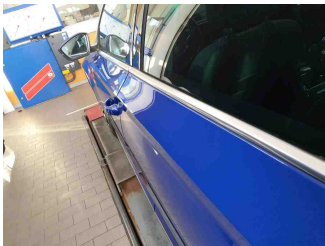

6 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

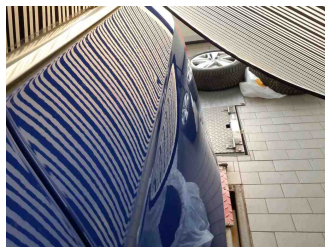


7 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

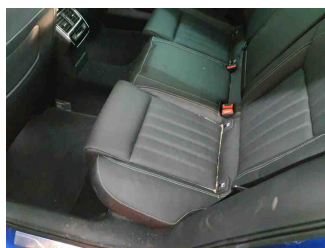

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

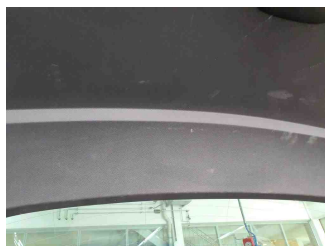



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7823829
vom: 05.03.2025

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beschädigt - Erneuern



<https://www4.macadam.eu/picture/69cf9067-04f6-4a8c-8381-a40a5f88e7a9.pdf?boundingBoxes=true>