

Nr zlecenia: 84/26/03/2025/TVN S.A.

z dnia: 2025/03/26

Zleceniodawca:

TVN S.A.
Wiernicza 166
02-952 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: T M B J G 7 N E 3 L 0 0 7 9 0 2 1
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny: WW5407W
Model pojazdu:	Octavia III 1.6 TDI-CR MR`18 E6	Nr Info-Ekspert: 034-03711
Wersja:	Ambition	Rok produkcji: 2019

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż) 45 800 PLN

Wskazanie drogomierza	144485 km
Data pierwszej rejestracji	2020/03/16
Data ważności badania technicznego	2026/03/21
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkow.	1927 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	24	Sygnalizacja pozostawienia włączonych

3	Bluetooth	25	Światła
4	Czujniki parkowania - tył	26	System DSR
5	Głośniki 8 szt.	26	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
6	Gniazdo 12V w bagażniku	27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Immobilizer	28	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Klimatyzacja manualna Climatic	29	System pokolizyjny ACS
9	Kurtyny powietrzne boczne	30	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	31	System Start/Stop
11	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	32	System wspomagający hamowanie w zakrętach
12	Poduszka powietrzna kierowcy	33	Szyby przyciemniane
		34	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnym
13	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	35	Światła do jazdy dziennej
14	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Światła p/mgienne przednie
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	37	Światła tylne LED
16	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	38	Tarcze kół aluminiowe 16" "Ilias"
17	Reflektory halogenowe elipsoidalne	39	Wspomaganie układu kierowniczego
18	Relingi dachowe czarne	40	Wycieraczka szyby tylnej
19	Roleta do bagażnika	41	Wyświetlacz Maxi-DOT
20	Schówek chłodzony	42	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
21	Schówek na okulary	43	Zestaw naprawczy opon
22	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier metalizowany
- Pakiet amazing Ambition (dopłata)
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna
Tempomat
Kierownica pokryta skórą
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
Sterowanie telefonem w kierownicy

Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Światła tylne LED
Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3
Bluetooth

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NOKIAN TYRES 205/55 R16 WR SNOWPROOF	6,0
Przednie prawe:	*NOKIAN TYRES 205/55 R16 WR SNOWPROOF	6,0
Tylne lewe:	*FIRESTONE 205/55 R16 WINTERHAWK	7,0
Tylne prawe:	*FIRESTONE 205/55 R16 WINTERHAWK	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (72 mies.)			49 100 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 438 PLN	po korekcie:	51 538 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 617 PLN	po korekcie:	53 155 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 582 PLN	po korekcie:	49 573 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 965 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 965 PLN	po korektach:	45 608 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	205 PLN	po korekcie:	45 813 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			45 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Emilian Wesołowski
Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

45800 PLN

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 8564,23 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami		

powłoki lakierowej				
5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	
7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	
8	Słupek przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej	
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, Wgniecenia	
10	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	
11	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenie	
12	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

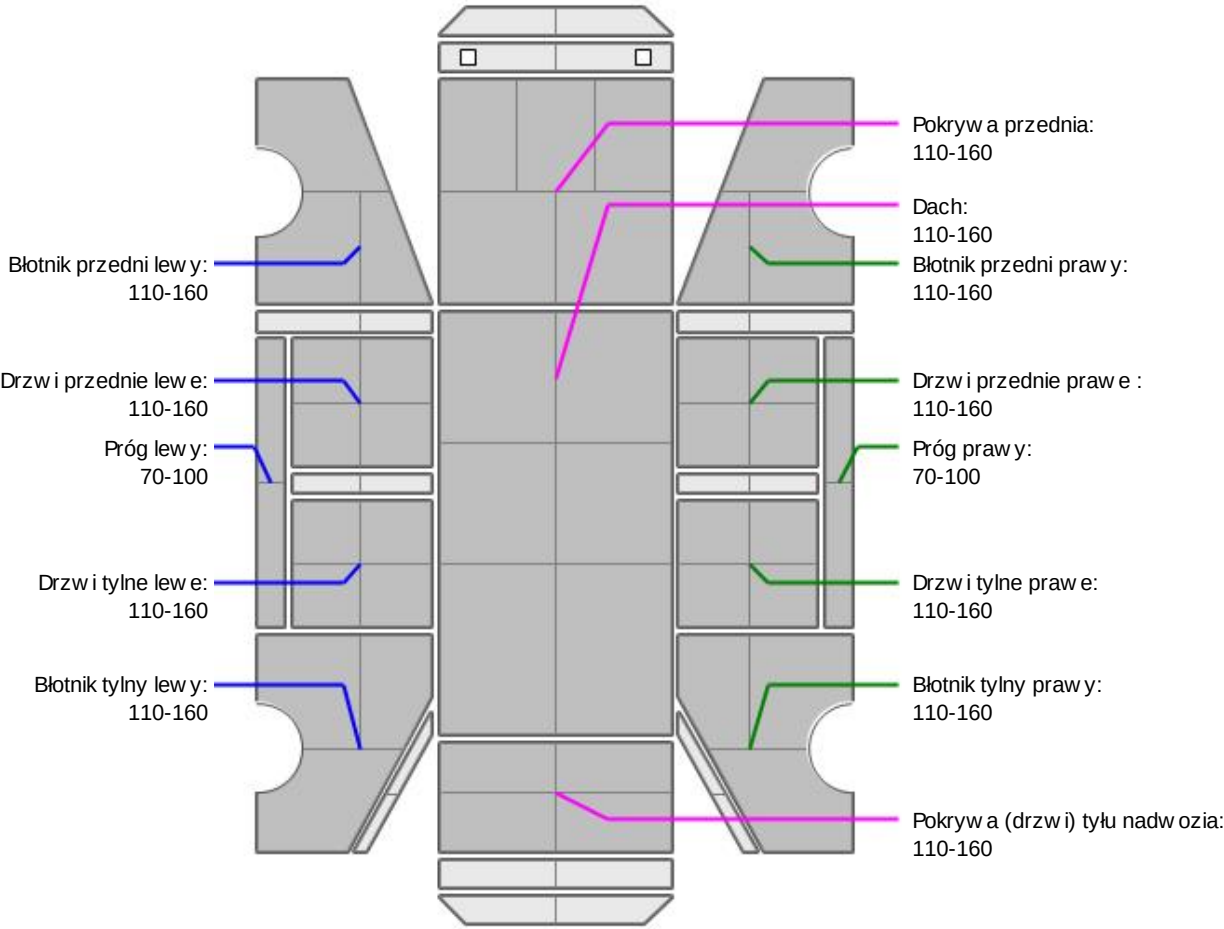

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-160	
2	Dach		110-160	

3	Błotnik przedni	L	110-160	
4	Próg	L	70-100	
5	Drzwi przednie	L	110-160	
6	Drzwi tylne	L	110-160	
7	Błotnik tylny	L	110-160	
8	Błotnik przedni	P	110-160	
9	Próg	P	70-100	
10	Drzwi przednie	P	110-160	
11	Drzwi tylne	P	110-160	
12	Błotnik tylny	P	110-160	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowania		
2	Tablica rejestracyjna przód		Pogięta		
3	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
4	Reflektor	L	Zarysowany klosz		
5	Reflektor	P	Zarysowany klosz		
6	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
7	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana	Pęknięty kierunkowskaz	
8	Zderzak tylny		Zarysowany		
9	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Przestrzeń bagażowa		Zarysowania		
2	Tunel środkowy		Zarysowania		
3	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcie, Zabrudzenia		
4	Kanapa tylna		Zabrudzona		
5	Schówek		Zarysowany		
6	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
7	Nakładka wew. nadkola TL	L	Zarysowania		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Dziura		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34

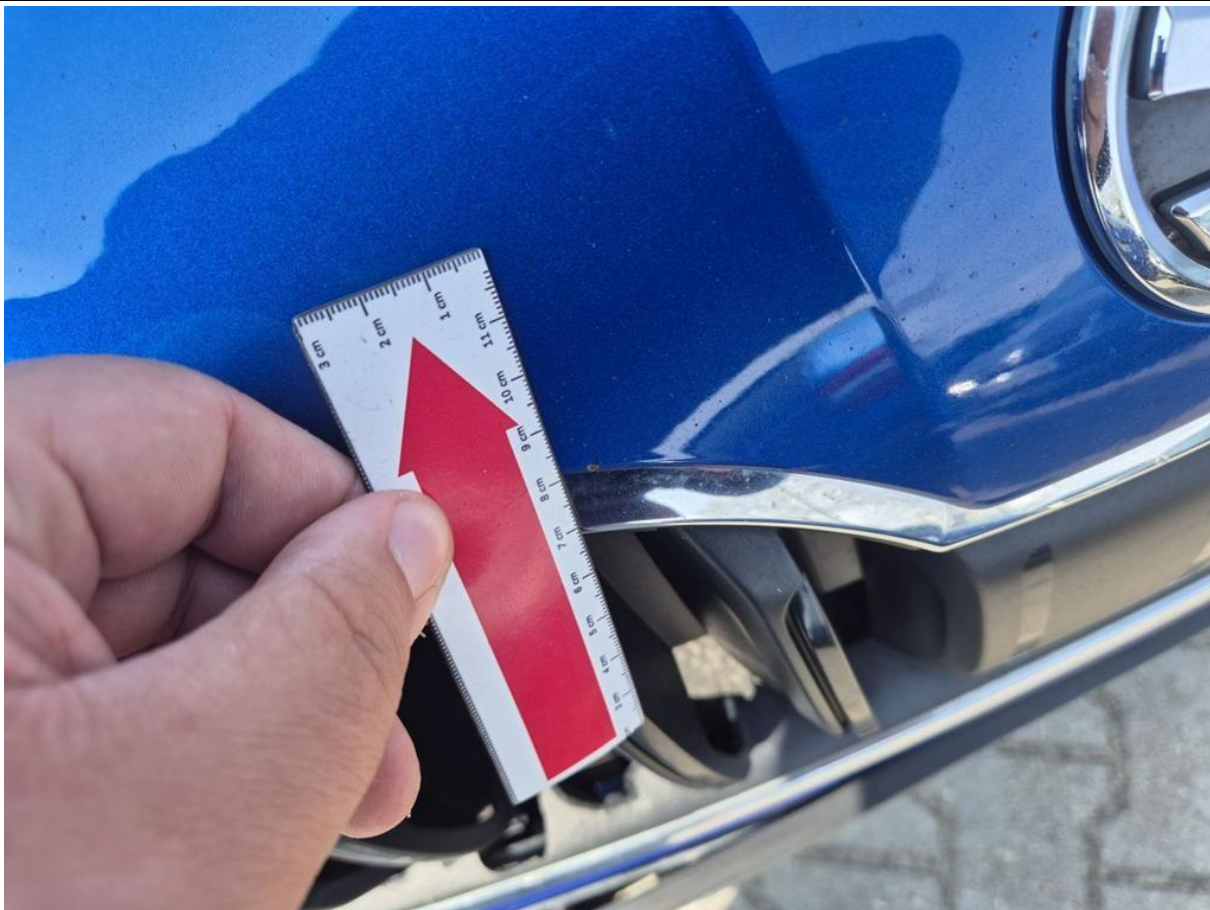

Fot. nr 35

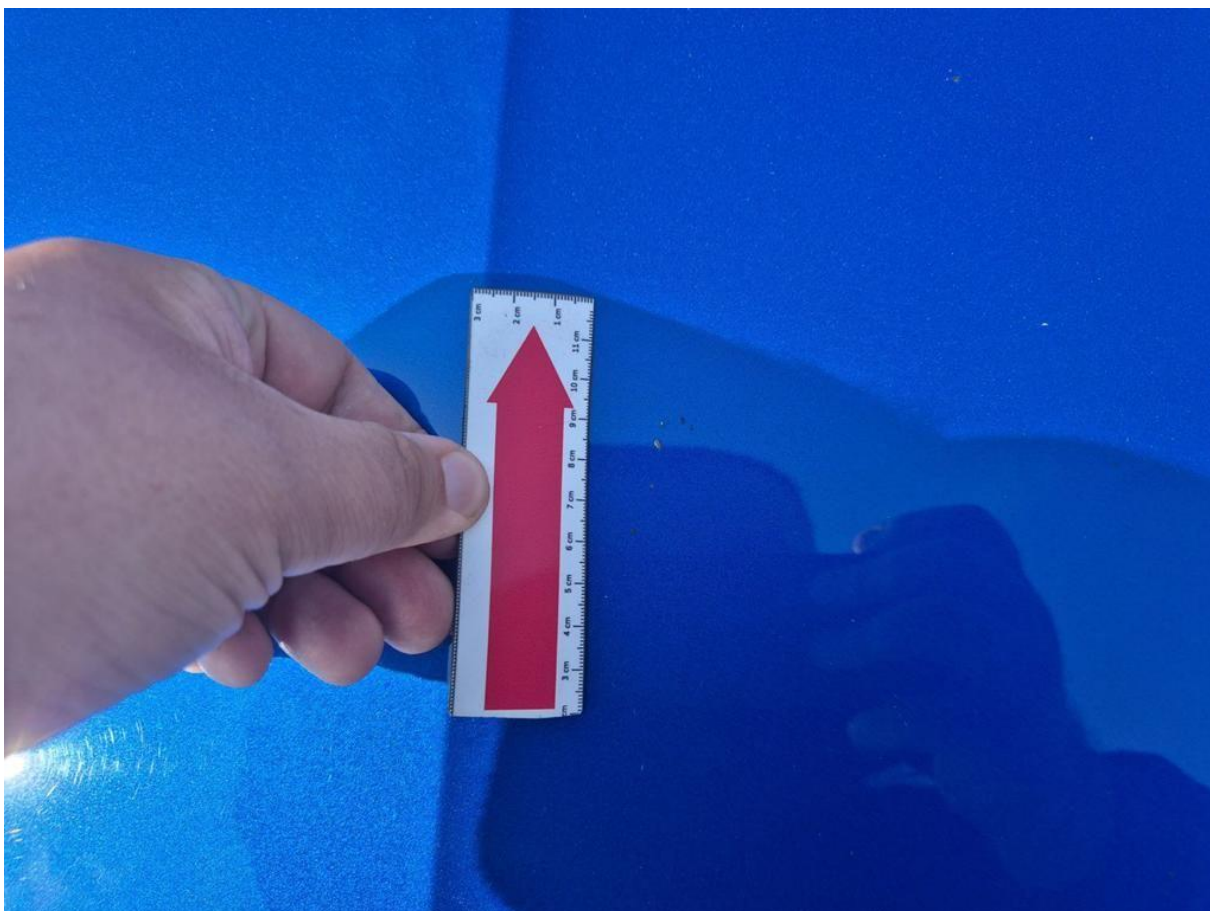

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

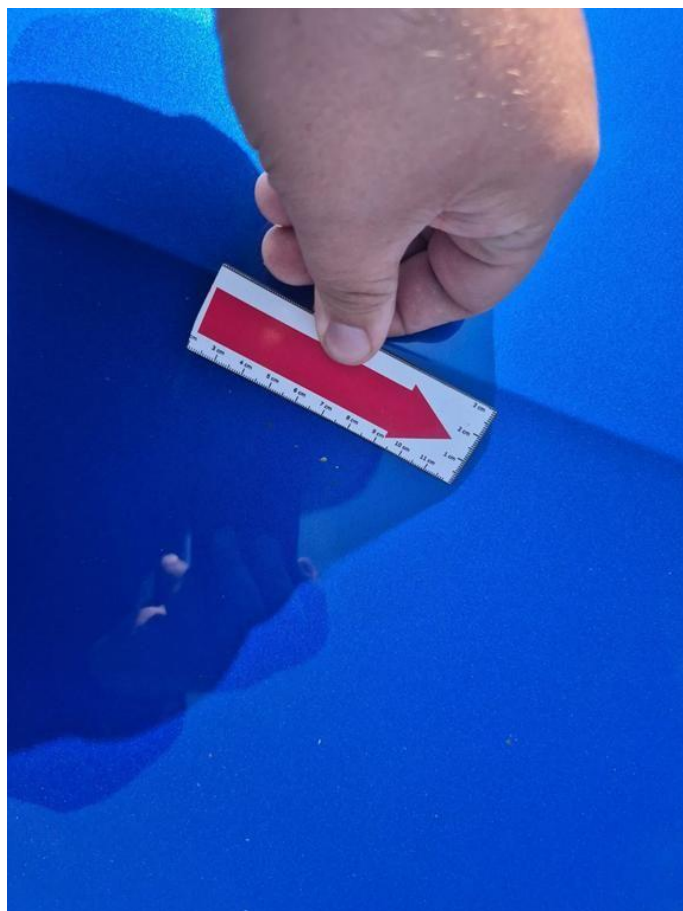


Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

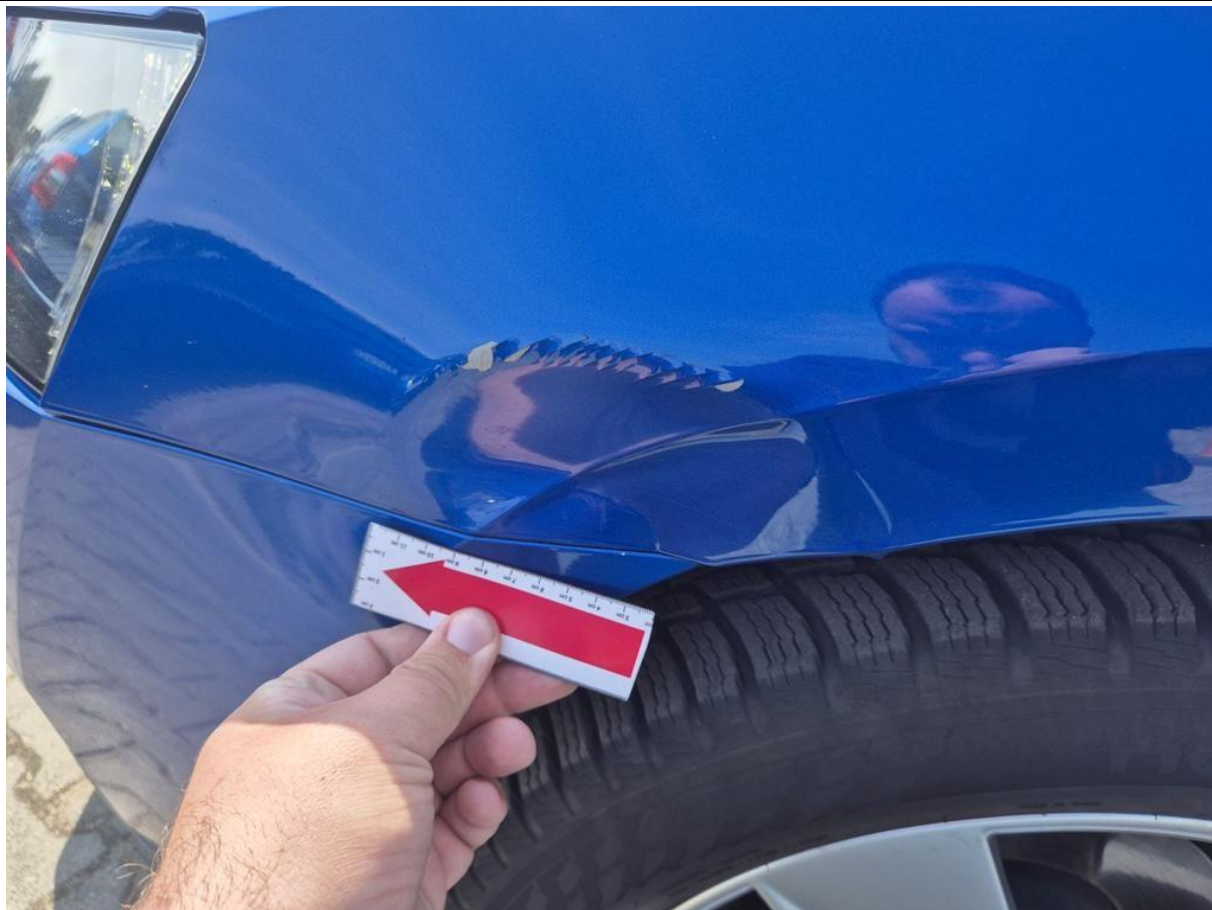


Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

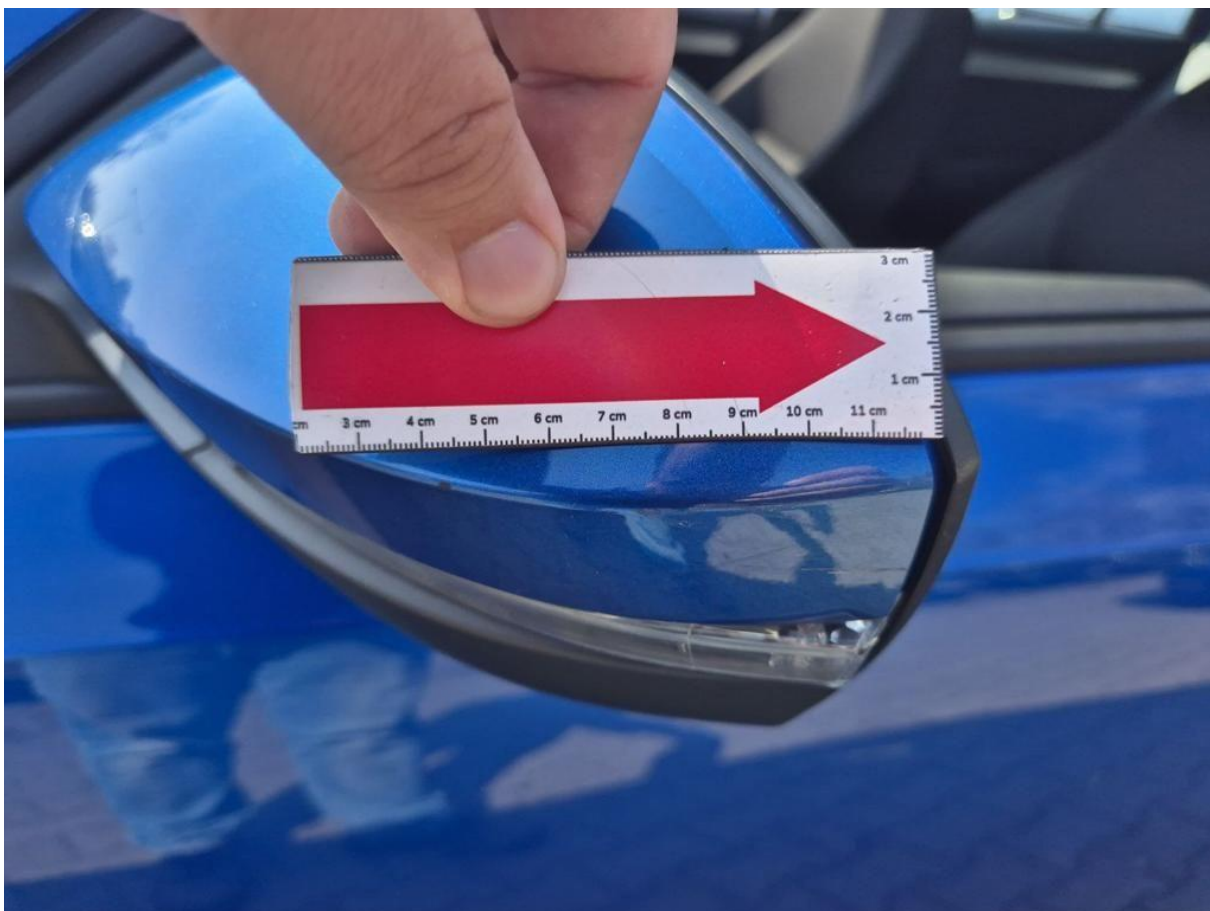

Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

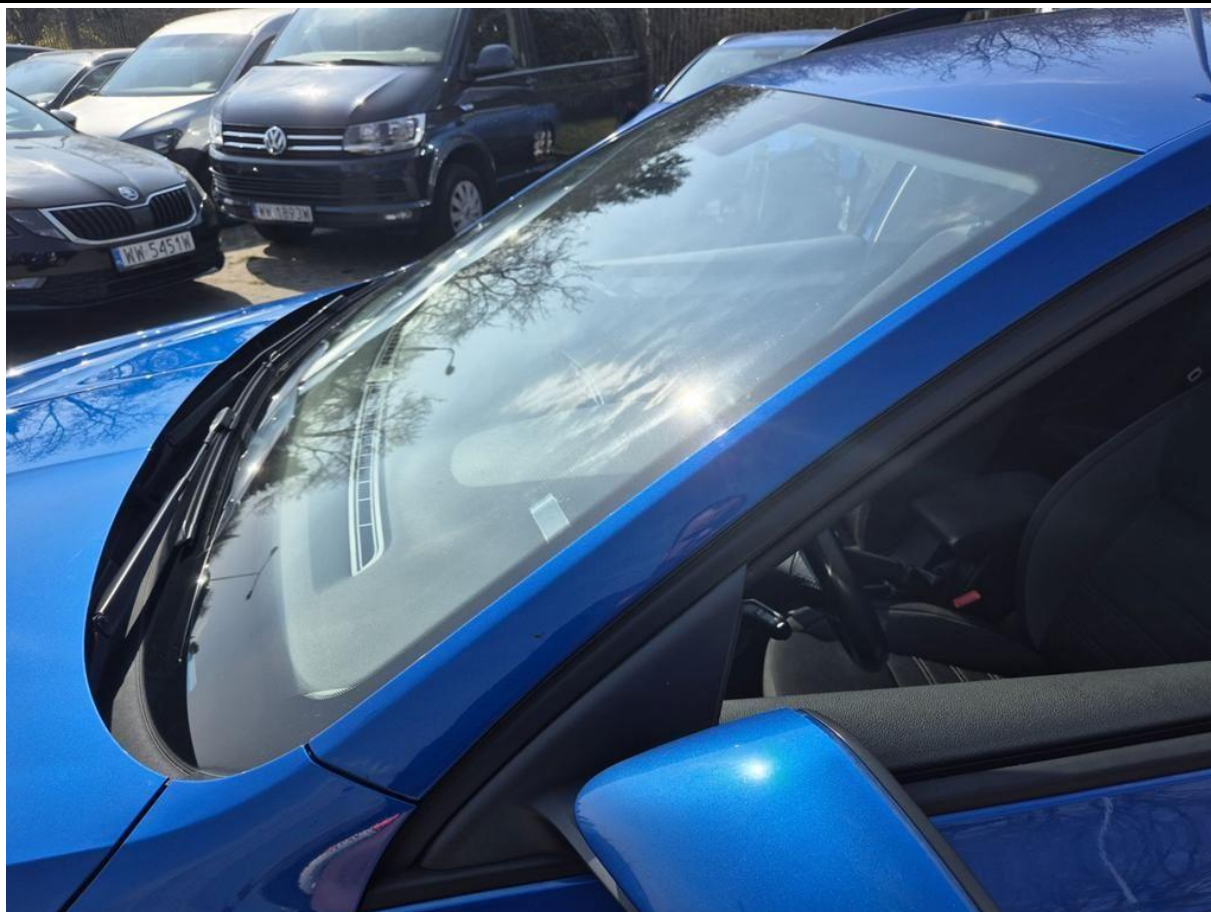

Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

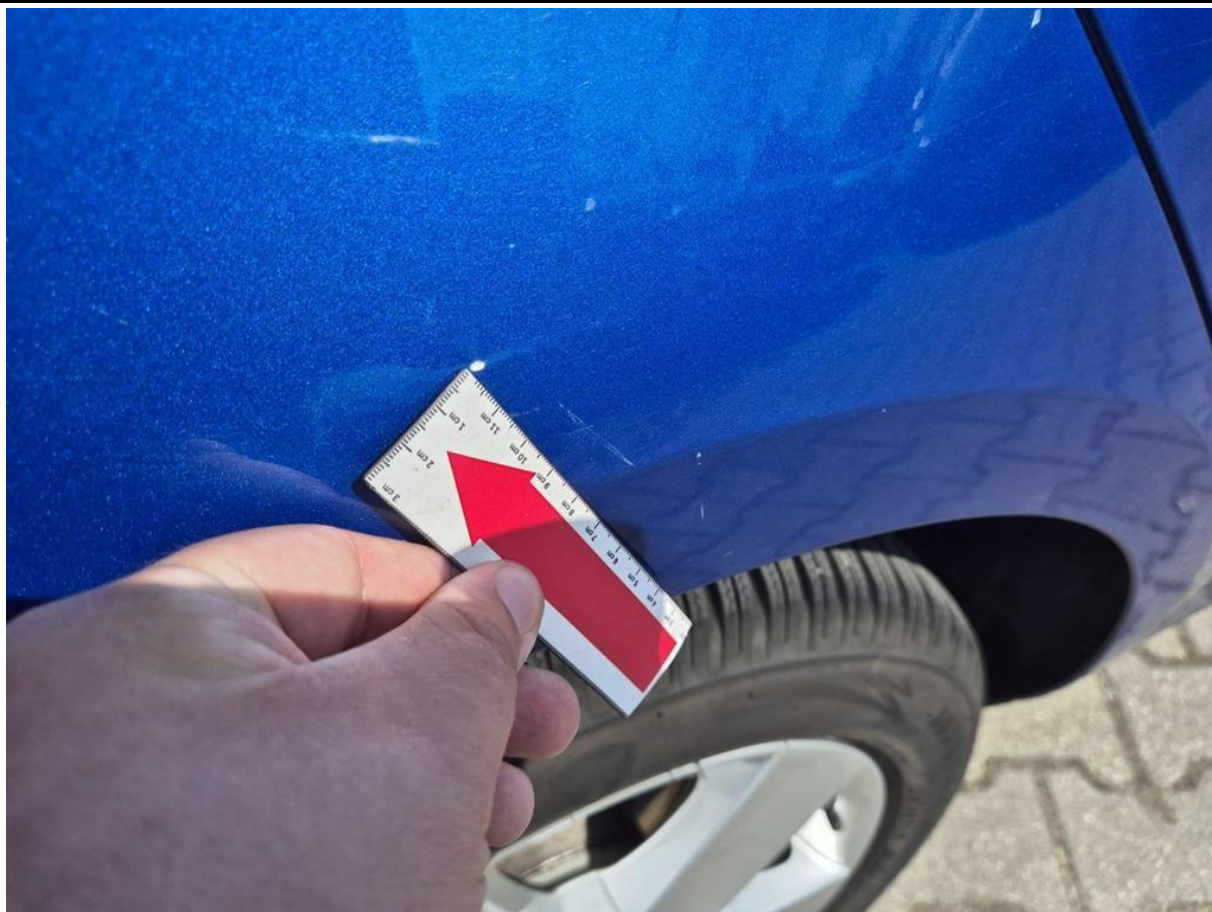

Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103

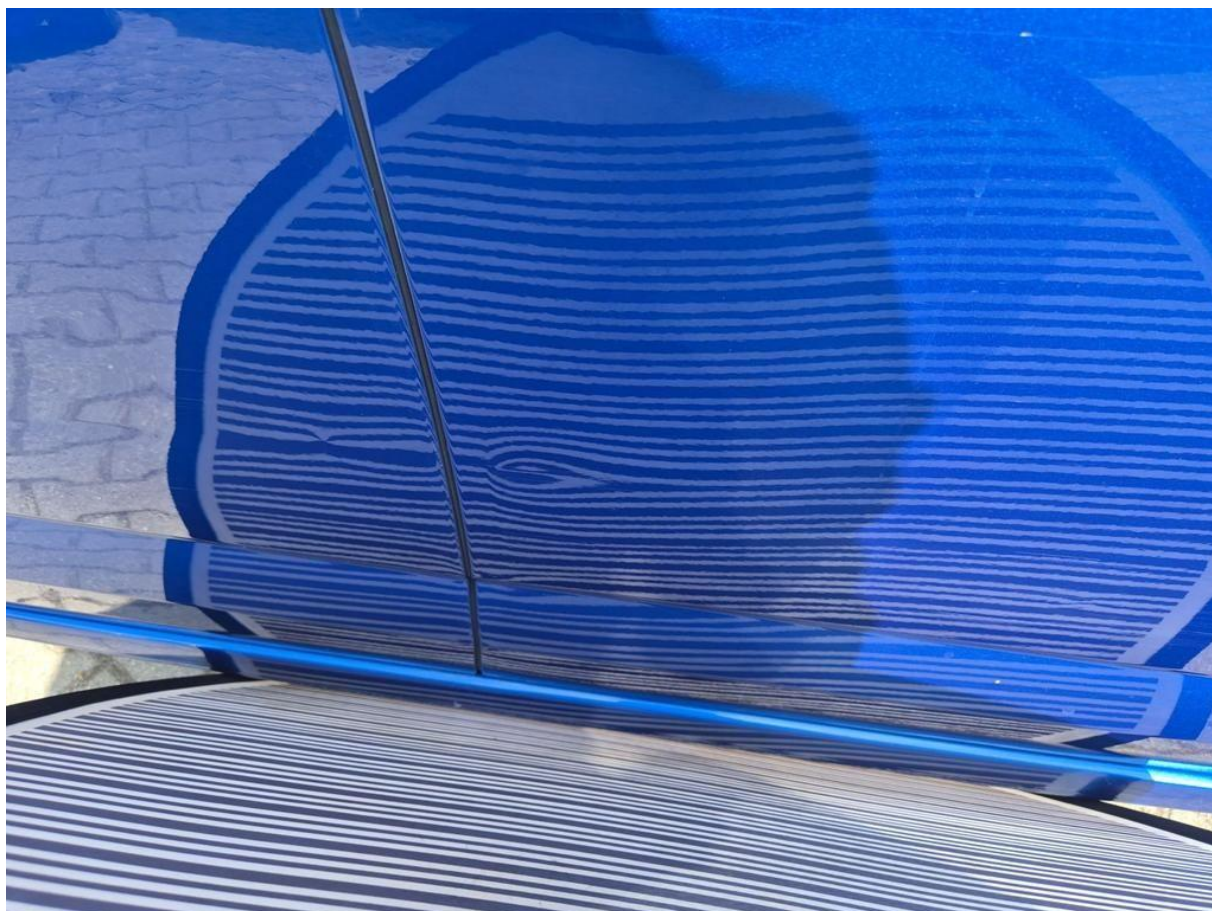


Fot. nr 104

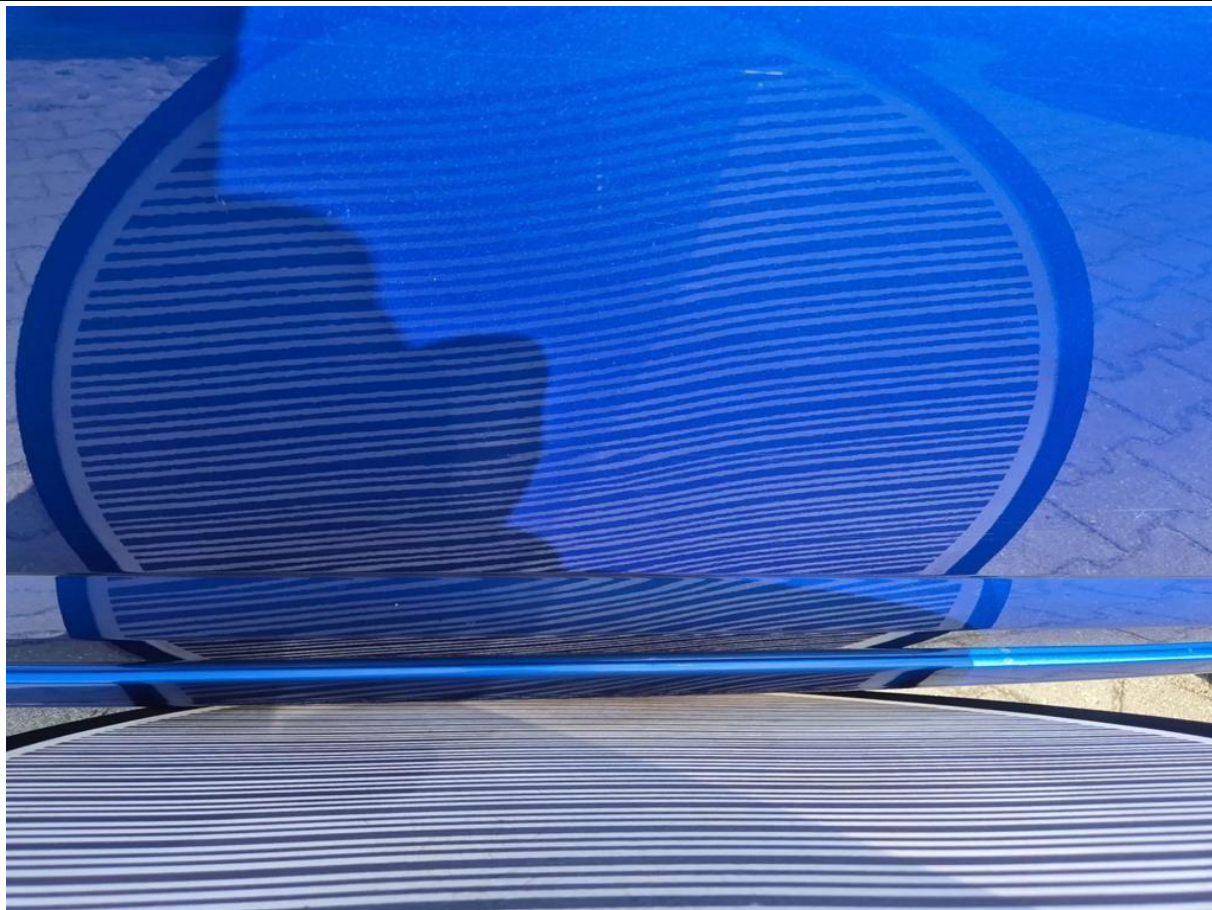


Fot. nr 105



Fot. nr 106

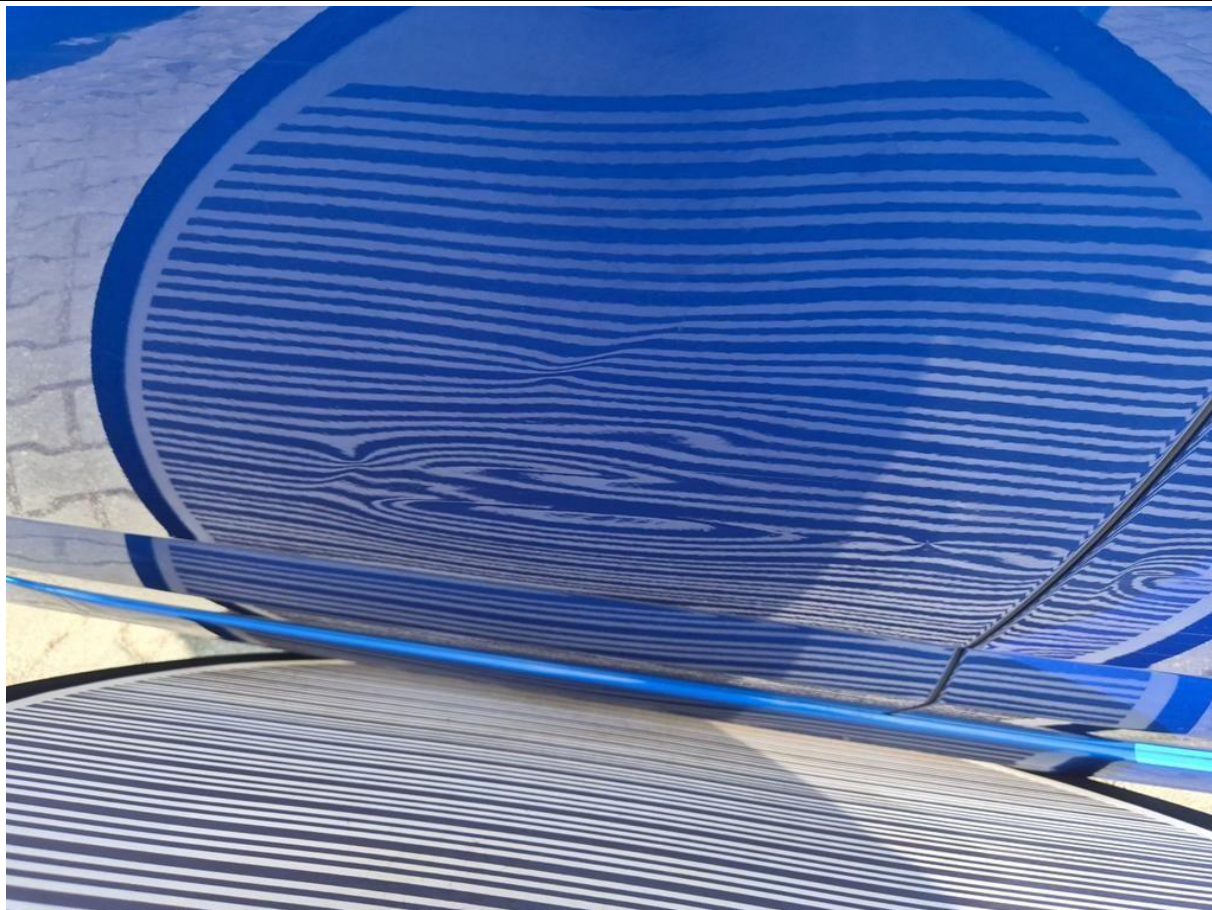

Fot. nr 107

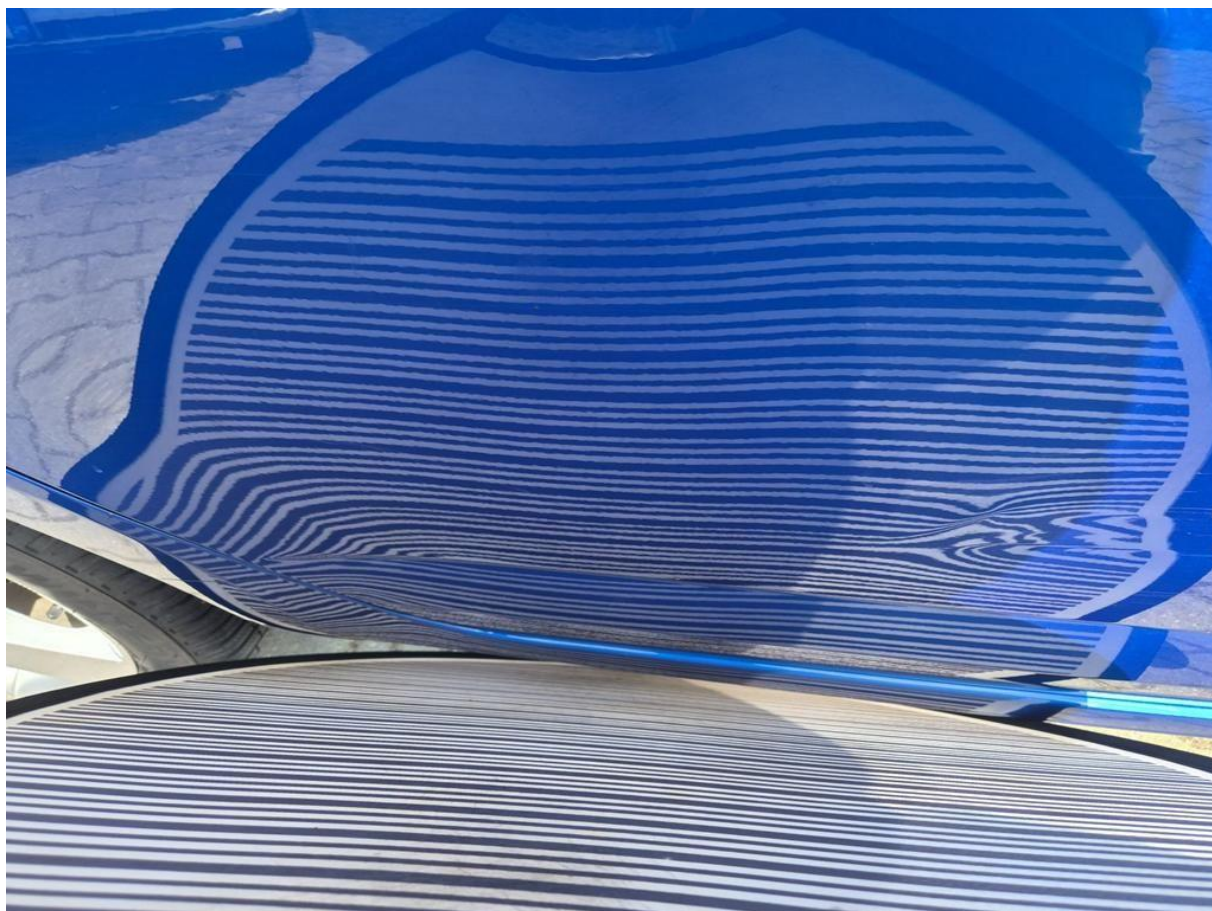

Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120




Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123

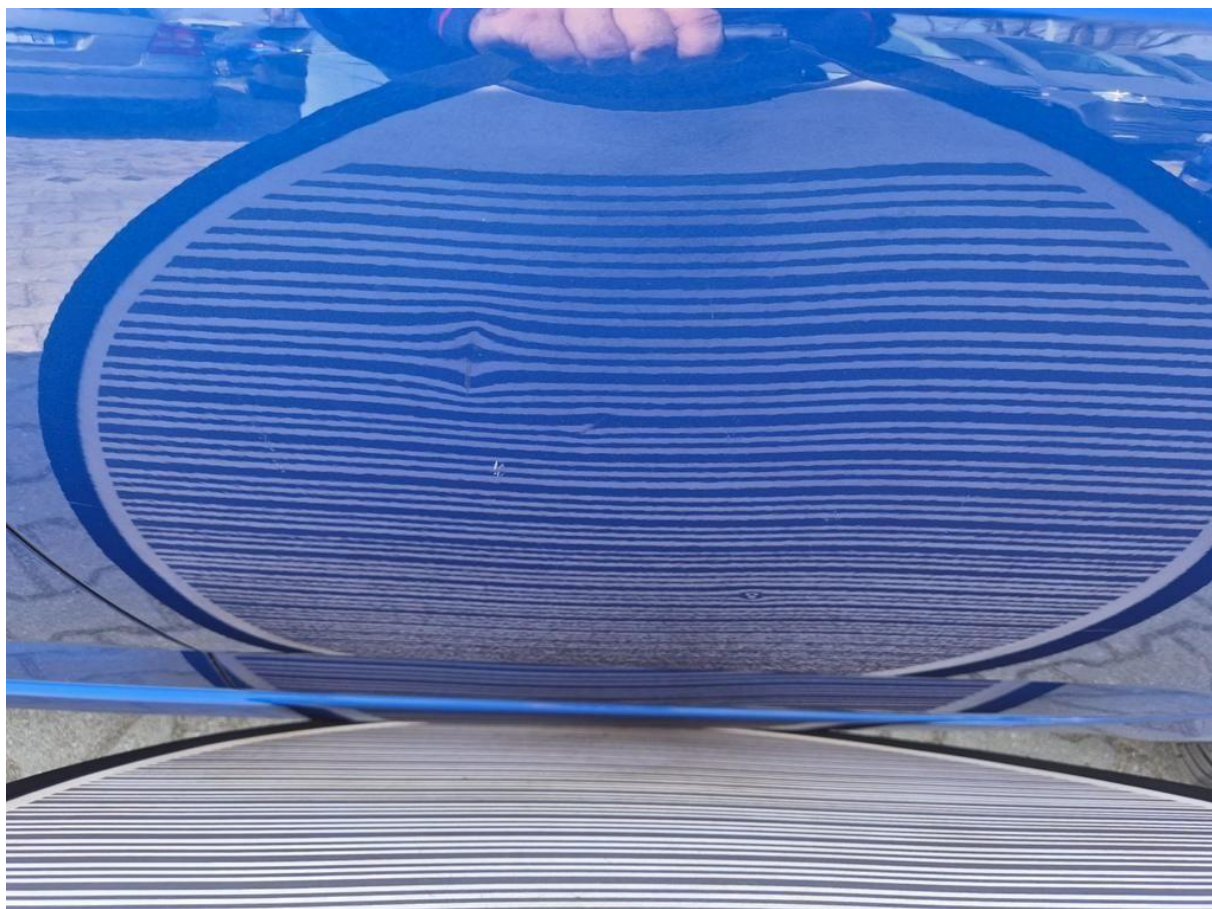

Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127

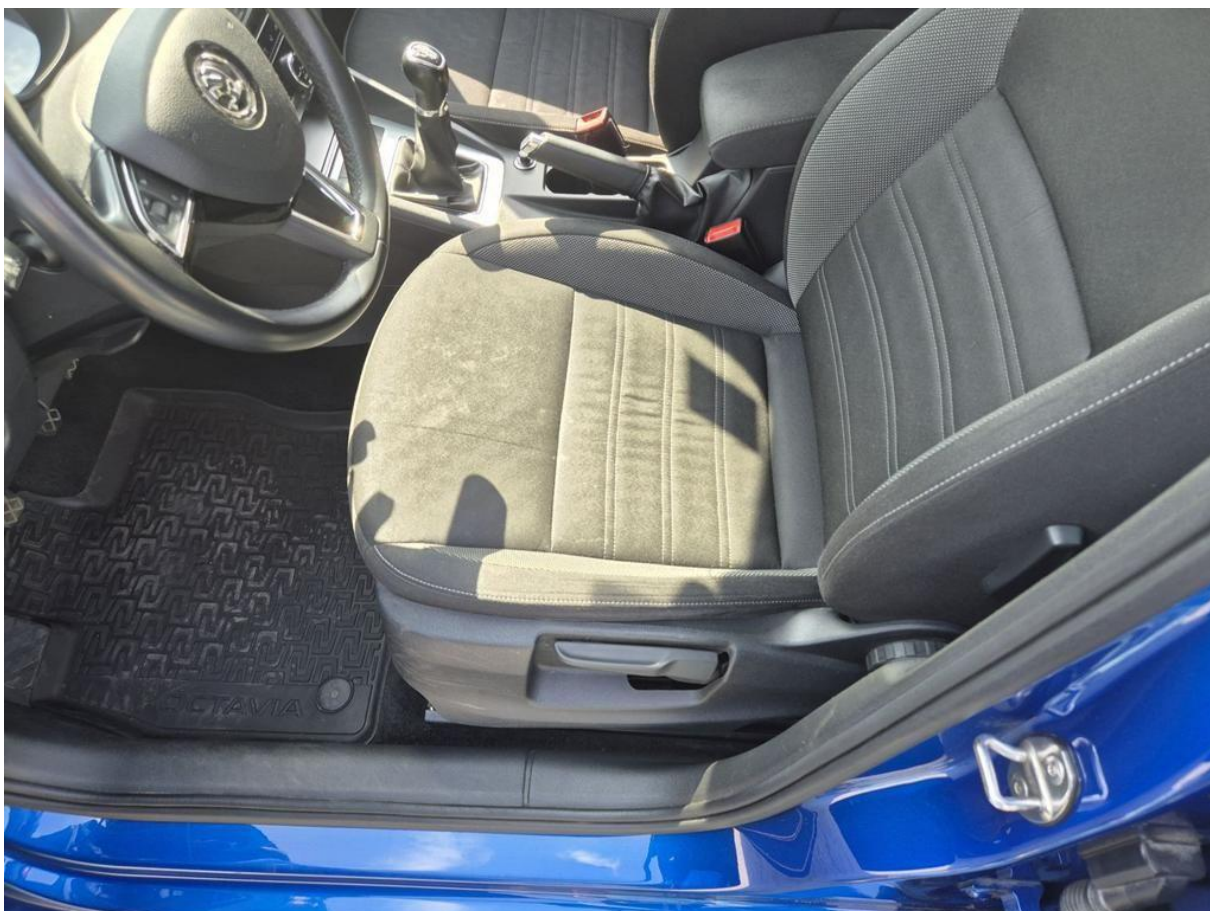

Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153




Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156

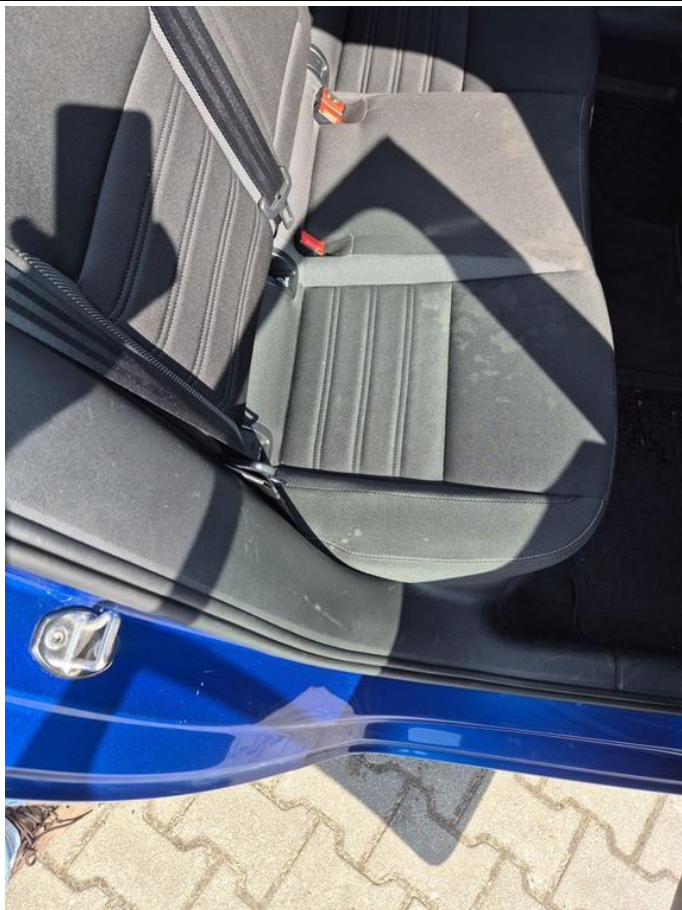

Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164




Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167

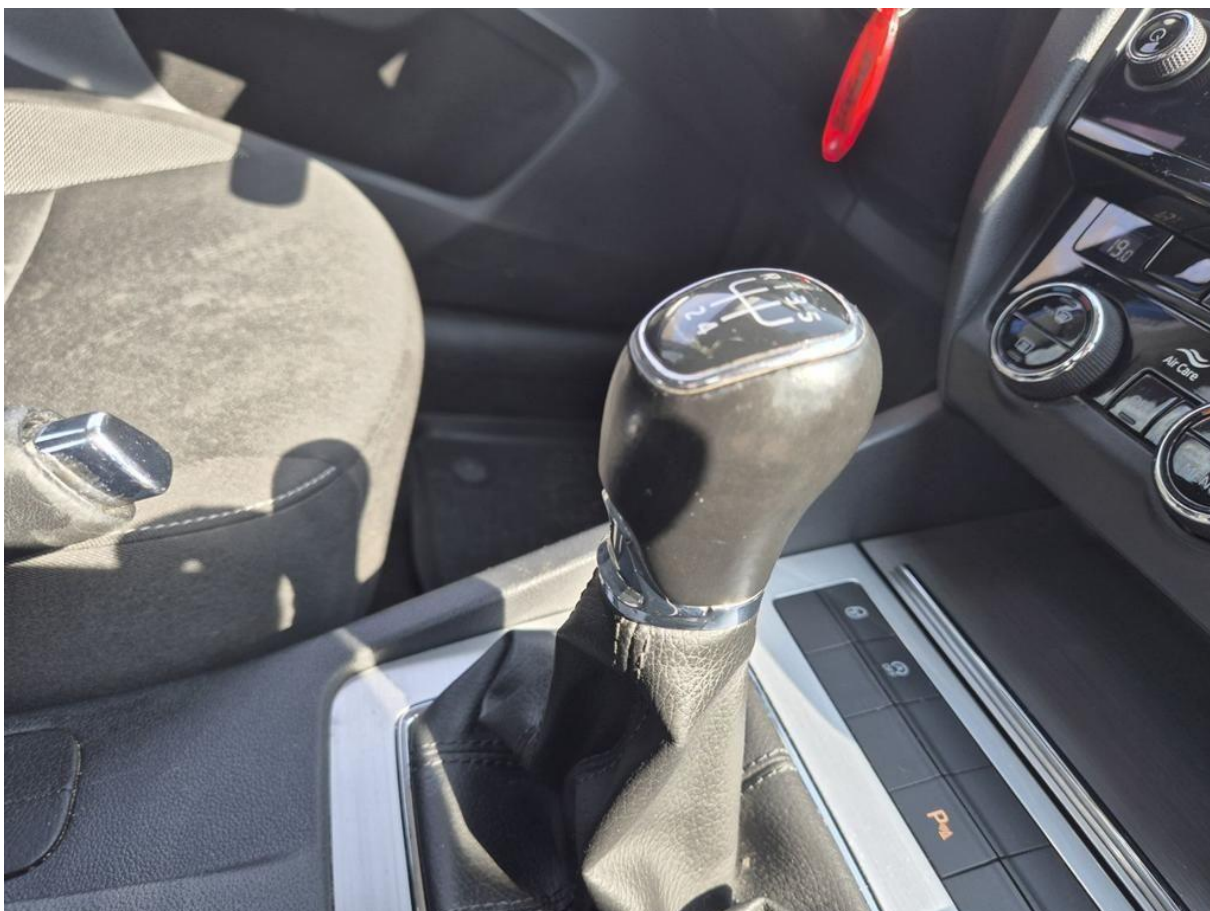

Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175




Fot. nr 176




Fot. nr 177



Fot. nr 178

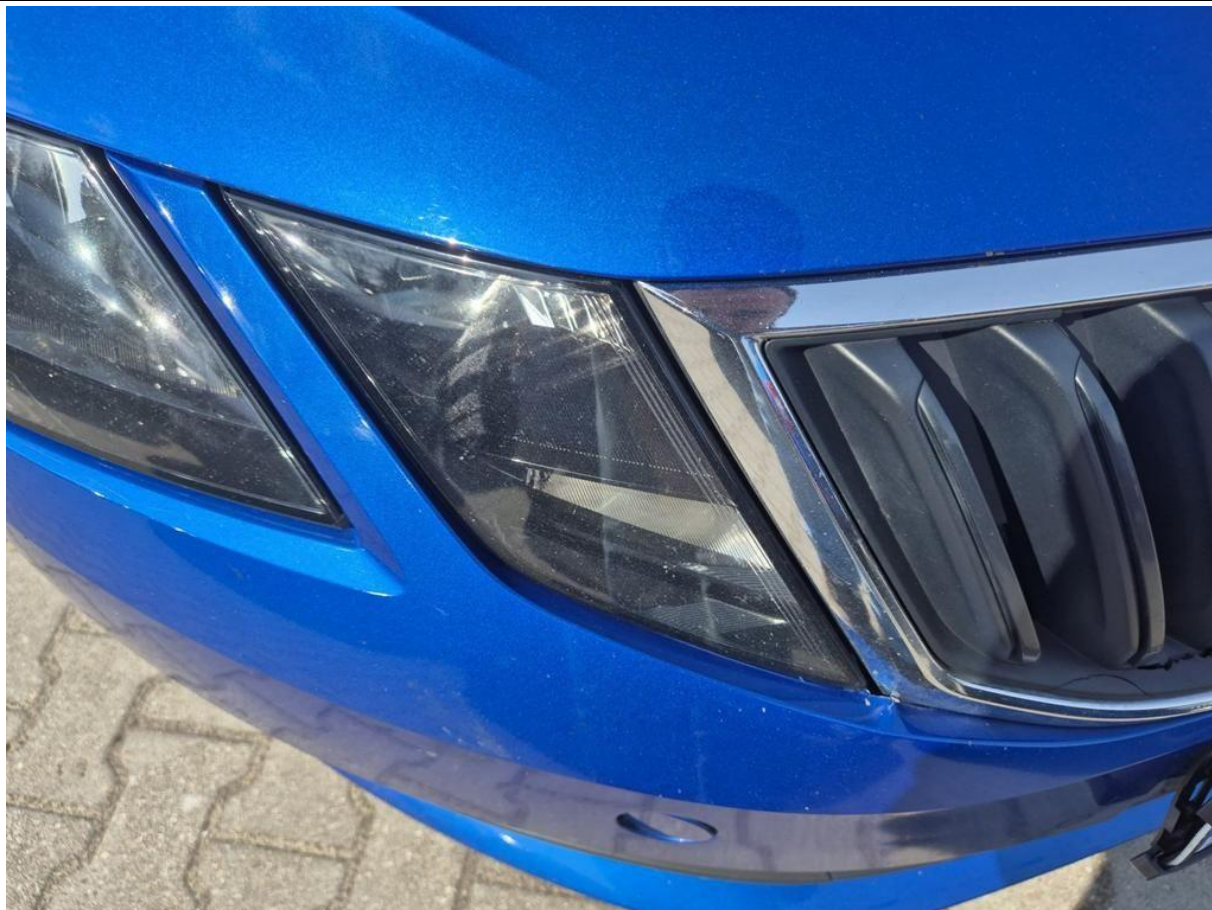

Fot. nr 179

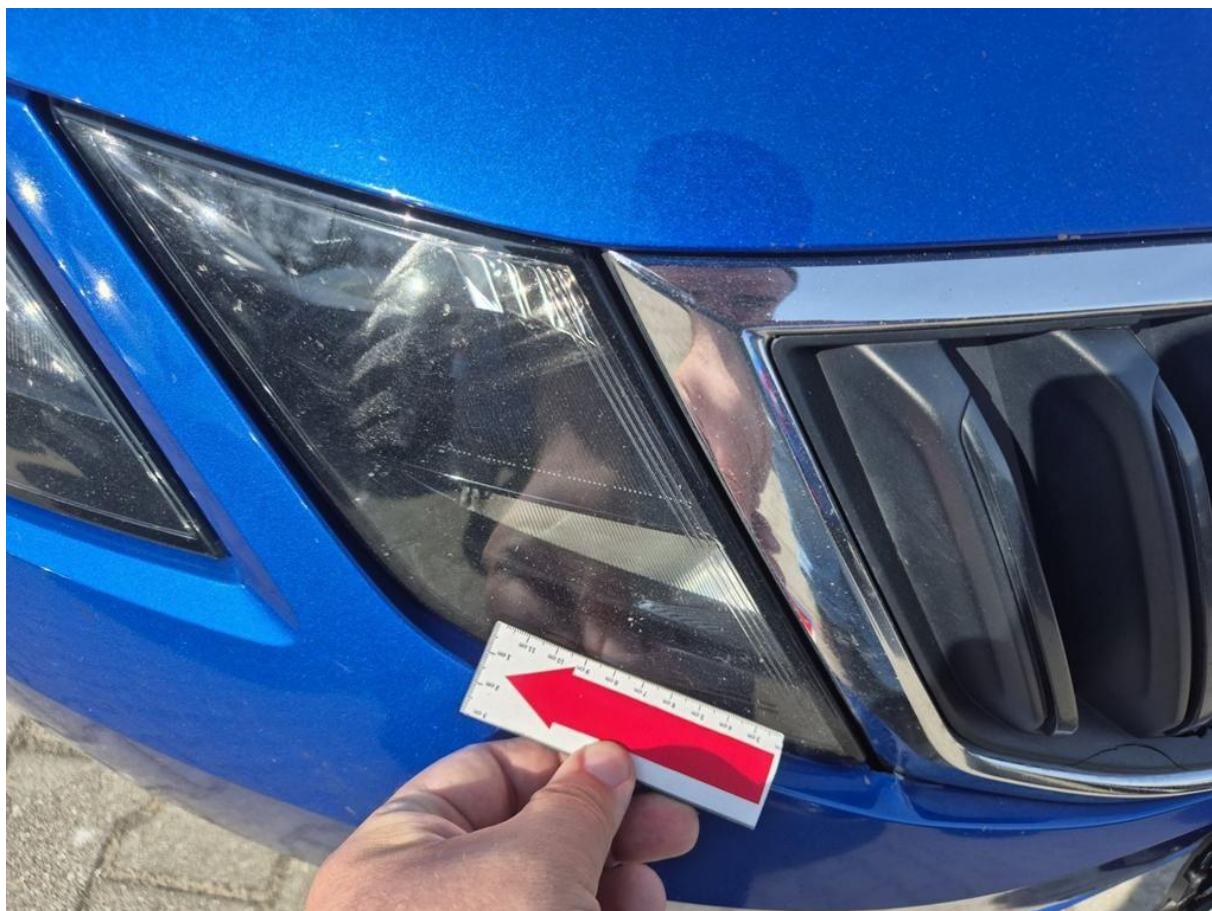


Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182

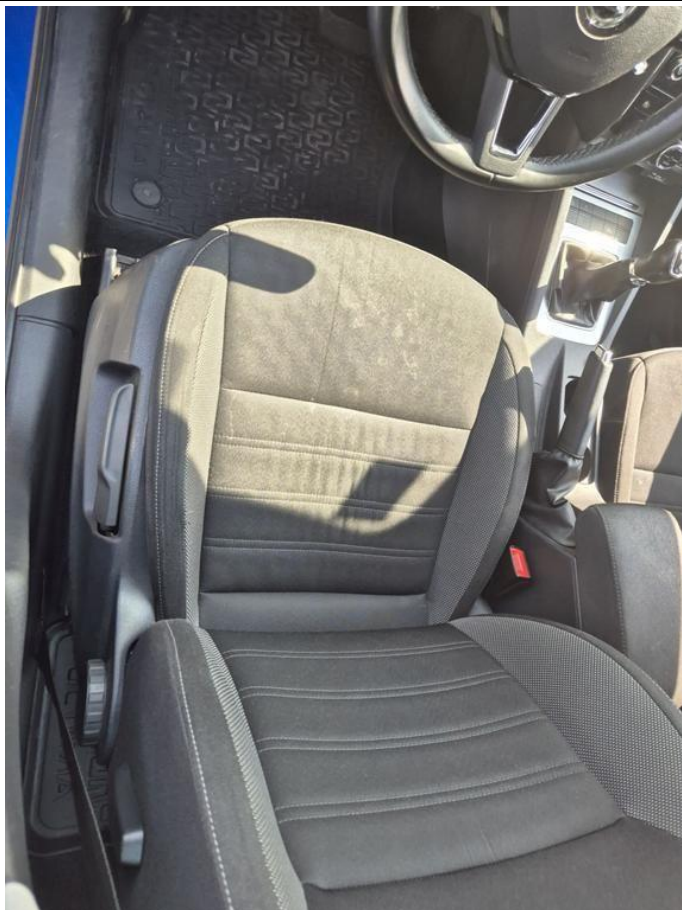

Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189



Fot. nr 190



Fot. nr 191



Fot. nr 192



Fot. nr 193



Fot. nr 194

