

Nr zlecenia: 44/19/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/28

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] VI-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN: WDB9505351L397790
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny: DW2JW15
Model pojazdu:	2629 Axor	Nr Info-Ekspert: 022-07336
Wersja:	2629 L	Rok produkcji: 2008
Wskazanie drogomierza	224325 km	
Data pierwszej rejestracji	2010/03/11	
Opis rodzaju pojazdu	Śmieciarka	
Charakter wykorzystania	Wywóz śmieci	
Rodzaj zabudowy	Śmieciarka	
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)	
Dop. masa całk. / Ładowność	26000 kg / 10950 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna	
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 5100 mm	
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika	6374 ccm / 210kW (286KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy	
Norma spalin	E4	
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	8	Przygotowanie do montażu CB
2	Dach regulowany mechanicznie	9	Przygotowanie do montażu telefonu samochodowego

3	Fotel na tunelu silnika	10	Radioodtwarzacz CD
4	Immobilizer	11	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Kolumna kierownicy regulowana	12	Szyby regulowane elektrycznie
6	Komputer pokładowy	13	Wyświetlacz wielofunkcyjny
7	Lusterko rampowe prawe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Agate 315/80 R22,5	7,4
Przednie prawe:	*Agate 315/80 R22,5	7,4
Tylne LZ:	*BELSHINA 315/80 R22,5	5,7
Tylne LW:	*BELSHINA 315/80 R22,5	5,7
Tylne PZ:	*BELSHINA 315/80 R22,5	5,7
Tylne PW:	*BELSHINA 315/80 R22,5	5,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Ważność badań tech: 10.10.2024	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd wyposażony w zabudowę do wywozu śmieci ZOELLER

Z uzyskanej informacji pojazdu nieeksploatowany od około dwóch lat. Brak aktualnego badania technicznego. W pojeździe został uruchomiony silnik, praca nierównomierna (widoczne komunikaty na desce rozdzielczej), ponadto nieszczelny układ powietrza w pojeździe. Mechanizmy zabudowy niesprawne, brak informacji o szczegółach awarii. Brak ważnego przeglądu dozoru technicznego. Stan pojazdu typowy dla charakteru pracy. Kabina pojazdu po przeprowadzanych naprawach. Nie zlokalizowano tabliczki znamionowej pojazdu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Słupek tylny	P	Ubytki lakieru, Pęknięcie		
4	Ściana tylna		Ogniska korozji		



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

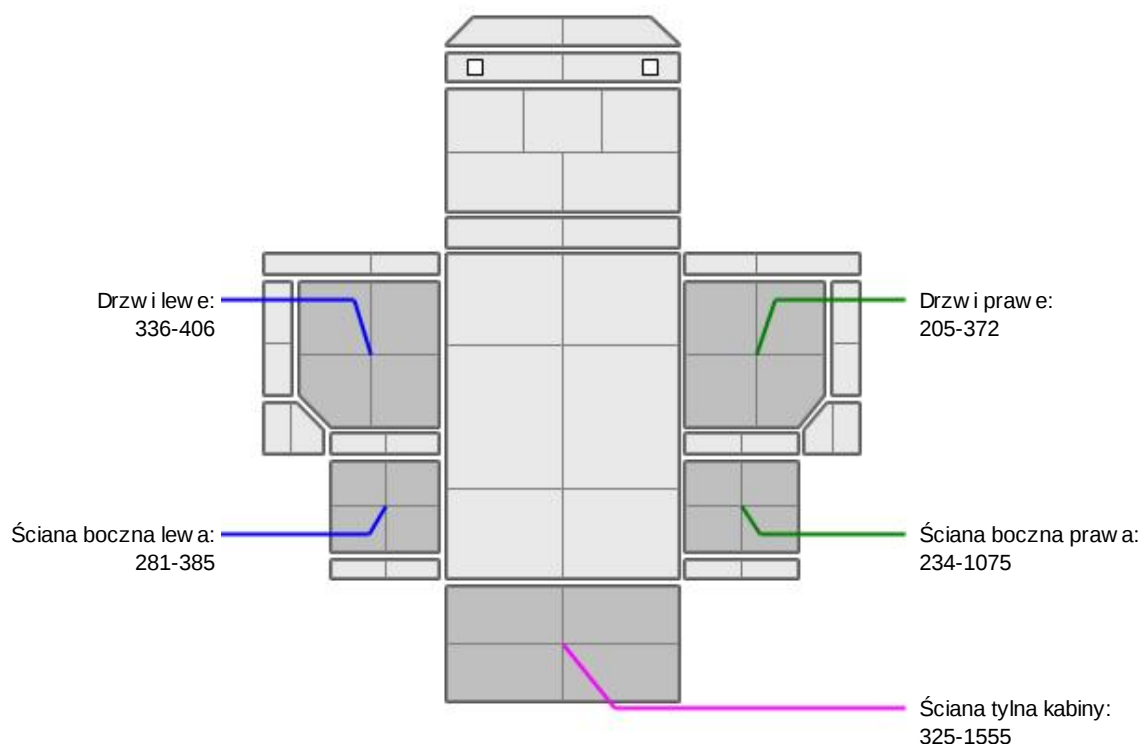

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Drzwi	L	336-406	
2	Ściana boczna	L	281-385	
3	Drzwi	P	205-372	
4	Ściana boczna	P	234-1075	
5	Ściana tylna kabiny		325-1555	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy.

Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kaseta stopnia	L	Pęknięcie		
2	Kaseta stopnia	L	Pęknięcie		
3	Zderzak przedni		Zarysowany, Korozja, Wgniecenia		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana, Pęknięcie obudowy		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Przepalone miejscowo poszycie, Zabrudzenia		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, Zarysowania		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona, Rozerwana		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzenia, Zarysowania, Ubytki		



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Komunikaty na deskce rozdzielczej:

- wspomaganie ruszania ograniczone
- cylinder 3 nie pracuje
- poziom pojazdu poza poziomem do jazdy
- ciśnienie rezer. hamow. za niskie



ZAWIESZENIE I KOŁA

Ubytki bieżnika opon



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		



NADWOZIE ŁADUNKOWE

Osłona katalizatora - pęknięcie

Na elementach zewnętrznych zabudowy widoczne liczne zarysowania, wgniecenia i ogniska korozji.

Widoczne śmieci we wnętrzu zabudowy

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości wykonania jazdy testowej, uruchomiono silnik pojazdu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na ramie zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16

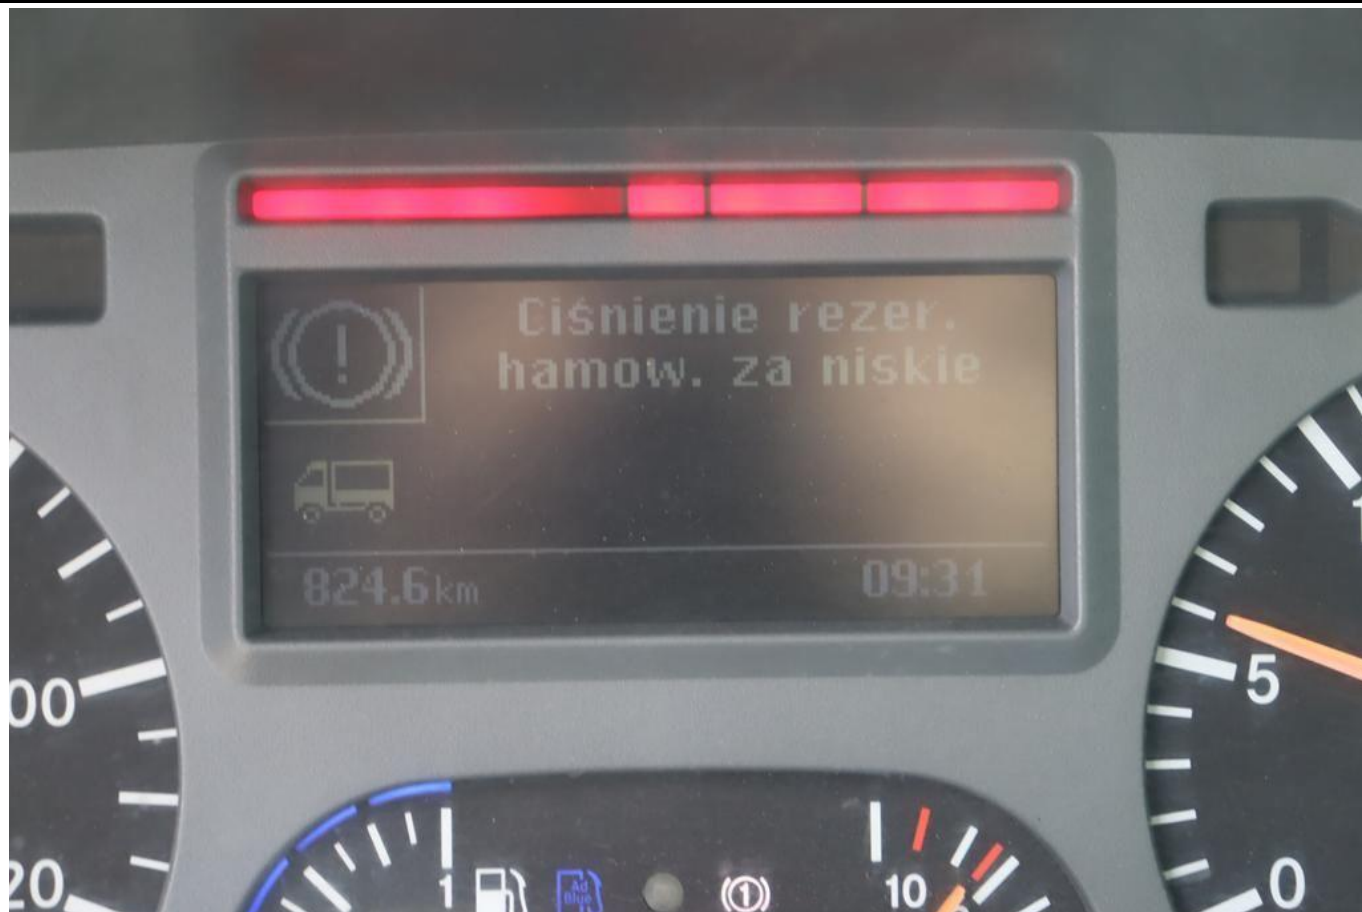

Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

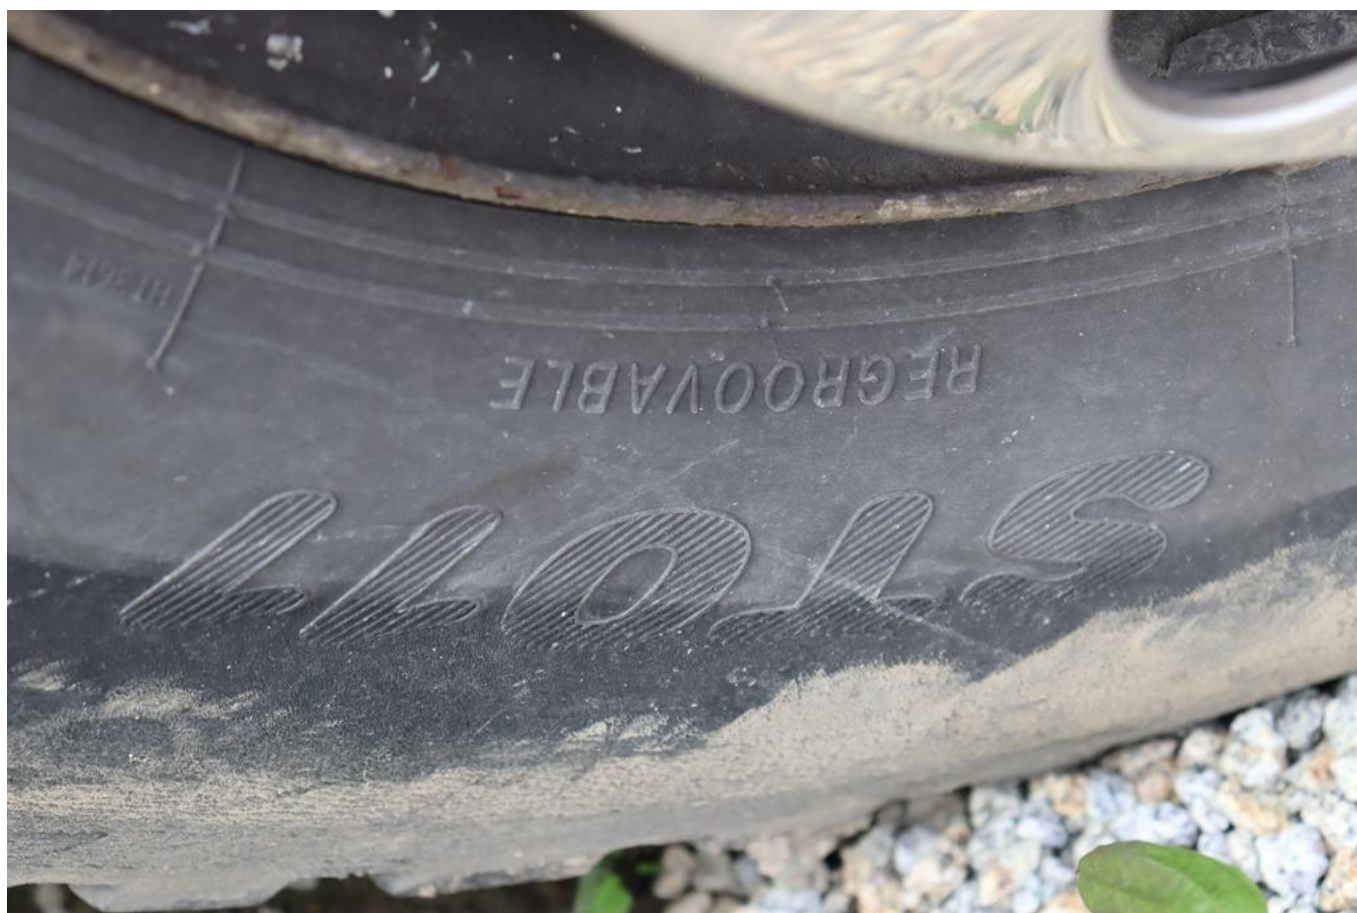

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

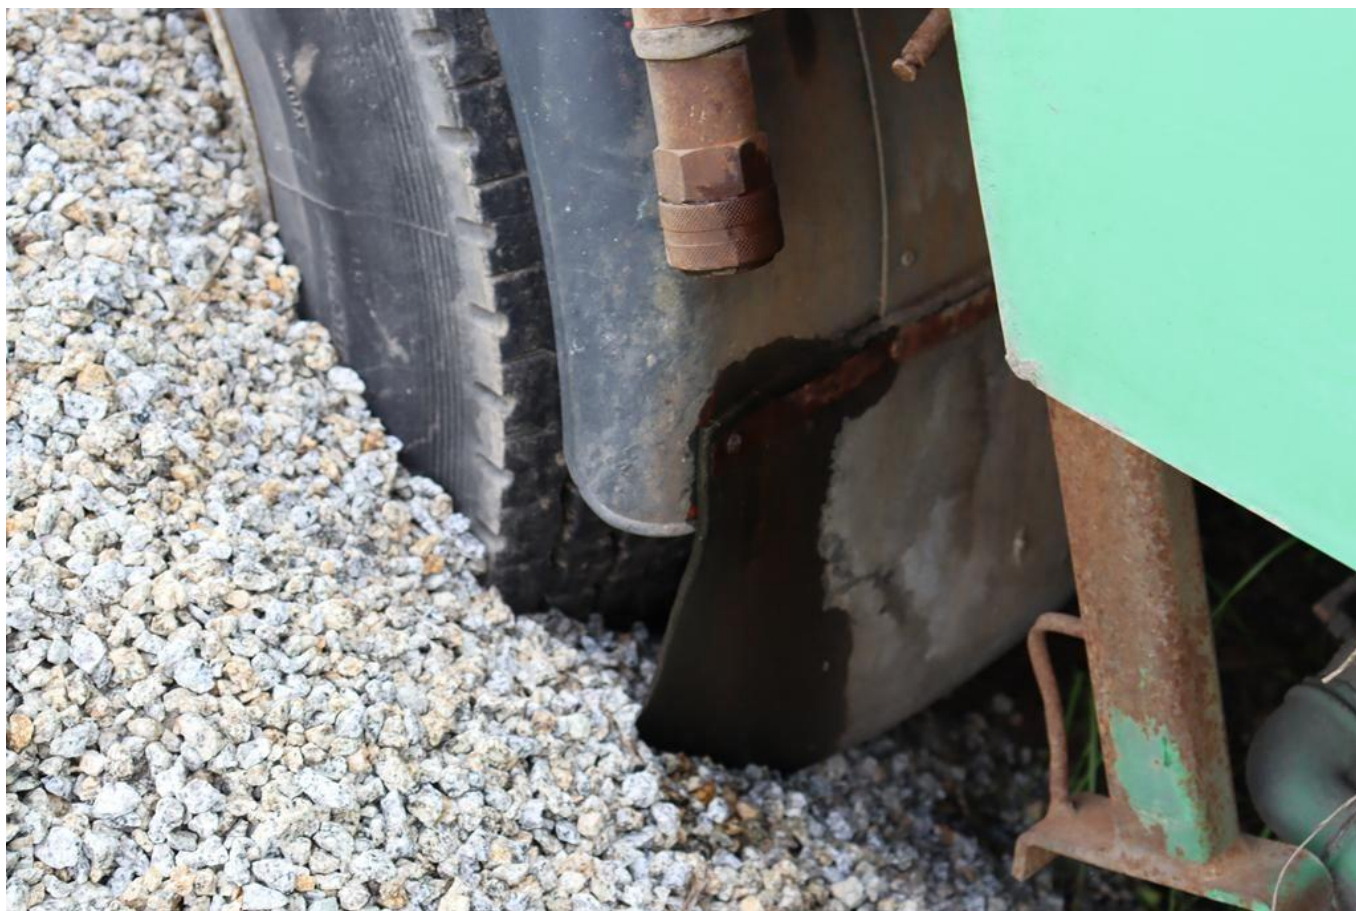

Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

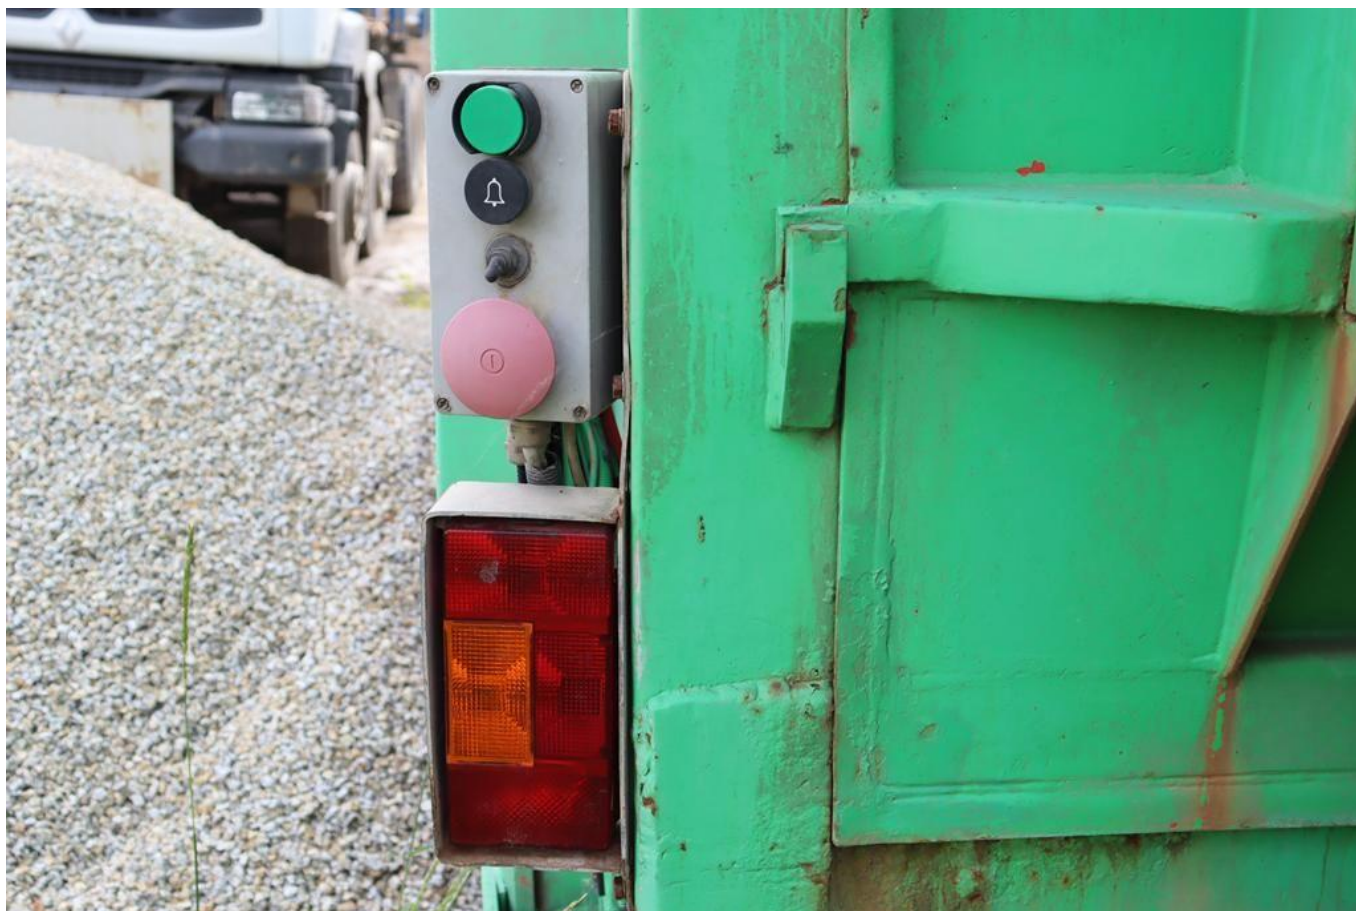

Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88

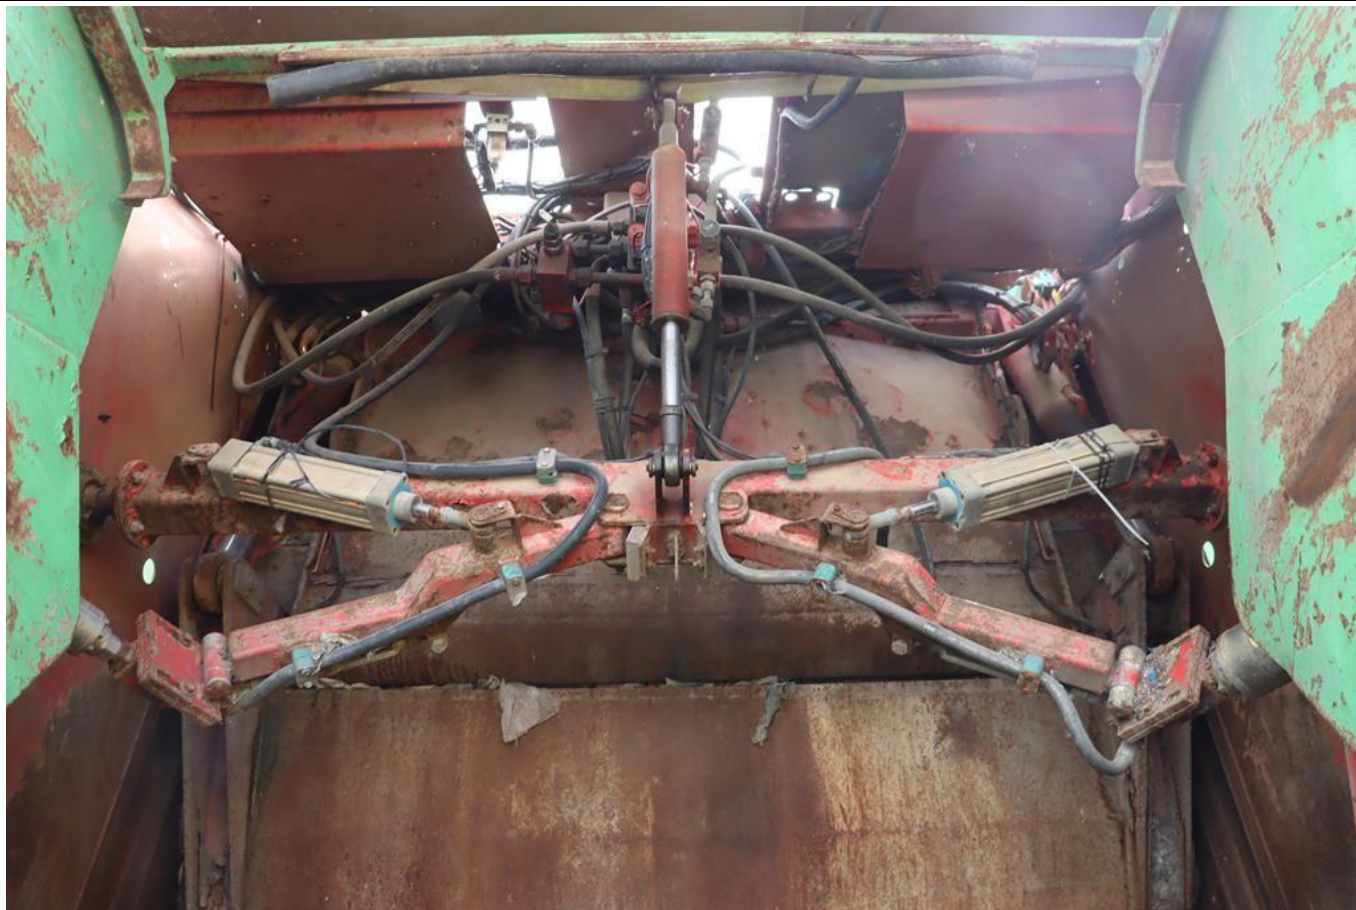

Fot. nr 89




Fot. nr 90

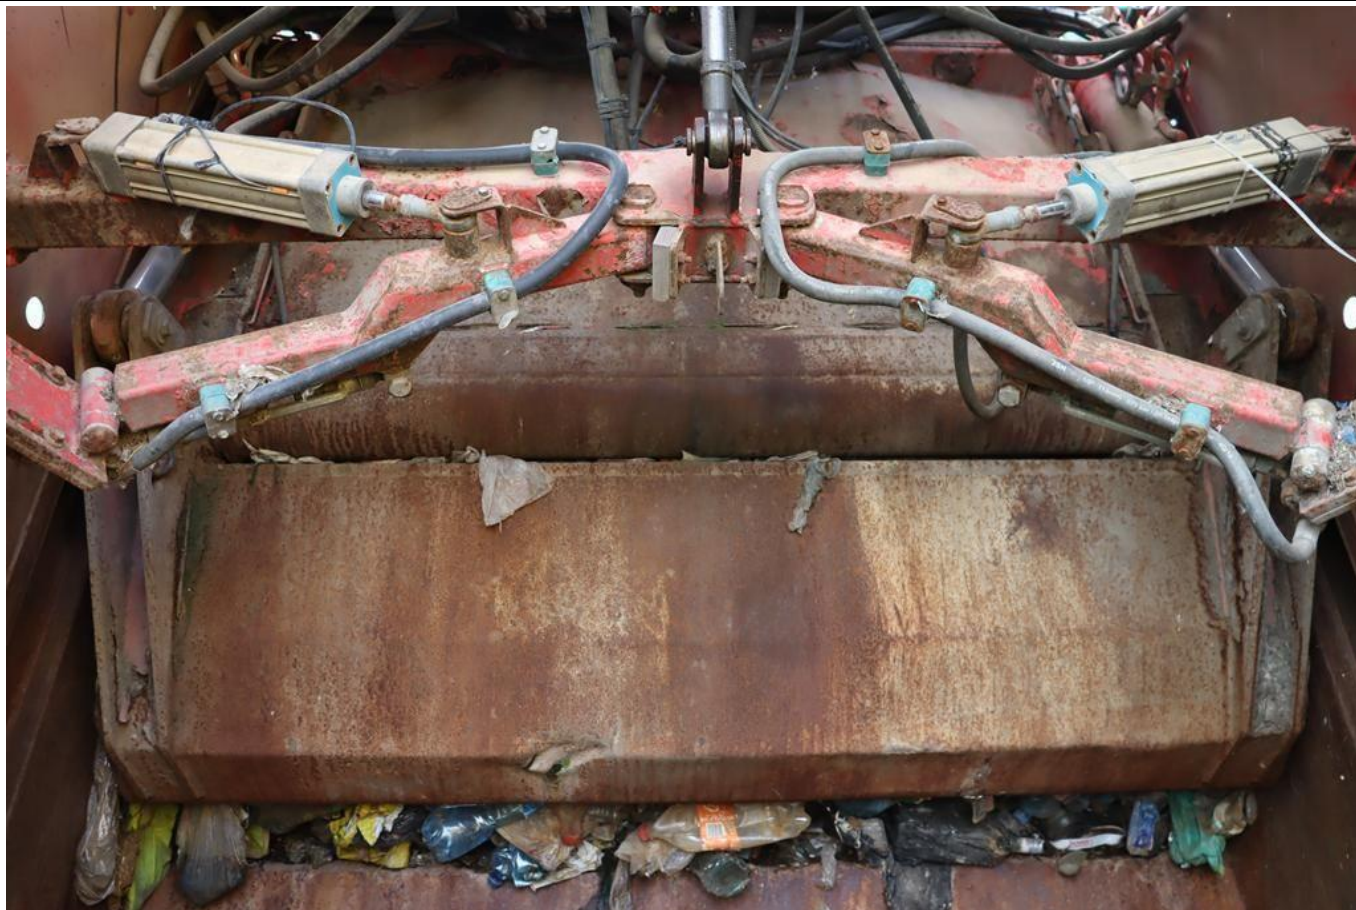

Fot. nr 91



Fot. nr 92

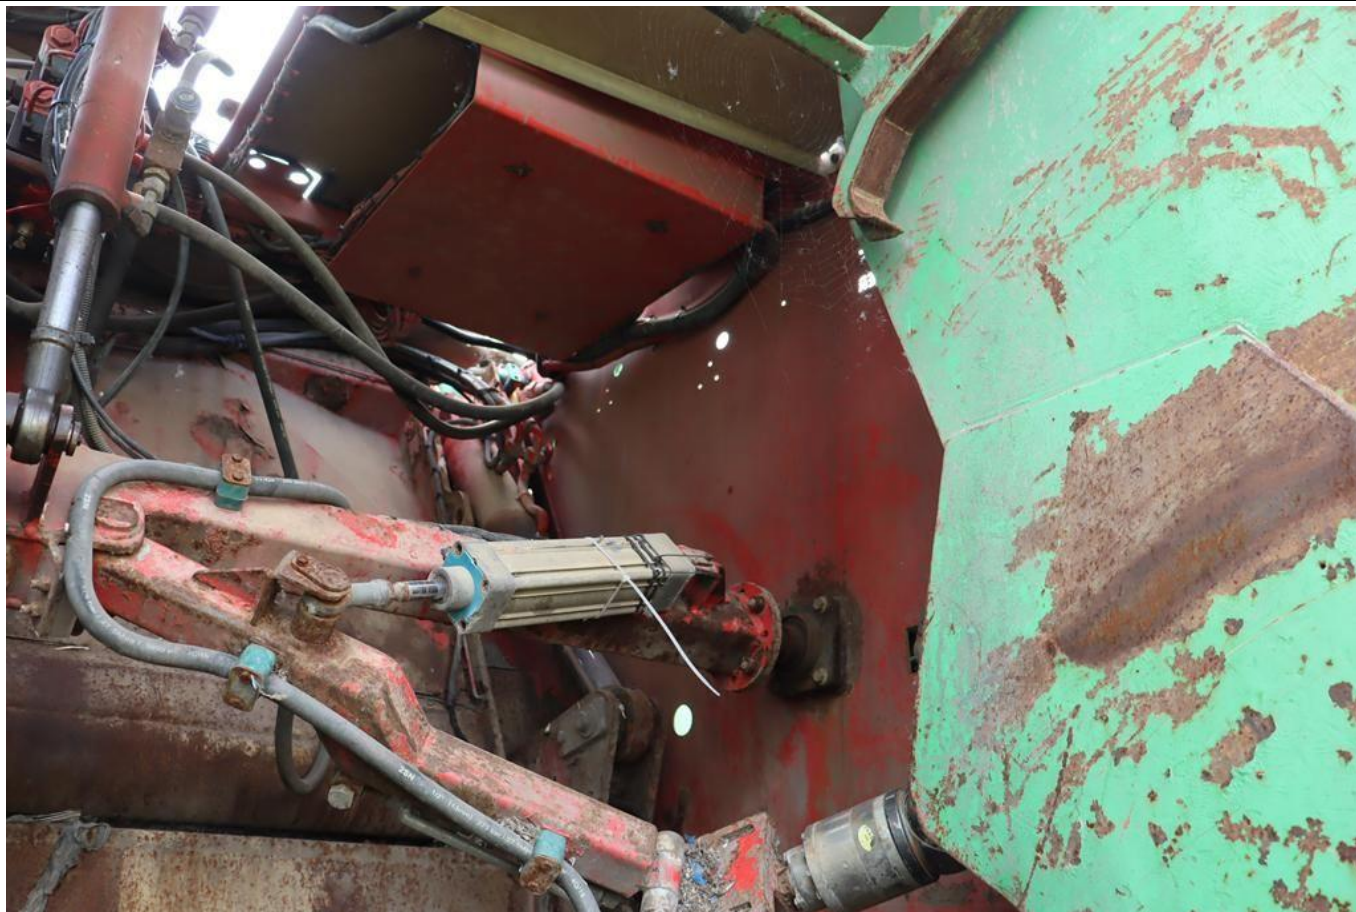

Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100

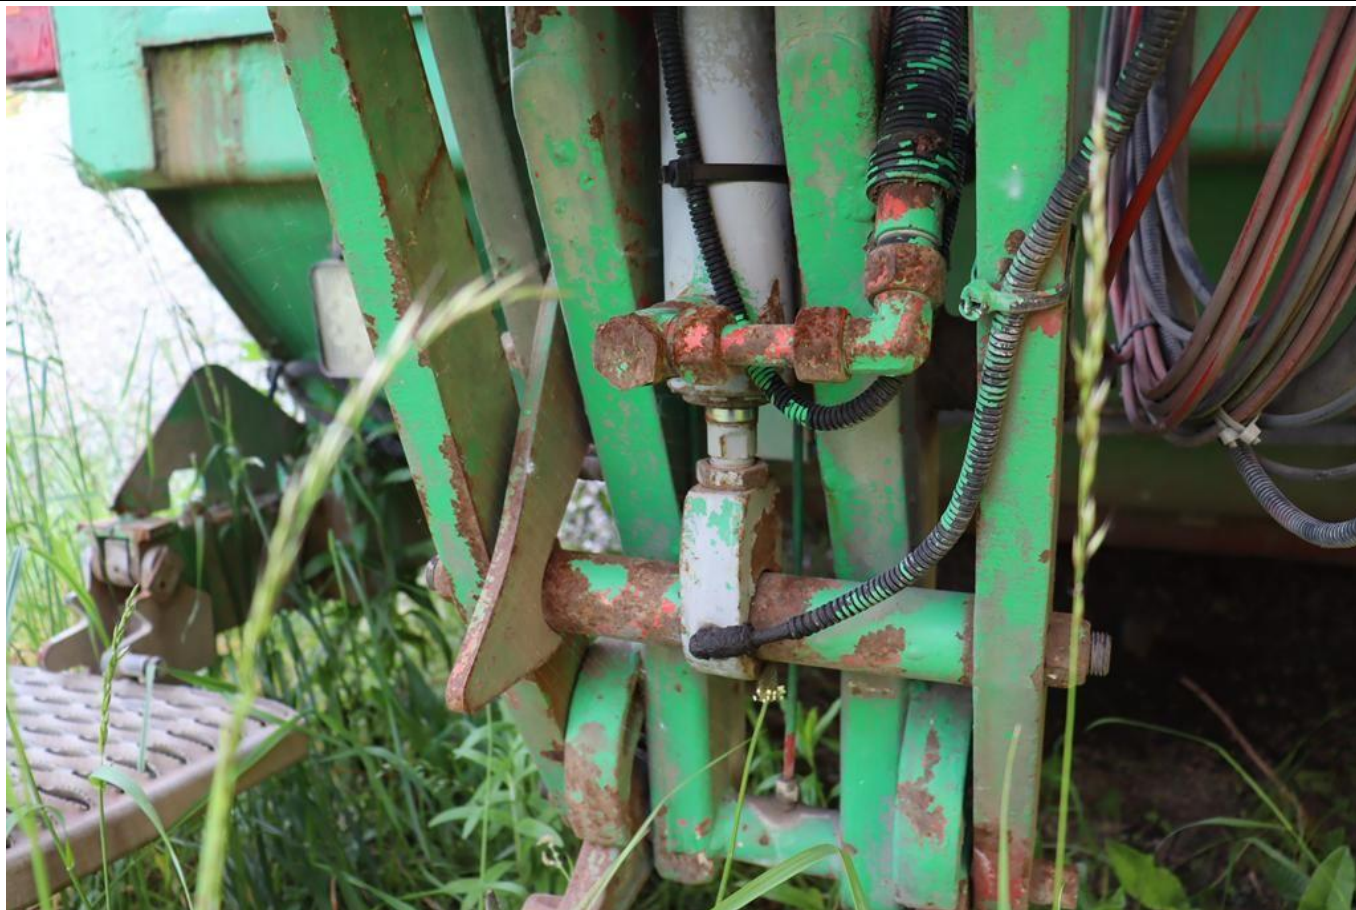

Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

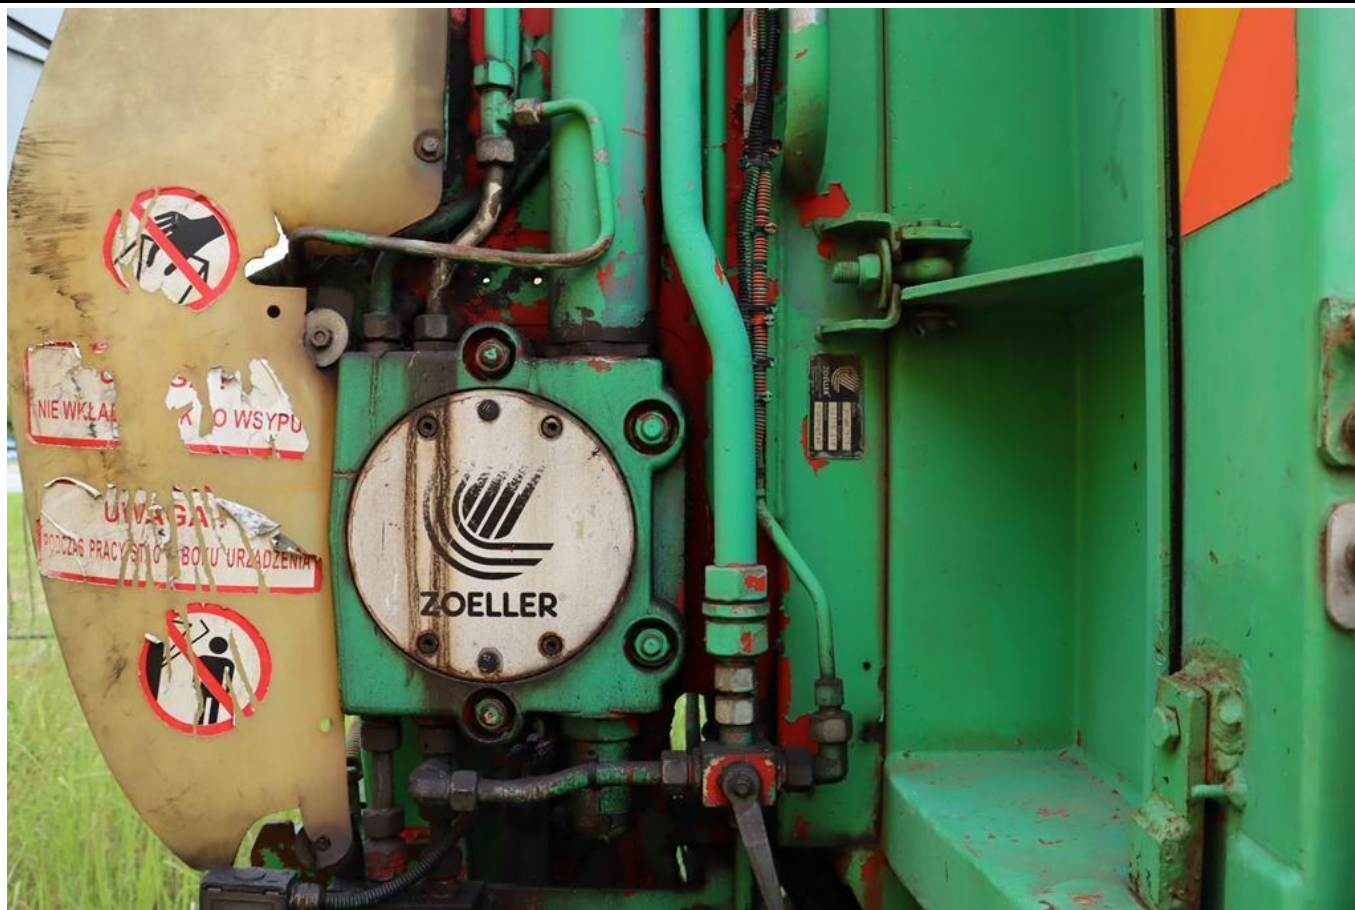

Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117

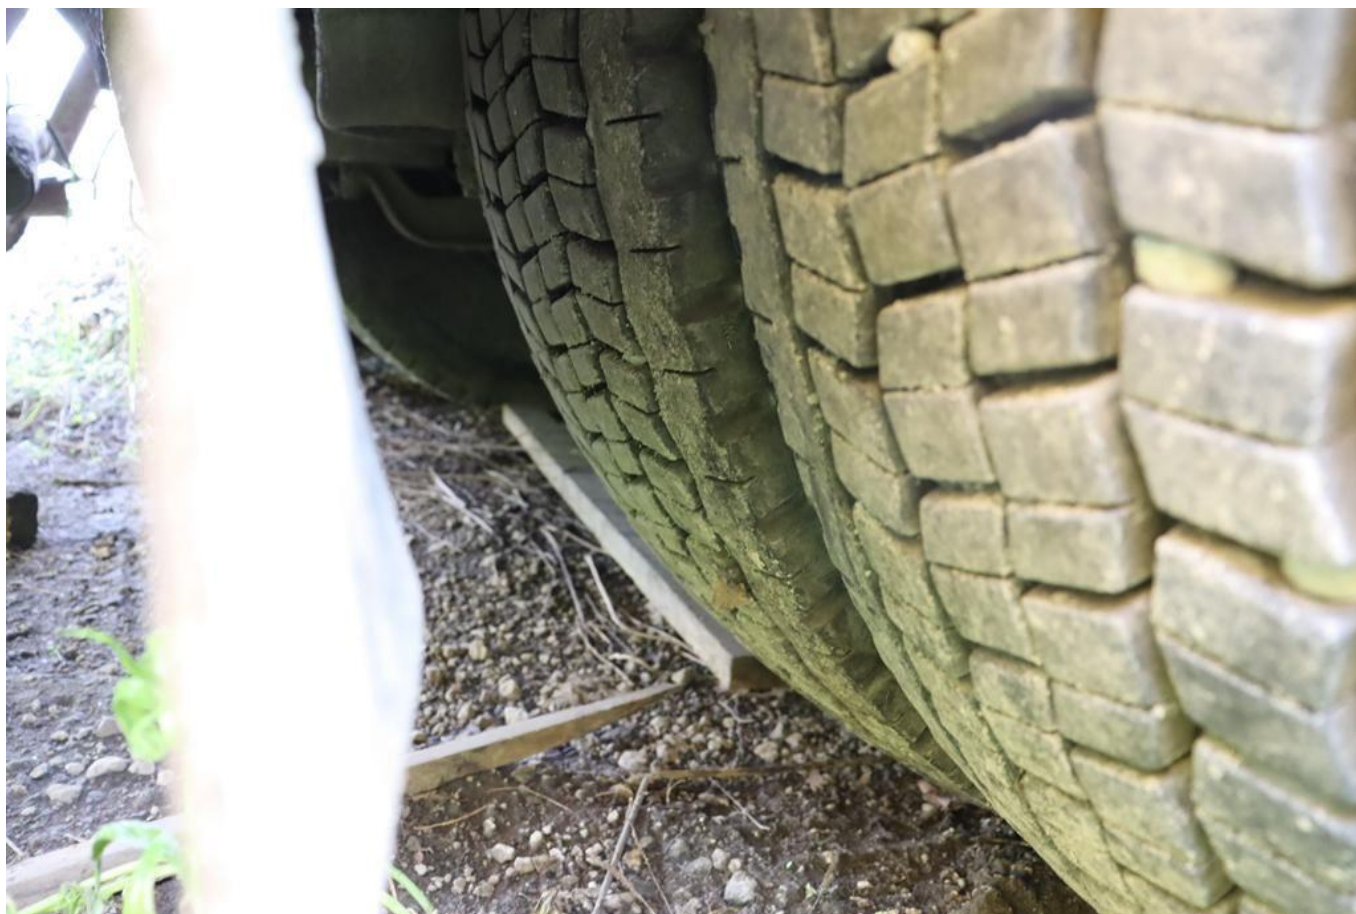

Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130




Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133

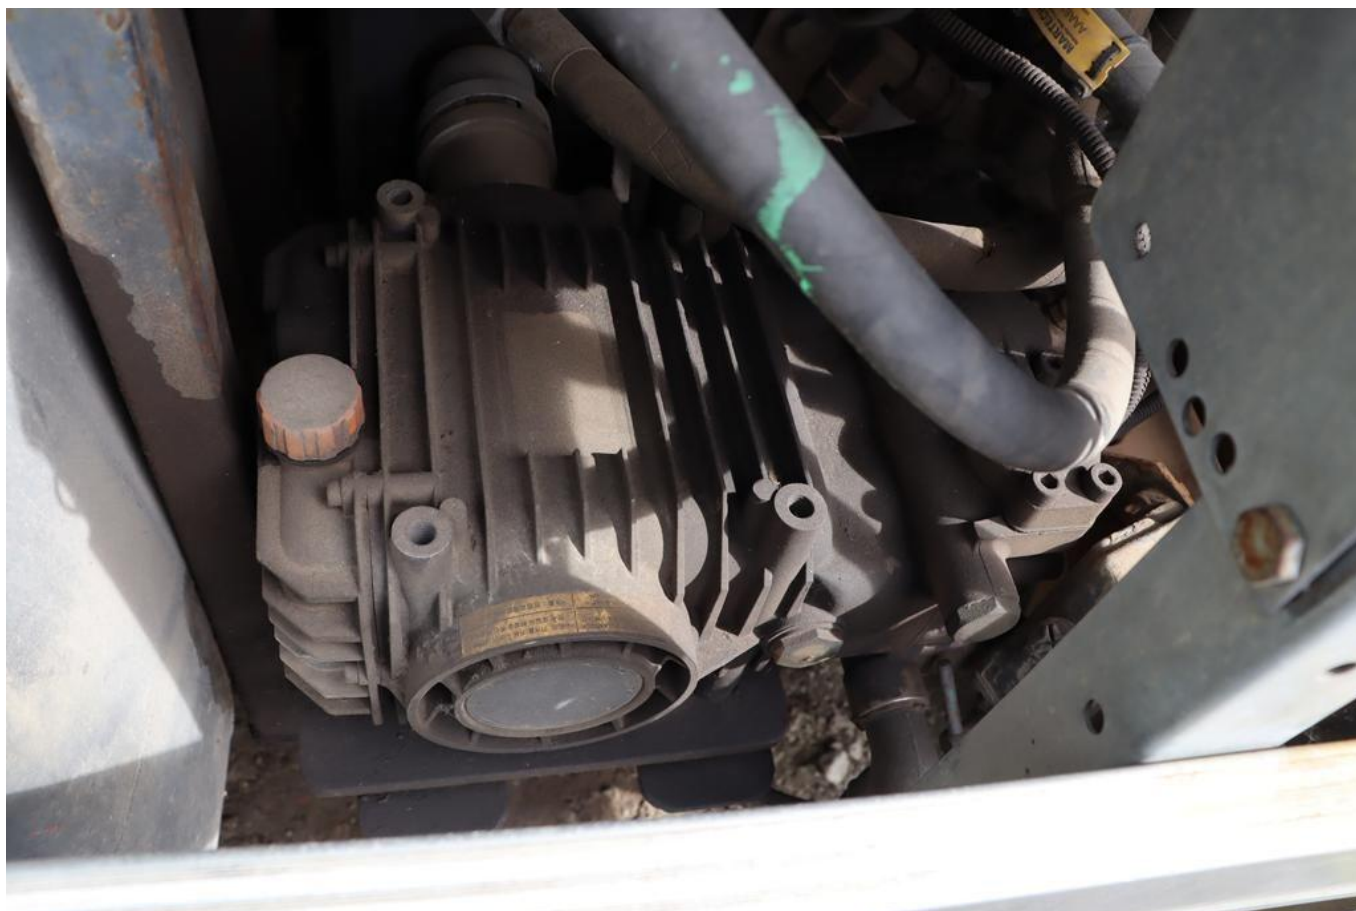

Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169




Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172

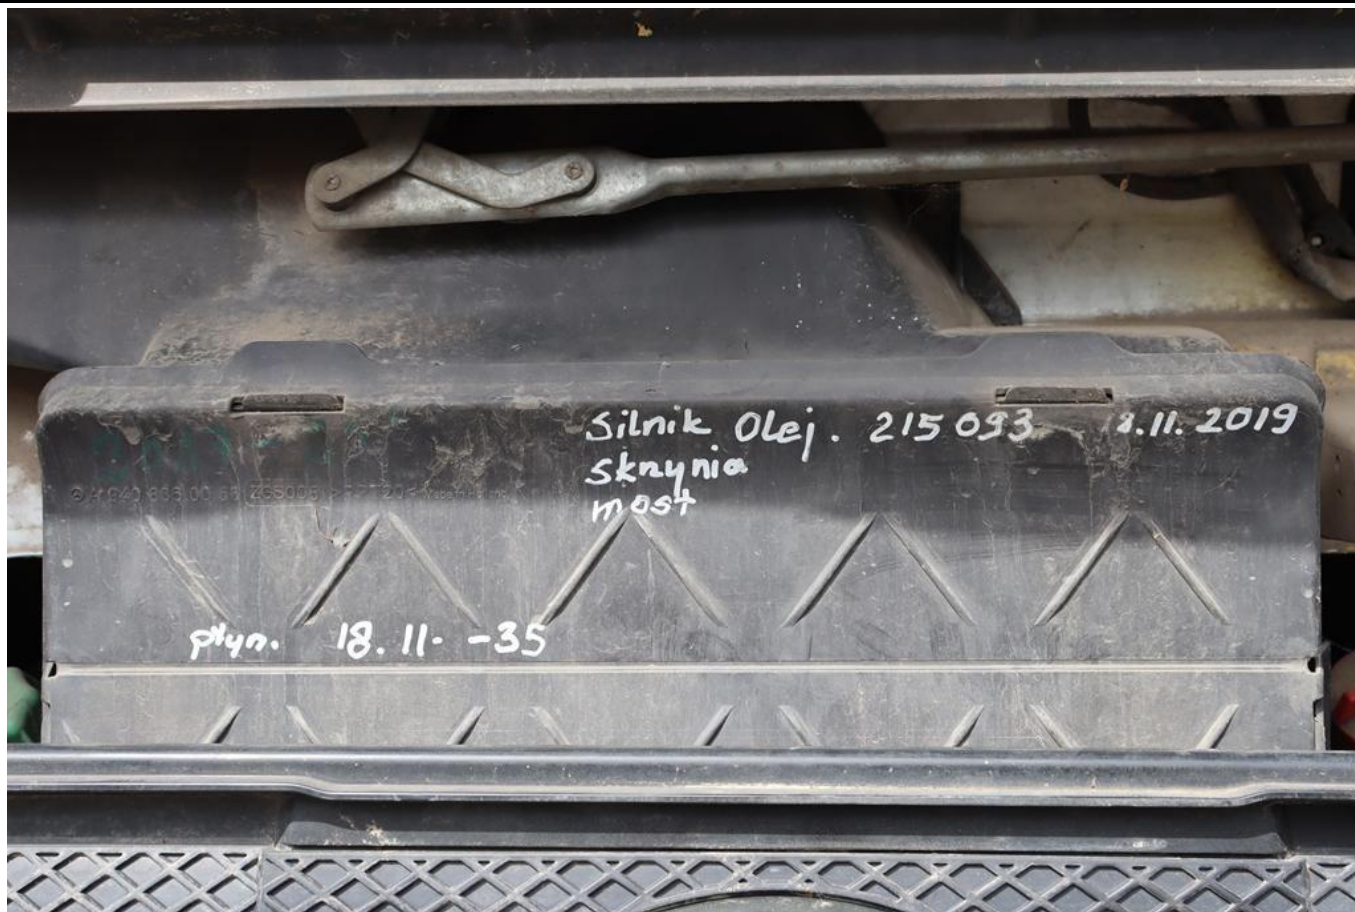

Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu