

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	05779/5/25-15201	Data raportu	30-05-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	23-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/36466/25/05/20	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0AXXWPMJJ11387
Marka, model	FORD Kuga 16-19
Typ, wersja	Kuga 1.5 EcoBoost AWD Tren...
Numer rejestracyjny	WD9423S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/134 kW
Stan licznika	179 949 km
Data 1. rej./rok prod.	18-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	07-06-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk, Airbag kolan kierowcy, Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie, Dywaniki podłogowe z przodu, EBD - system rozdziału siły hamowania, ESC, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2 ramienny D2YDN) z ogumieniem, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdko 12V, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko 12V z tyłu, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kanapa tylna dzielona, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna Premium między przednimi fotelami, Lakier zwykły Blazer Blue, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio CD/MP3/wyśw 8/Ford SYNC 3/6 głośników/wzywanie pomocy/USB/sterowanie z kier./BT, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System Auto-Start-Stop, System Auto-Start-Stop, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC), Tempomat, Wspomaganie ruszania pod górę (HSA), Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Zamek centralny sterowany pilotem, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Alarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet Parking 1, Światła do jazdy dziennej LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	235/55 R17 99Y	2,0 mm
	lewe	MIRAGE, MR78Z	235/55 R17 103W	1,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	235/55 R17 99Y	2,0 mm
	lewe	MIRAGE, MR78Z	235/55 R17 103W	1,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ośłona chłodnicy	pęknięcie	WY	1.6
2	Lampa tylna zewnętrzna R	inne	WY	0.1

3	Spoiler czołowy	wgniecenie, wgniecenie	NA	0.9
4	Pokrywa przednia	liczne, zarysowanie	NA	
5	Błotnik tylny R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

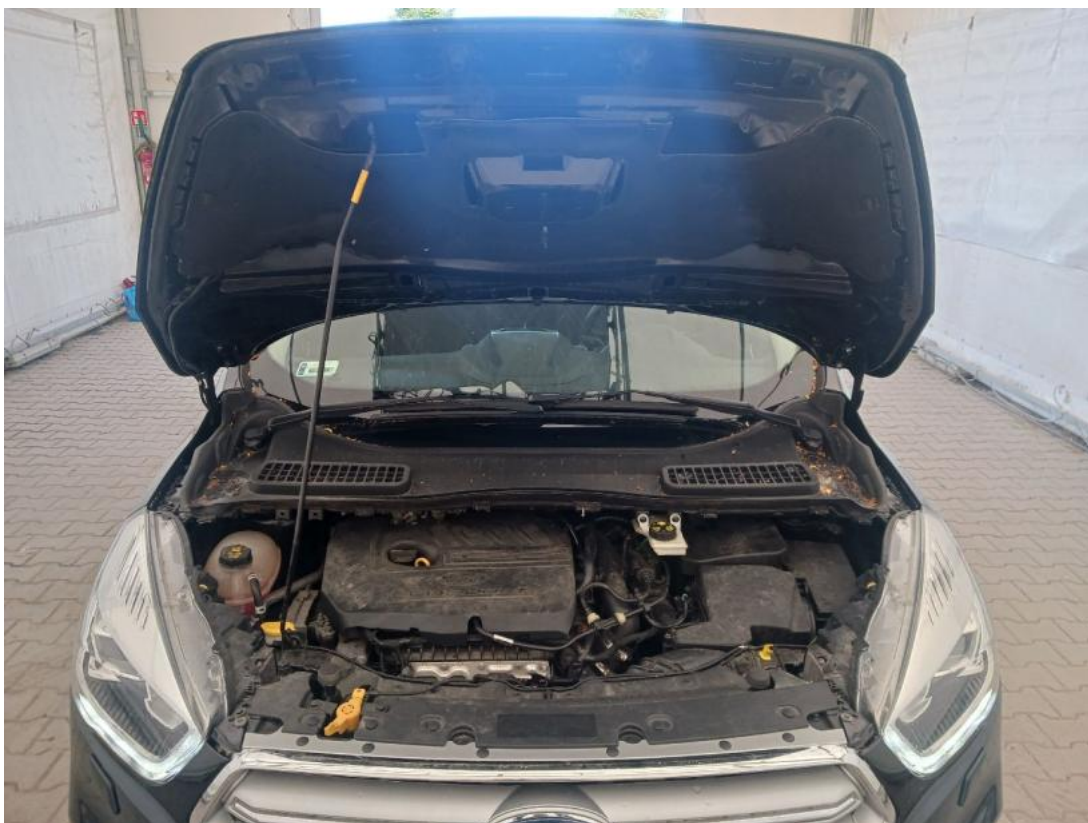

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa

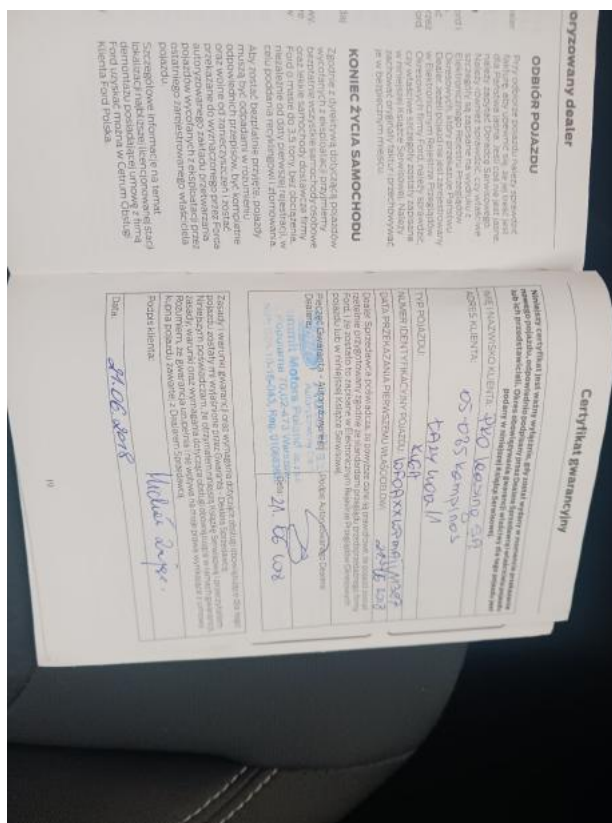

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

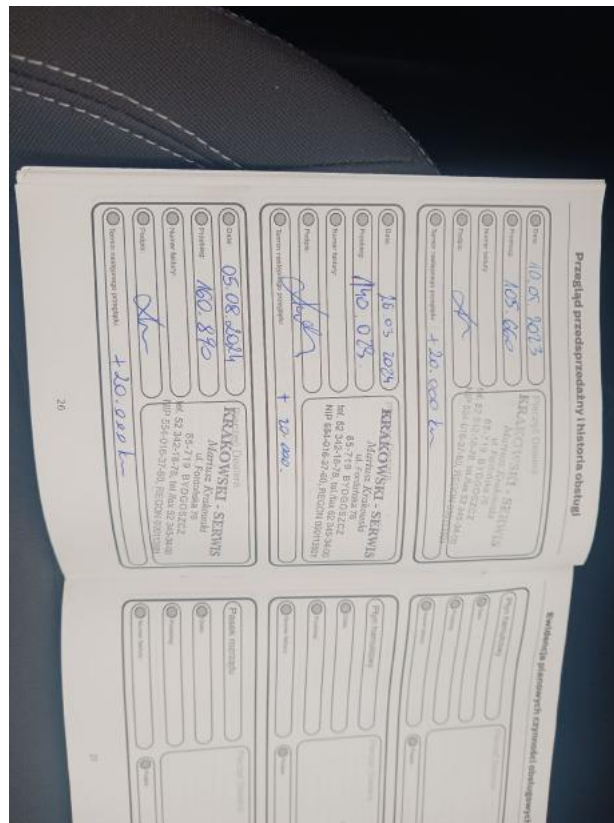

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lampa tylna zew P - Inne 1



Fot. 44

Słupek tylny prawy - Wgniecenie/odkształcenie 1