

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001825419
Besichtigt am: 24.01.2025 08:27
Berichts-Nr: 7708632
FIN: TMBJW7NX5MY058730



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	15.12.2020
Laufleistung:	54.964 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Chrompaket
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"REAR VIEW"	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dachreling
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten,Basis 1
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippenfür das DSG	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Türen	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrerkniefairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldeb.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 320A (59Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Beheizbare Windschutzscheibe	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler
	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hybrid-Antriebssystem PHEV	Netztrennwand
Infotainment Columbus	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Normal-Lackierung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Notrufsystem eCall
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Adapter
Keine Aktionsausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)	Ohne Car2X
Komfort	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Ladeboden
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Skisack
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luxusausstattung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung ohne Abbiegeassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannen-Set
Mittelarmlehne vorn	Parken & Sicht
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radstand
Multipler Matrix-Beam	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web Radio	Region
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Region
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Region - ab kw 32 Konzernbetreuung
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 225/45 R18 91Y
	Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder	Wegfahrsperre elektronisch
Reise	Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren	
Side Assist	
Sitzbezüge - "Suedia"/Leder	
Sitzbezüge "Suedia"	
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagesfahrlichtschaltung	
Tankdeckel	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)	
Typrüfland Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variant/Avant	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Vier-Lenkerachse	
Virtuelles Pedal	
Wartungsintervallverlängerung	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.400,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.400,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	140,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	122,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	129,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	167,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	158,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	119,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	204,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	130,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	114,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	170,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	128,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX5MY058730

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

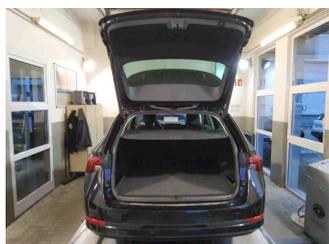

Innenraum - Kofferraum

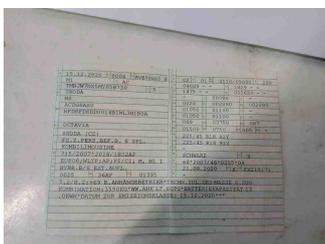

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts

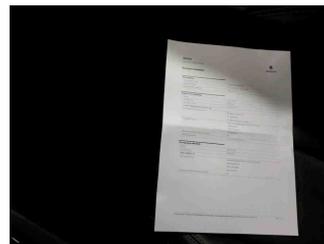

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

