

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001913991
Besichtigt am:	17.04.2025 11:22
Berichts-Nr:	8212306
FIN:	WAUZZZGA6PA008380

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	20.10.2022
Laufleistung:	34.855 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.503 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.870 kg
Radstand:	2.589 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	25.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einparkhilfe plus
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
5 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
6 Lautsprecher	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abgasendrohre	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abweichende Verbauung	Fahrersitz manuell höheneinstellbar
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Fensterheber
Anfahrassistent	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Parken	Folienbeklebung
Audi AG	Frontantrieb
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi connect Notruf & Service	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense front	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Batterie 420A (70Ah)	Heckleuchten
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainmentrechner
Bluetooth-Schnittstelle	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel abblendbar
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bremsbelagverschleißkontrolle	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf
Dachreling, Entfall	Kein Selbstabholer
Dachspoiler	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kennzeichenträger vorn
Digitaler Radioempfang	Kindersicherung, manuell
Doppelton-Signalhorn	Klima- und Komfortpaket
Drehstromgenerator 140 A	Kofferraumbodenmatte
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --	Komfortklimaautomatik



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Multifunktionskamera
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurhalteassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Stabilisator hinten
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationspaket	Ohne Windschott
Nebelschlussleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Ottomotor
Ohne Ablagepaket	Progressivlenkung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Q2
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Räder der Serie
Ohne Anhängervorrichtung	Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Audi drive select	Radschrauben Standard
Ohne Beleuchtung	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne ECO-Funktion	Reifenreparaturset
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rückfahrkamera
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Head-up-Display	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sitzheizung vorn
Ohne Lichtassistent	Sondersteuerung I/VP
Ohne Mittelarmlehne vorn	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
	spezielles Typschild EU



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

Stabilisator vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoff Skript

Stoßfänger Serie

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	190,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	194,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	252,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA6PA008380

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

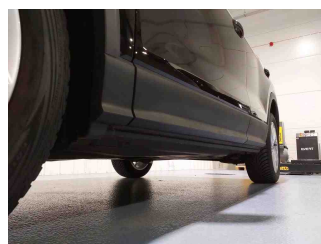

Seitenansicht - Schweller links

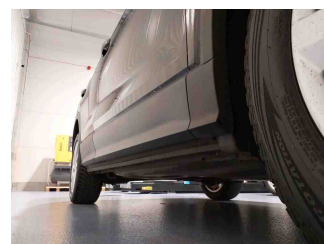

Seitenansicht - Schweller rechts

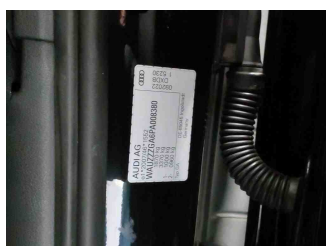

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag

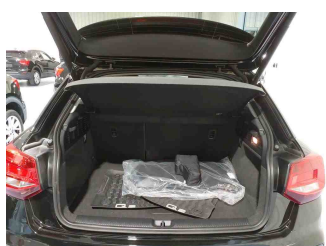


Innenraum - Kofferraum

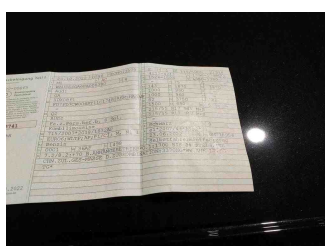

Fahrzeug - abgegebene ZB1

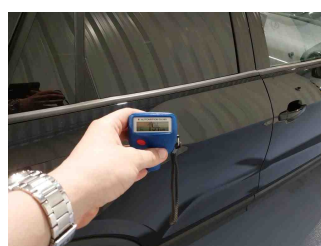

Lackstärke Tür hinten rechts

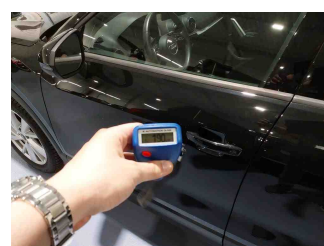

Lackstärke Tür vorne links




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8212306
vom: 17.04.2025




Lackstärke Motorhaube

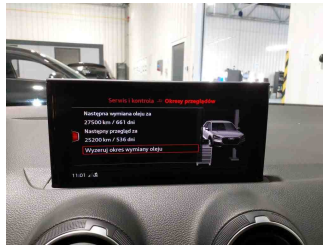


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

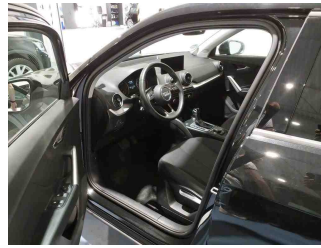


Innenraum - vorne

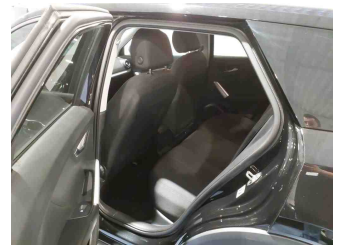

Innenraum - hinten

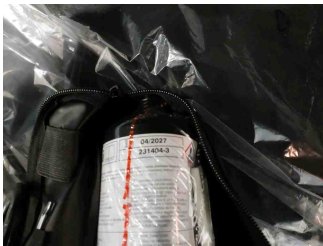

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

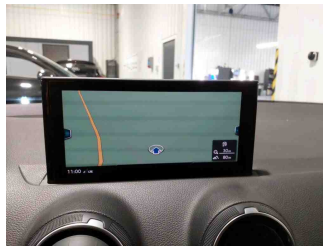


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen

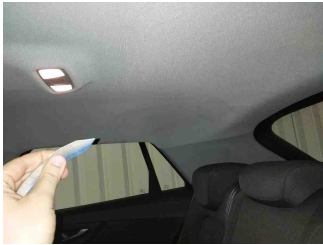

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

