

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001913964  
**Besichtigt am:** 11.04.2025 12:19  
**Berichts-Nr:** 8177474  
**FIN:** WVGZZZ5NZLM041121



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8177474  
vom: 11.04.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BZJ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	24.02.2020
<b>Laufleistung:</b>	156.725 km
<b>Farbe:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	140 kW (191 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.728 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.679 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.270 kg
<b>Radstand:</b>	2.789 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff und Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	342 Tag(e)

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten,Basis 1
2 USB-Schnittstellen, auch für iPod/iPhone; 1 USB-Ladebuchse sowie Multimediabuchse AUX-IN	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Dark Grid" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 140 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ500
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 180 A
Abgasnorm EU6 DG	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Ablagefächer in der Dachkonsole	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Active Info Display, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Active Lighting System	ECO-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Elektrische Luftzusatzheizung
Allradantrieb 4MOTION	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung (1-farbig), in den Türdekoren	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall Tire Mobility Set
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Mexiko
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängererkennung
Bergabfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcknetz
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8177474  
vom: 11.04.2025

Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne 2. Batterie
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne Ablagenpaket/box
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Aufkleber und Embleme
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen- Filter und Bedienungselementen hinten	Ohne Head-Up Display
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Heckspoiler
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlergrill	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kurzheck	Ohne Schriftzüge für die Modell- und Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mittelarmlehne vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Motorenstart Standard	Radio "Composition Media"
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media")	Regensensor
Navigationsystem "Discover Media"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifenkontrollanzeige
Netztrennwand	Rückfahrkamera "Rear View"
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot
Normal-Lackierung	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schalthebelknauf in Leder
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8177474  
vom: 11.04.2025

Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung  
Schubladen unter den Vordersitzen  
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
Seitenschutzleiste  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sport-Ausstattung  
Sprachbedienung  
Spurhalteassistent "Lane Assist"  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromleiste, -unterteile schwarz, Mittelteile in Granitgrau Metallic  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Top-Komfortsitze vorn  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzhaube (Konfektionssystem) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typrüfland Deutschland  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Verkehrszeichenerkennung  
Victoria Falls 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19  
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 V	9,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 V	9,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 V	10,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 V	11,0 mm

**Reifen zulässig:** Nein

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Beschädigt	Ersetzen
2	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
4	Mittelarmlehne vorne	Riss	Ersetzen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Fußmatten	Verschlissen	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schwellerverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Schwellerverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Becherhalter (Multifunktionsstisch)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Sitzverkleidung innen rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Sitzverkleidung innen links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
15	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
16	Windschutzscheibe	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
17	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
18	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
19	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
20	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
21	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
22	Tirefit	Abgelaufen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
23	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
24	Zusätzliche(r) Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
25	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8177474  
vom: 11.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

<b>Bauteil</b>	<b>Lack (µm)</b>
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	229,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	266,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	201,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8177474  
vom: 11.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZLM041121

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8177474  
vom: 11.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

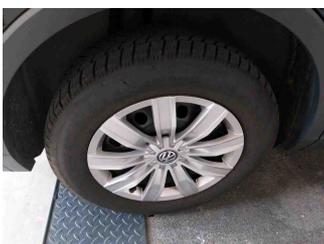

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8177474  
vom: 11.04.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug

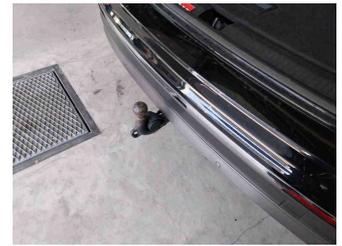

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten  
links



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Radlaufzierblende vorne rechts am Kotflügel beschädigt



2 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar


Reifenkante beschädigt



3 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Stoßstange Vorne rechts Tiefe Kratzer bis auf Grundmaterial

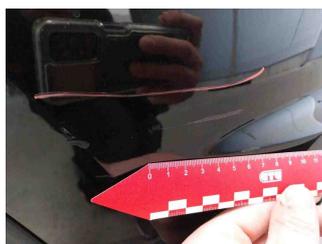

4 - Mittelarmlehne vorne - Riss - Ersetzen

Kommentar

Kratzer/ Risse an Mittelarmlehne



5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

Delle in Heckklappe



6 - Fußmatten - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Fußmatte vorne links verschlissen



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Schwellerverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



2 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



3 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



4 - Schwellerverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



5 - Becherhalter (Multifunktionstisch) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Kratzer am Becherhalter/tisch Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



6 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



7 - Sitzverkleidung innen rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur

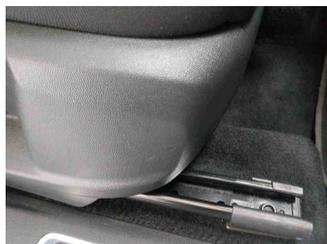

8 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



9 - Sitzverkleidung innen links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



10 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



11 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



12 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar



Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



13 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur

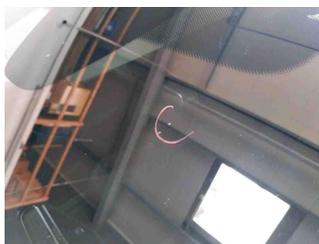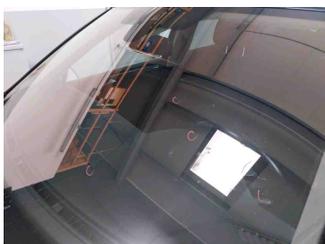

14 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



15 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



16 - Windschutzscheibe - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



17 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur Kratzer im Einstiegsbereich



18 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



19 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



20 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Delle an Türblatt hinten rechts Übergang zu Seitenwand

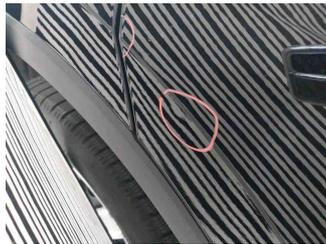

21 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



22 - Tirefit - Abgelaufen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Tirefit abgelaufen ist nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung



23 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Kratzer an Felgenkante Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur



24 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Winterreifen haben kein Airstopsystem laut Ausstattungsliste braucht Fahrzeug airstop. Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur Winterräder sind nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung



25 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Alters/laufleistungsgerechte Gebrauchsspur

