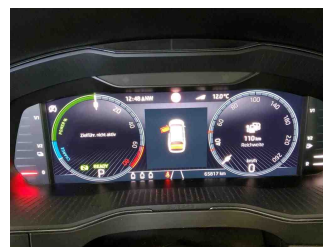


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001726507
Besichtigt am:	25.11.2024 13:27
Berichts-Nr:	7258172
FIN:	TMBJW9NP5N7016674

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	23.11.2021
Laufleistung:	65.817 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2024
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Batterie 380A (68Ah)
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Batterie/Generator Kapazität Standard
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Vordersitze
"REAR VIEW CAMERA MID"	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Berganfahrassistent
"SOUND SYSTEM CANTON"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SOUND SYSTEM CANTON"	Betriebsspannung 12 V
"Virtual Cockpit"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chromrahmen um die Seitefenster
2x USB vorne	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
3 Schlüssel	DAB - Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dachreling, eloxiert
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachspoiler
6-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste Dark Brushed
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Aktivkohlebehälter	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Akustische Seitliche Fenster vorne ohne SunSet	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	ECO-Funktion
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	-
Aufkleber/Schilder in deutsch	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr. 0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerkniesairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Style	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Netztrennwand
Fußhebelwerk "Standard"	Nicht Heissland
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nichtraucherausführung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Notrufsystem eCall+
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne CD/DVD für Navigation
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Garagentoröffner
Komfort Telefonie	Ohne Generator
Komfortsitze vorn	Ohne Halter
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Müdigkeitserkennung
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sonnenschutzrollo
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"	Ohne Uhr
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Matrix-Beam	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannenset
Mittelkonsole	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren hinten mit aut. Bremse Funktion
Motorenstart Standard	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Navi Amundsen + Web radio	Preisstützung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netzprogramm	Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio	Wegfahrsperre elektronisch
Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory	
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
TOP LED Rückleuchte	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Variant/Avant	
Variante Hybrid	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera	
Virtuelles Pedal	
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)	
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt	
Wartungsintervallverlängerung	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 07.2025
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
5	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Dachhimmel	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW9NP5N7016674

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

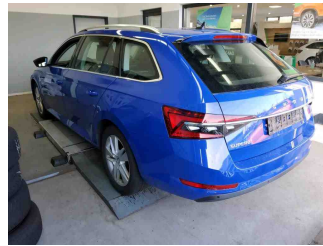


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

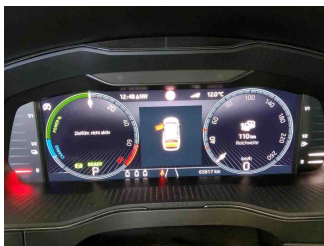

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

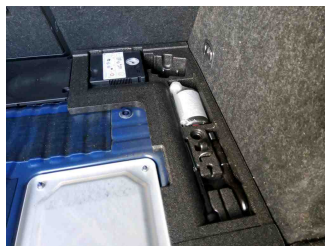

Equipment - Bordwerkzeug

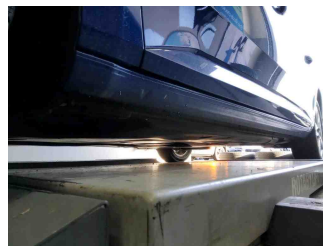


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

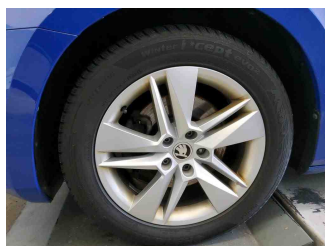


Räder - Rad montiert vorne
links

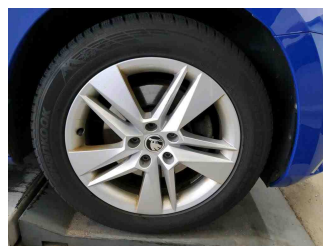


Räder - Rad montiert vorne
rechts

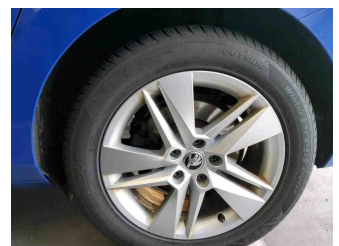

Räder - Rad montiert hinten
links

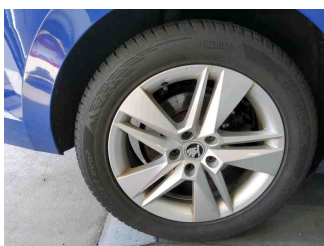


Räder - Rad montiert hinten
rechts

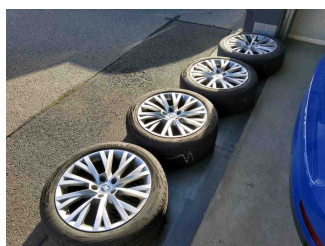

Räder - Rad beiliegend #1










Innenraum - Mittelkonsole

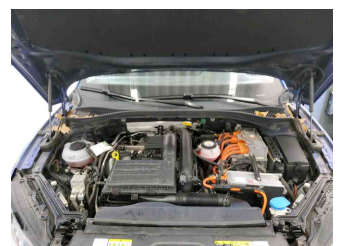

Fahrzeug - Motorraum offen


Berichts-Nr: 7258172
vom: 25.11.2024




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

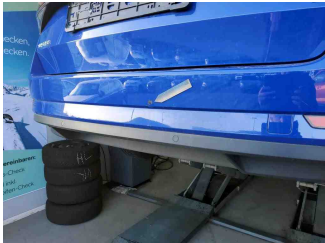



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

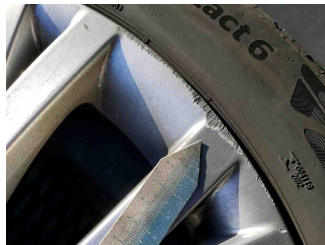


3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair

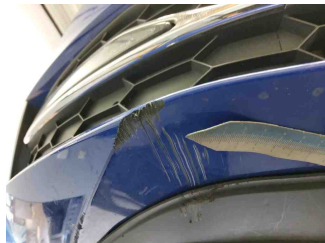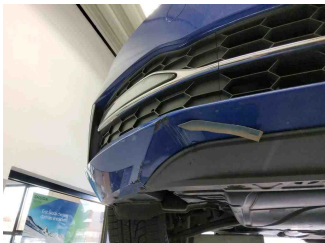

4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair

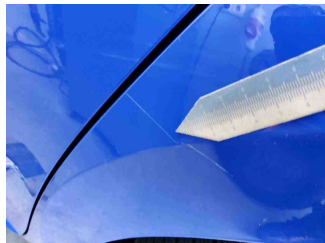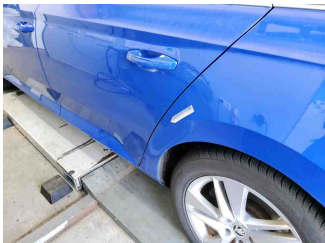

5 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair

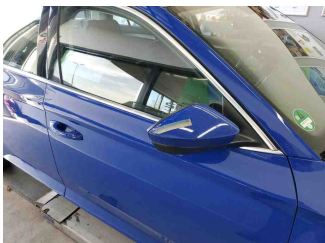

6 - Dachhimmel - Fleck - Reinigen

