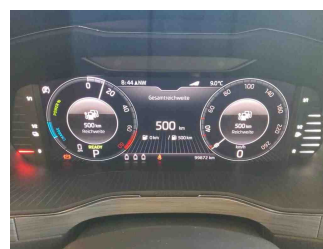


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001870878
Besichtigt am: 05.03.2025 09:05
Berichts-Nr: 7949015
FIN: TMBJW7NP9M7024991

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	24.11.2020
Laufleistung:	99.872 km
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	01.02.2022
Km-Stand bei letzter Wartung:	31.179 km
Restlauf bis Service:	8.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Betriebserlaubnis Nachtrag
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Betriebsspannung 12 V
"FRONT ASSIST" - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage	Bordliteratur in Deutsch
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Bordwerkzeug
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW CAMERA MID"	Chrom-Paket
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Chromrahmen um die Seitefenster
"Virtual Cockpit"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
12 Volt-Steckdose(n)	DAB - Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad, mit schwarze Umnähung	Dachreling, schwarz
2x USB vorne	Dachspoiler
3 Schlüssel	Dämpfung hinten
3-Zonen Klimaanlage	Dämpfung vorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekorleiste Brushed
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AM	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Aktivkohlebehälter	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrerkniefachraum
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausstattungsstufe - Ambition	Formteilhimmel ungeteilt
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Vordersitze	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne CD/DVD für Navigation
Innenleuchte im Fußraum vorn	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Durchladeeinrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Garagentoröffner
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Generator
Komfort Telefonie	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortsitze vorn	Ohne Halter
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Müdigkeitserkennung
LED Rückleuchte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17"	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonnenschutzrollo
Leseleuchte vorn	Ohne Spurhalteassistent
Leuchtwertenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Uhr
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Motorenstart Standard	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Netztrennwand	Pannens-Set
Nicht Heissland	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Nichtraucherausführung	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU (AC 3,6 kW)
Normal-Lackierung	Preisstützung
Notrufsystem eCall	Radschrauben Standard
Ohne Adapter	Radstand
Ohne Anhängervorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Region
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	

Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
 Generation 2 (Polymerbeschichtung)
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf
 Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfstand Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Hybrid
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Verkehrszeichenerkennung mit Multifunktionskamera
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Unterboden vorne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	344,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP9M7024991

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

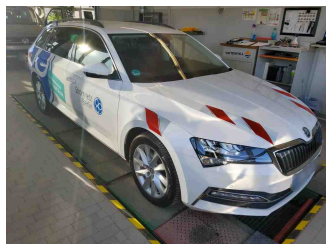


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

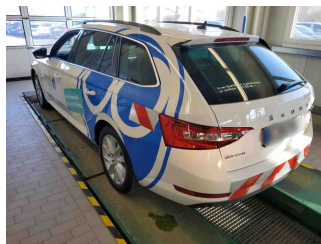


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

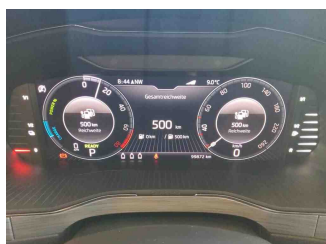

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

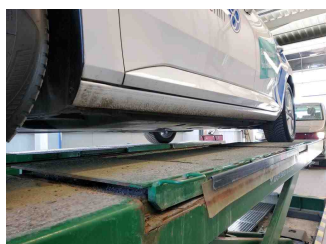


Seitenansicht - Schweller links

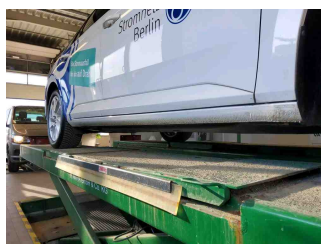


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

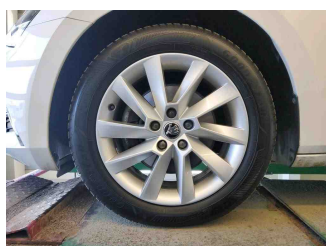

Räder - Rad montiert vorne
links

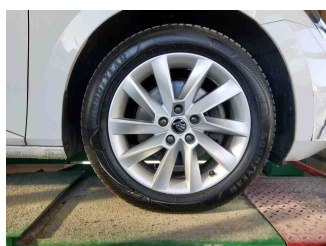

Räder - Rad montiert vorne
rechts

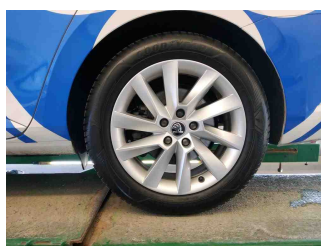


Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

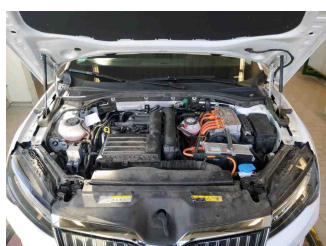


Fahrzeug - Motorraum offen

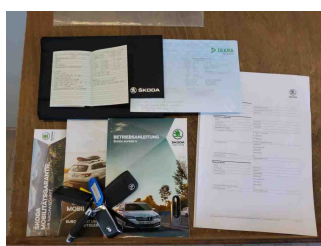


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

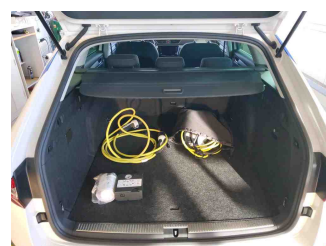

Innenraum - Kofferraum

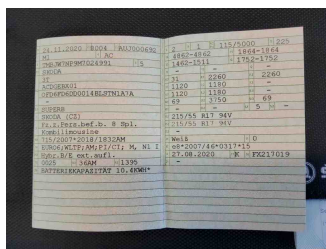


Fahrzeug - abgegebene ZB1

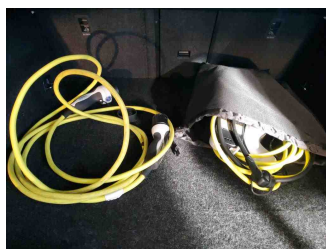


Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Seitenwand hinten rechts

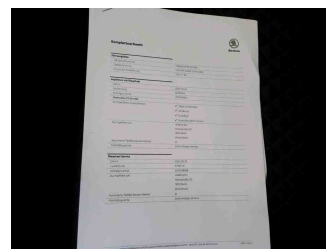

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

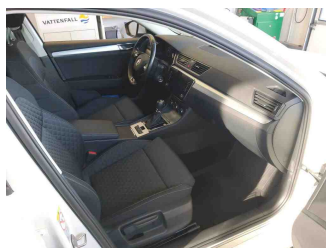


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

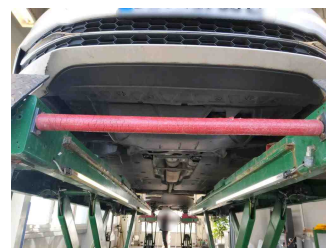

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

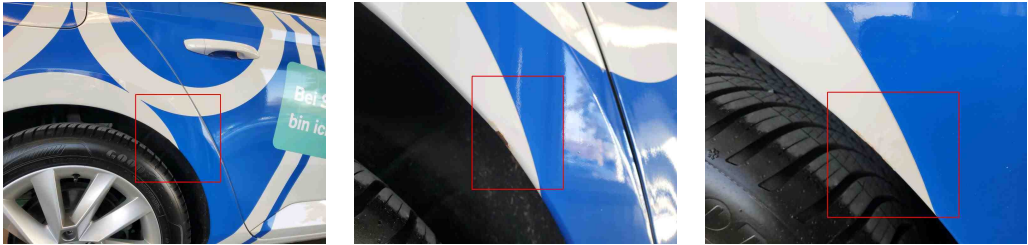


2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

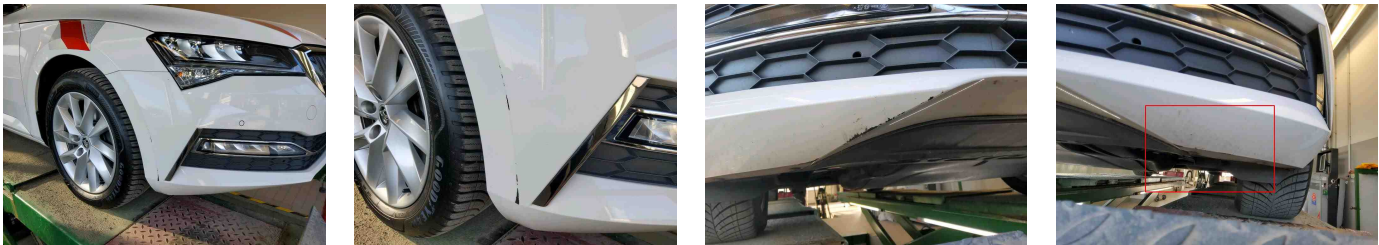

3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

9x

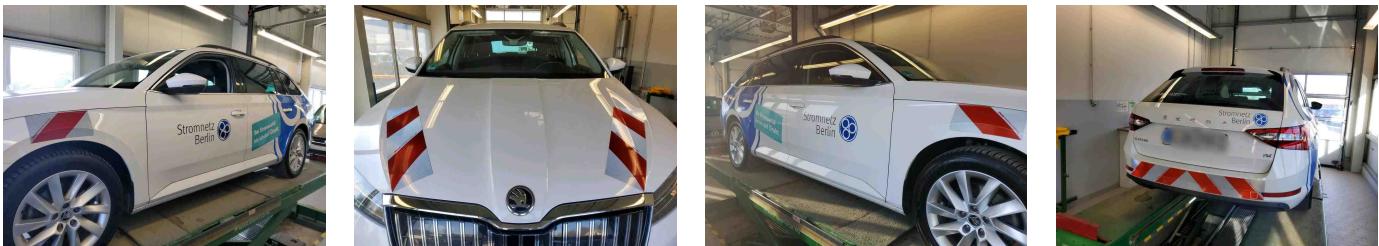

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



6 - Unterboden vorne - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Unterbodenverkleidung vorne

