



TMBLJ7NS4L8069244

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | Ausreichend |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 233.608 km |
| Hersteller | Skoda | Restlauf bis Service | 14.500 km |
| Typ/Modell | KODIAQ | HU (Abgelesen aus ZBI) | 09/2025 |
| Fahrgestellnummer | TMBLJ7NS4L8069244 | Leistung / Hubraum | 110 kW / 1.968 ccm |
| Erstzulassung | 25.08.2020 | Polster/Farbe | Stoff / Anthrazit-Schwarz |
| Letzte Wartung | | Lackierung | Schwarz |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Automatik |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|---|
| 1 | Ausrüstung | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern |
| 2 | Heckbereich | Kofferboden - beschädigt - erneuern |
| 3 | Heckklappe/-tür | Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 4 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten (Ladekante) - beschädigt - erneuern |
| 5 | Scheinwerfer | Scheinwerfer rechts (Beschlagen, und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen |
| 6 | Verglasung | Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 7 | Tür vorn rechts | Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 8 | Stoßfänger hinten | Spoiler - Kratzer - Wertminderung |
| 9 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 10 | Tür hinten links | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 11 | Seitenwand links | Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | Verkleidungen/Abdeckungen | Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 2 | Motorhaube | Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug |
| 3 | Tür vorn rechts | Türkante - Kratzer - kein Abzug |
| 4 | Interieur | Innenraum - Kratzer - kein Abzug |
| 5 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug |

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen



| Nr. | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar | |

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 215/65 R17 99H | Continental | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |
| 2 | 215/65 R17 99H | Continental | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 235/55 R18 100V | Continental | Sommerreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |
| 2 | 235/55 R18 100V | Continental | Sommerreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Ersatz

| Typ | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit | | | | | 06/2024 |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Hersteller | Skoda | Besichtigungszustand | Ausreichend |
| Typ/Modell | KODIAQ | Laufleistung (abgelesen) | 233.608 km |
| Fahrgestellnummer | TMBLJ7NS4L8069244 | Erstzulassung | 25.08.2020 |

Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Dach | 116 µm |
| 2 | Dachholm links | 108 µm |
| 3 | Dachholm rechts | 118 µm |
| 4 | Heckklappe/-tür | 137 µm |
| 5 | Kotflügel links | 132 µm |
| 6 | Kotflügel rechts | 118 µm |
| 7 | Motorhaube | 124 µm |
| 8 | Schweller links | 66 µm |
| 9 | Schweller rechts | 84 µm |
| 10 | Seitenwand links | 116 µm |
| 11 | Seitenwand rechts | 118 µm |
| 12 | Tür hinten links | 132 µm |
| 13 | Tür hinten rechts | 129 µm |
| 14 | Tür vorne links | 110 µm |
| 15 | Tür vorne rechts | 121 µm |

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN

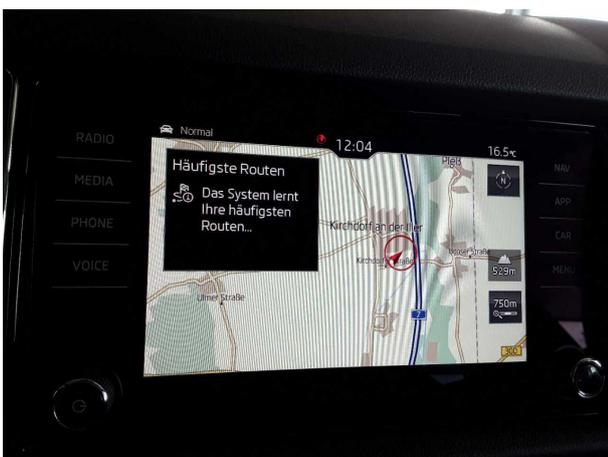


Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

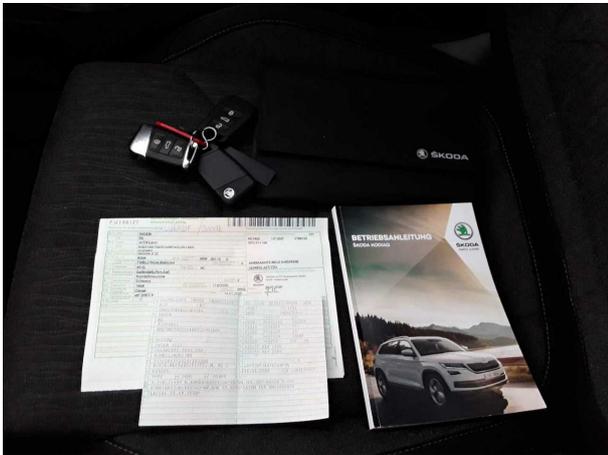


Abbildung 13: Dokumente

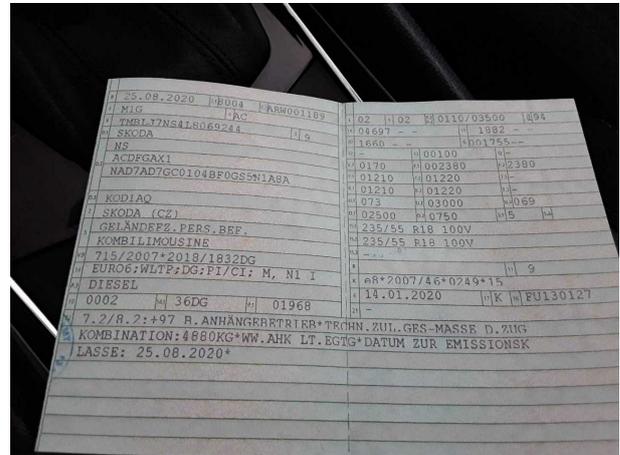


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

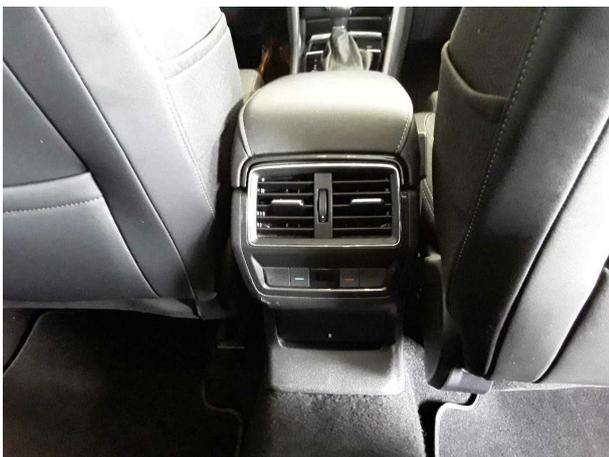


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges

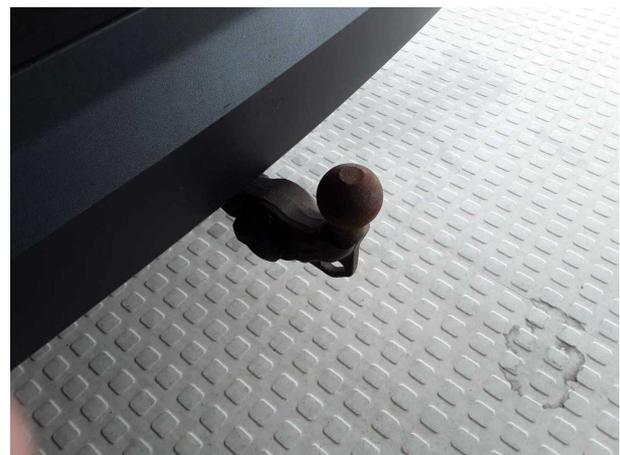


Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Beschlagen, und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden g...



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Beschlagen, und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Beschlagen, und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden g...



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Beschlagen, und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Beschlagen, und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden g...



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

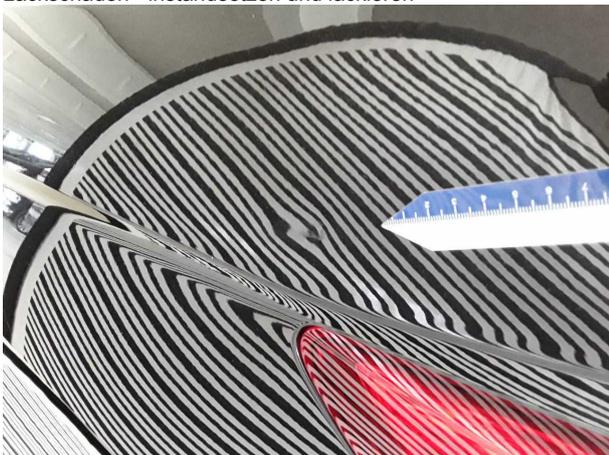

Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren