

WDB9076331P041921

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	179.049 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	114 Tag(e)
Typ/Modell	Sprinter	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2027
Fahrgestellnummer	WDB9076331P041921	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	05.12.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Schiebetür rechts	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
9	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
10	Heckklappe/-tür	Scharnier - Korrosion - instandsetzen
11	Tür vorn links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden (Und Verkleidung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Kratzer - kein Abzug
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/35 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Aufgrund der Fahrzeughöhe konnte keine Besichtigung des Daches vorgenommen werden, Folgekosten möglich!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Sprinter	Laufleistung (abgelesen)	179.049 km
Fahrgestellnummer	WDB9076331P041921	Erstzulassung	05.12.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	92 µm
2	Dachholm links	90 µm
3	Dachholm rechts	108 µm
4	Heckklappe/-tür	94 µm
5	Kotflügel links	163 µm
6	Kotflügel rechts	90 µm
7	Motorhaube	79 µm
8	Schweller links	47 µm
9	Schweller rechts	66 µm
10	Seitenwand links	100 µm
11	Seitenwand rechts	100 µm
12	Tür hinten rechts	98 µm
13	Tür vorne links	100 µm
14	Tür vorne rechts	89 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

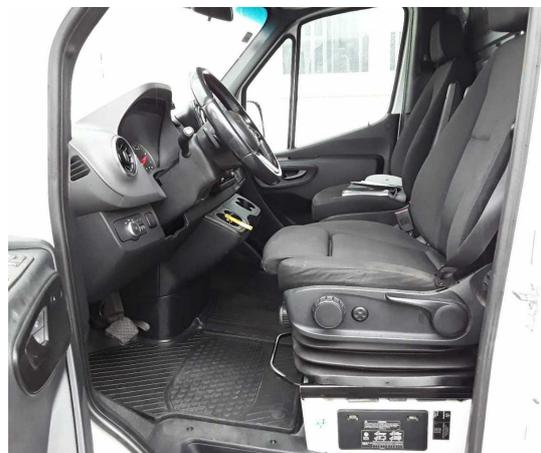


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

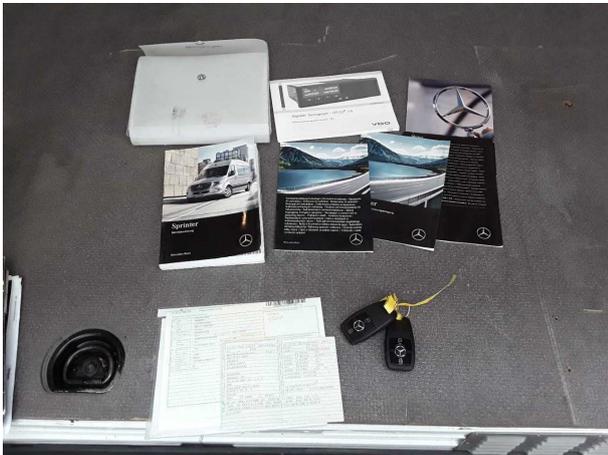


Abbildung 13: Dokumente

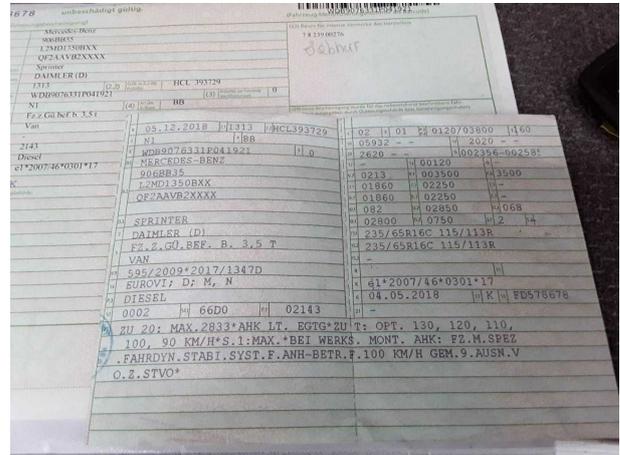


Abbildung 14: Dokumente

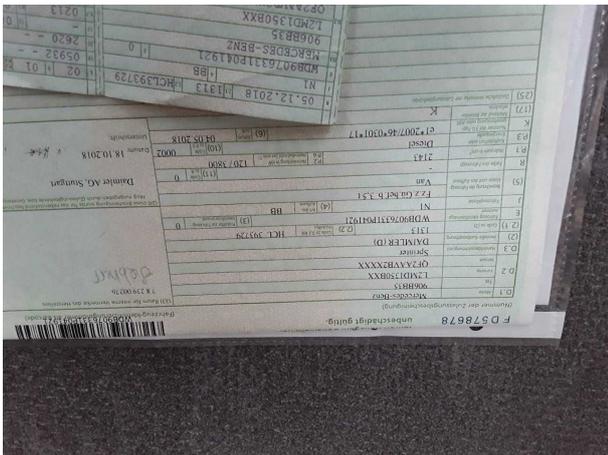


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

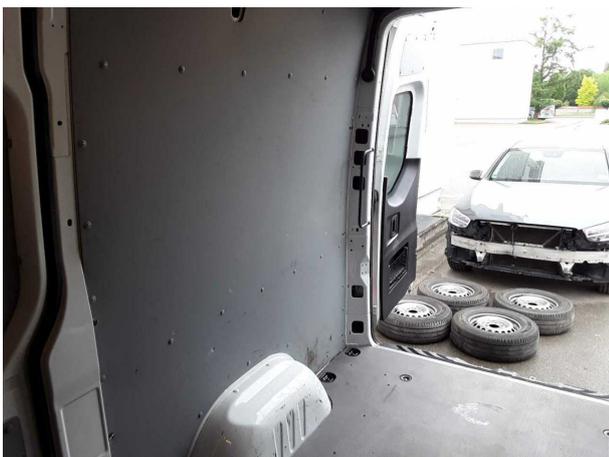


Abbildung 41: Sonstiges

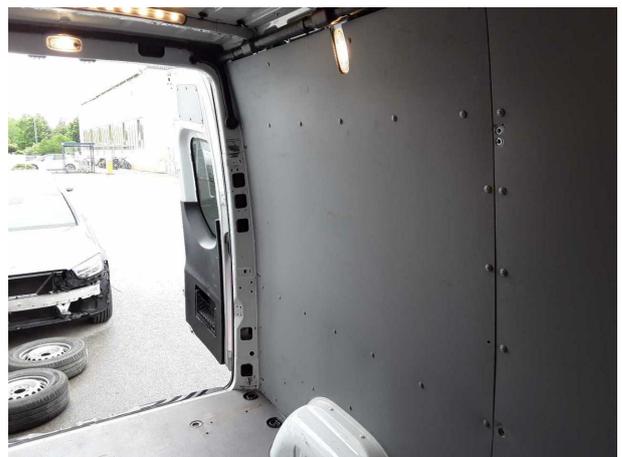


Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges

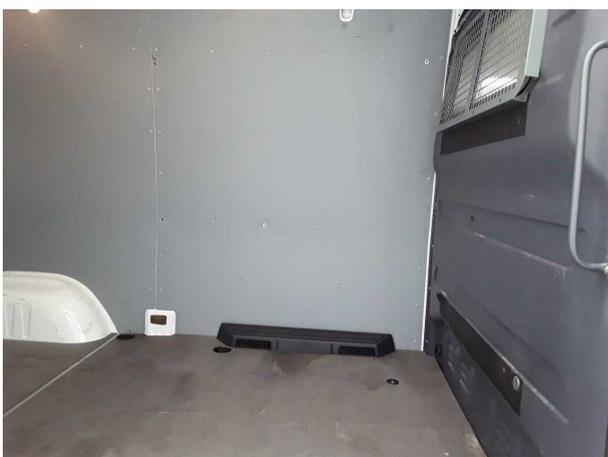


Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges



Abbildung 65: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

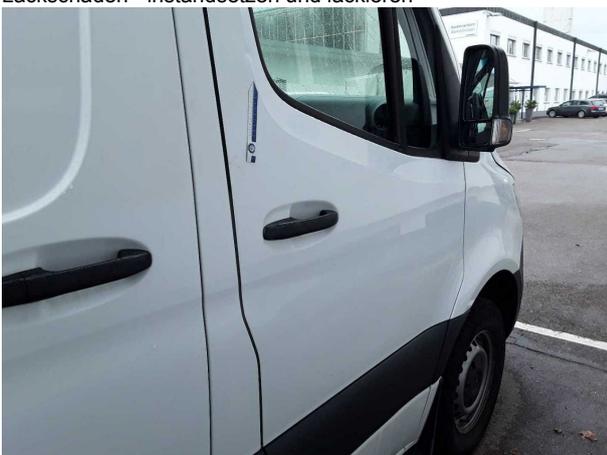

Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

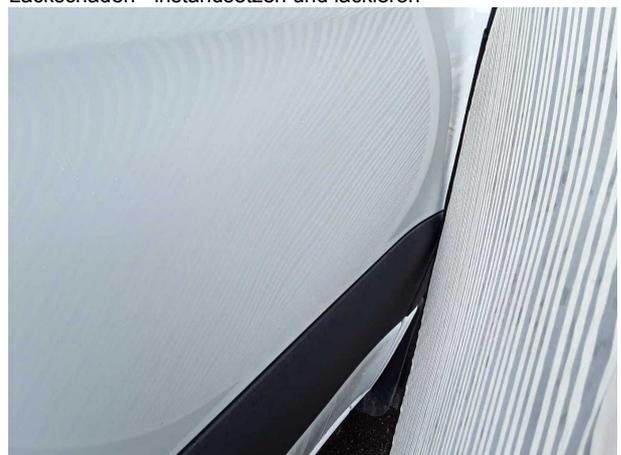

Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

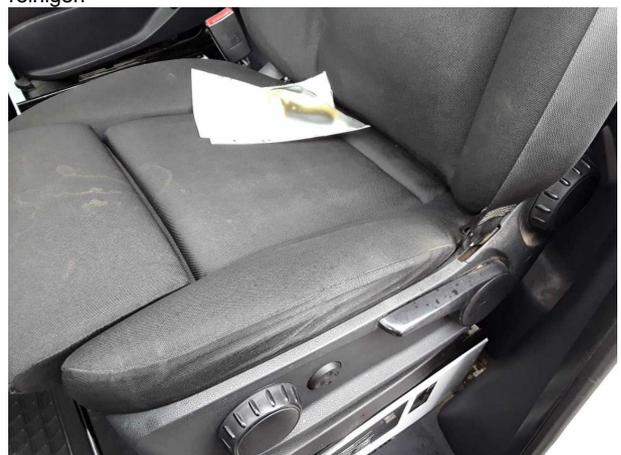

Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Scharnier - Korrosion -
instandsetzen



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Scharnier - Korrosion -
instandsetzen



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Scharnier - Korrosion -
instandsetzen



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Kotflügel links



Nacklackierung 1: Kotflügel links