

WDB9066311P641595

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	179.215 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	20 Tag(e)
Typ/Modell	Sprinter	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2026
Fahrgestellnummer	WDB9066311P641595	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	20.08.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Schiebetür rechts	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (In Kürze) - kein Abzug
9	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
10	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Sommerreifen und Winterreifen) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen
11	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Karosserie	A-Säule rechts - Abrieb - auslegen / polieren
13	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
14	Schiebetür rechts	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
16	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
17	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
18	Schweller links	Schweller - Korrosion - Smart Repair
19	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair
20	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
21	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - Delle(n) - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Lackmangel - kein Abzug
5	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - kein Abzug
6	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - Abrieb - kein Abzug
7	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Abrieb - kein Abzug
9	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 119R	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	235/65 R16 119R	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Aufgrund der Fahrzeughöhe konnte keine Besichtigung des Daches vorgenommen werden, Folgekosten möglich!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Sprinter	Laufleistung (abgelesen)	179.215 km
Fahrgestellnummer	WDB9066311P641595	Erstzulassung	20.08.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	142 µm
2	Dachholm links	77 µm
3	Dachholm rechts	91 µm
4	Heckklappe/-tür	114 µm
5	Kotflügel links	86 µm
6	Kotflügel rechts	108 µm
7	Motorhaube	109 µm
8	Schweller links	44 µm
9	Schweller rechts	65 µm
10	Seitenwand links	82 µm
11	Seitenwand rechts	107 µm
12	Tür hinten rechts	97 µm
13	Tür vorne links	81 µm
14	Tür vorne rechts	92 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

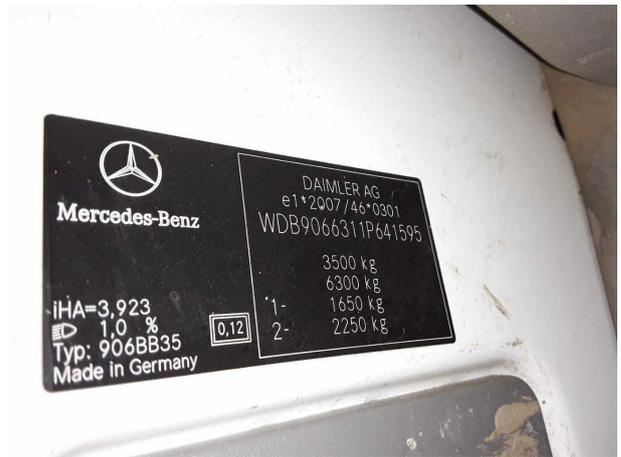


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

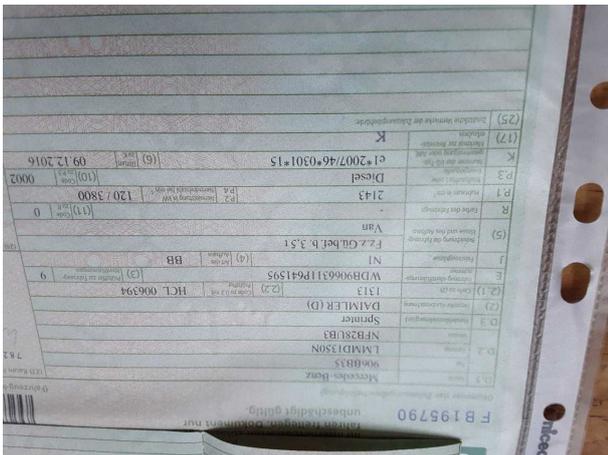


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges

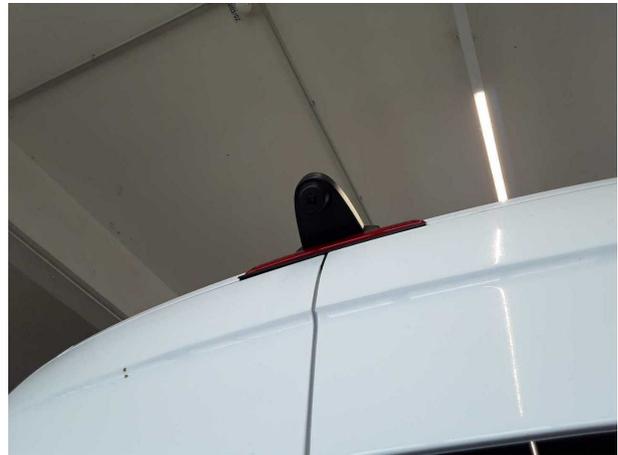


Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges

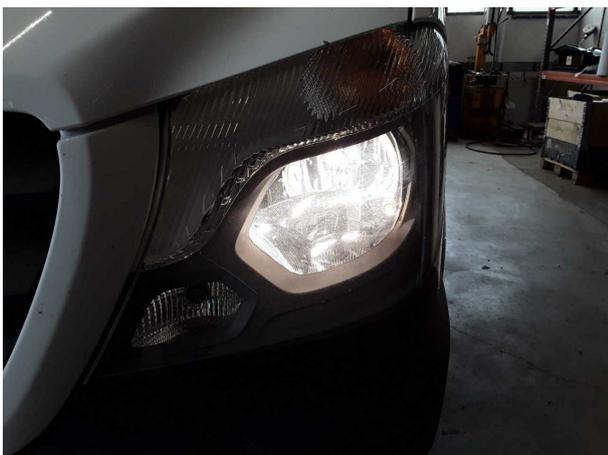


Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

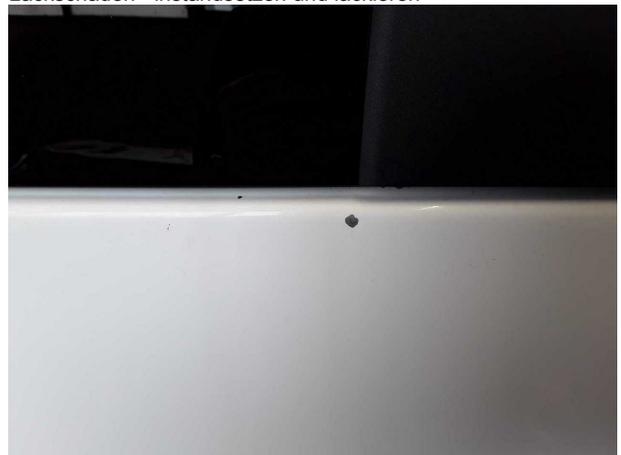

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung (In Kürze) - kein Abzug



Beschädigung #9: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Sommerreifen und Winterreifen) - Funktion / Zulässigkeit -



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Sommerreifen und Winterreifen) - Funktion / Zulässigkeit -



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Sommerreifen und Winterreifen) - Funktion / Zulässigkeit -



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Sommerreifen und Winterreifen) - Funktion / Zulässigkeit -



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Sommerreifen und Winterreifen) - Funktion / Zulässigkeit -



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Sommerreifen und Winterreifen) - Funktion / Zulässigkeit -



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Karosserie: A-Säule rechts - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #12: Karosserie: A-Säule rechts - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #12: Karosserie: A-Säule rechts - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Schweller links: Schweller - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #18: Schweller links: Schweller - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #18: Schweller links: Schweller - Korrosion - Smart Repair

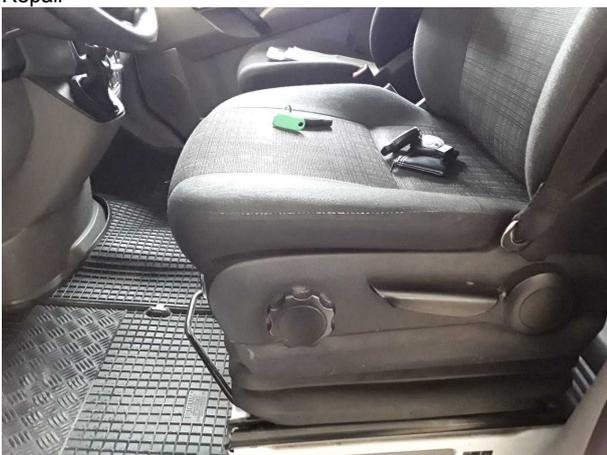

Beschädigung #19: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #19: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #20: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #20: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #20: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #20: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #21: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackman...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts -
Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackman...
- instandsetzen und lackieren