

WWZZZ3CZNE005571

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	210.528 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-1.800 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZNE005571	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	15.10.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
4	Vermessung	Fahrwerk (Reifen innen stark abgefahren) - Fehlstellung - einstellen/justieren
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Karosserie	C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - Smart Repair
9	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
6	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94H	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/55 R17 94H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94W	Falken	Sommerreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	
2	215/55 R17 94V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/55 R17 94V	Hankook	Sommerreifen	6	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	210.528 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZNE005571	Erstzulassung	15.10.2021

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	115 µm
2	Dachholm links	90 µm
3	Dachholm rechts	110 µm
4	Heckklappe/-tür	107 µm
5	Kotflügel links	125 µm
6	Kotflügel rechts	123 µm
7	Motorhaube	144 µm
8	Schweller links	86 µm
9	Schweller rechts	76 µm
10	Seitenwand links	151 µm
11	Seitenwand rechts	110 µm
12	Tür hinten links	138 µm
13	Tür hinten rechts	142 µm
14	Tür vorne links	113 µm
15	Tür vorne rechts	111 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN

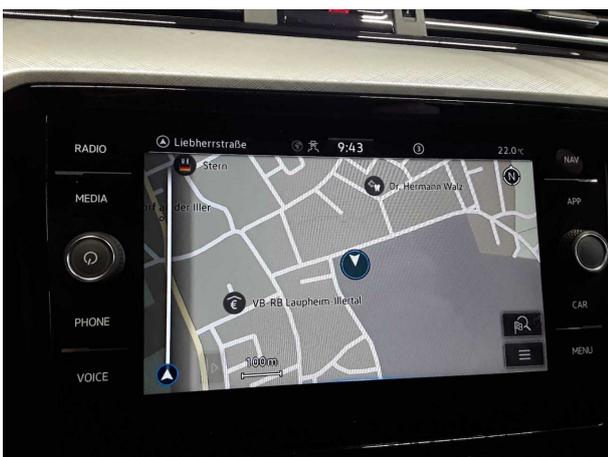


Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

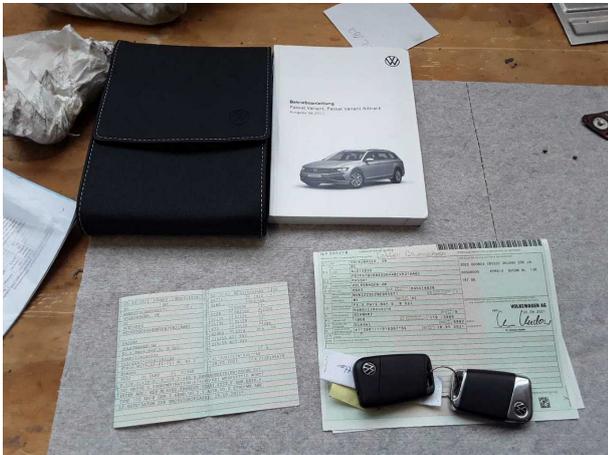


Abbildung 13: Dokumente

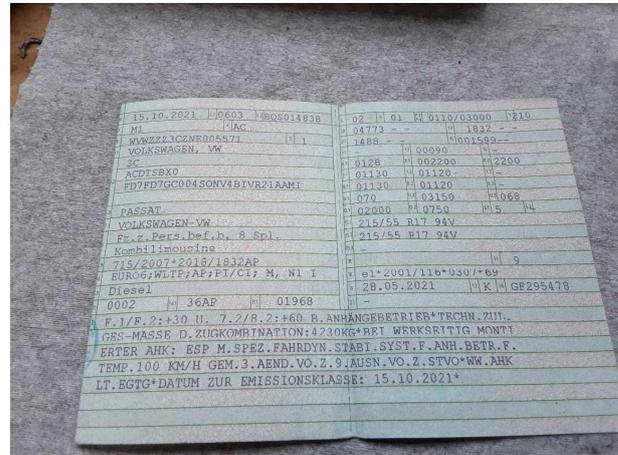


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges

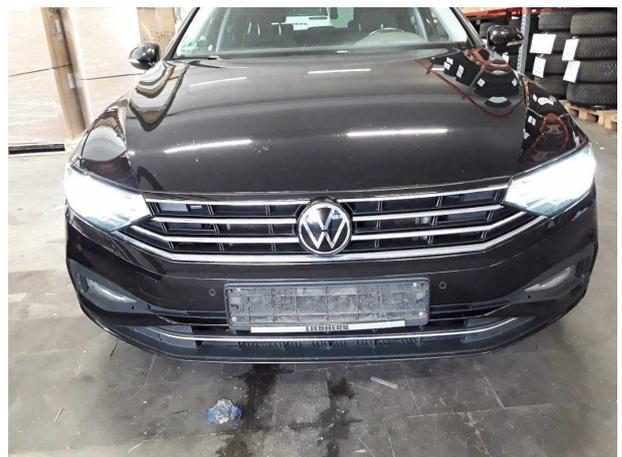


Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges

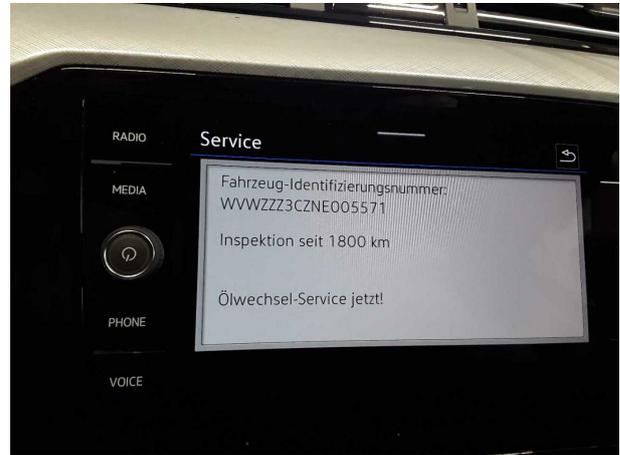


Abbildung 50: Sonstiges

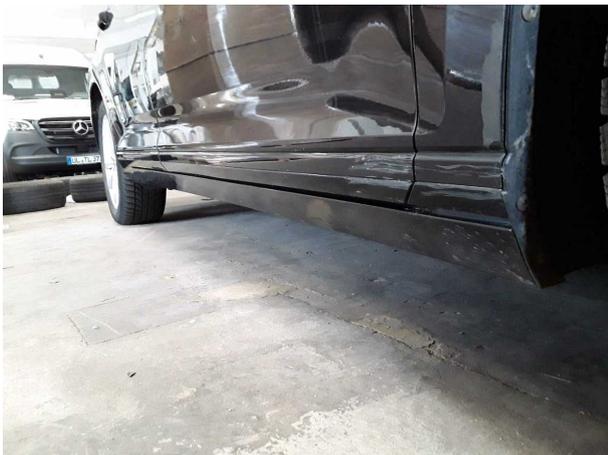


Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Instrumententafel: Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #6: Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Karosserie: C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair

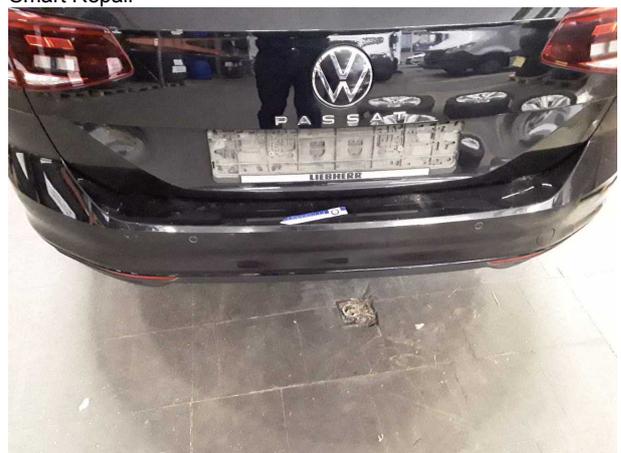

Beschädigung #7: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

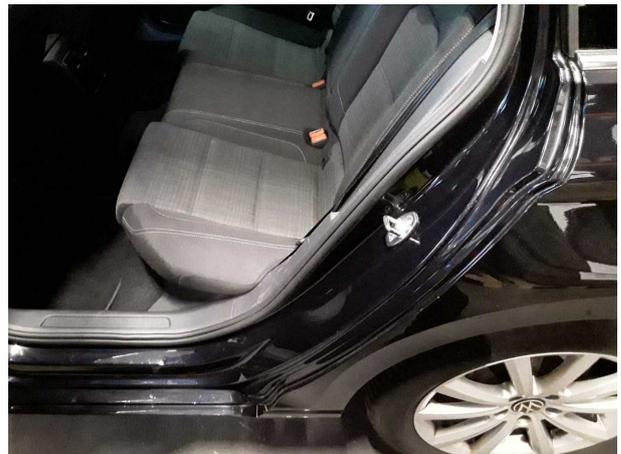

Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren