

Expertise

Protokollnummer: 39750571
Auftrags-Nr / Referenz: MW2400069-1
Besichtigungsdatum: 24.04.2025
Sachverständiger: Philip Hempel
Besichtigt durch: Kamil Mascianiec

Hersteller: Land Rover

FIN: SALYA2BW3NA337558

Modell: Range Rover Velar

Kennzeichen: VER-PU 33



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Velar

Fahrgestellnummer SALYA2BW3NA337558

Laufleistung (abgelesen) 68.262 km

Erstzulassung 25.04.2022

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 04/2025

Leistung / Hubraum 221 kw / 2.997 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Diesel/E / 6

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Schwarz Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Weiß



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung am / bei	01/2024 bei 34.258 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AJS 00023		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.710 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/50 R20 103W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm
2)	255/50 R20 103W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 03/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	150,00 €	150,00 €
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren	200,00 €	200,00 €
3	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair	210,00 €	210,00 €
4	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	210,00 €	210,00 €
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	1.190,00 €	710,00 €
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	1.200,00 €	1.200,00 €
7	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren	1.580,00 €	950,00 €
	Summe (netto)		4.740,00 €	3.630,00 €



Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: FIN



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

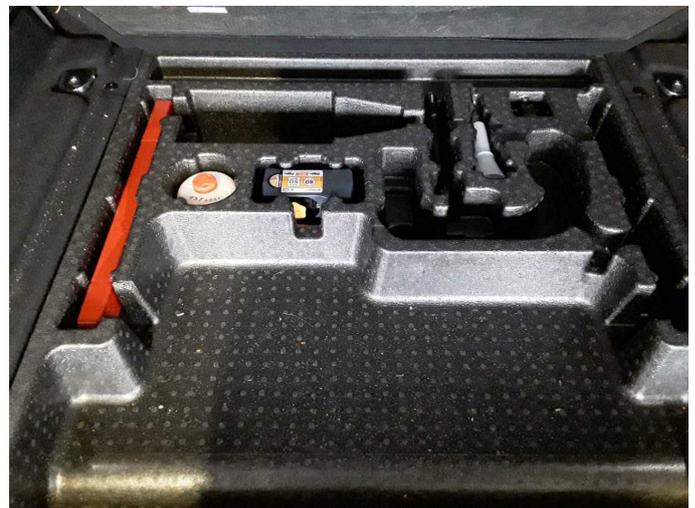


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren