

WDB9076331P029612

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	221.071 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	355 Tag(e)
Typ/Modell	Sprinter	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2026
Fahrgestellnummer	WDB9076331P029612	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	04.10.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schiebetür rechts	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
4	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
7	Schiebetür rechts	Führungsschiene (Anschlag) - fehlt - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Kratzer - Smart Repair
9	Heckklappe/-tür	Scharnier unten - Kratzer - instandsetzen
10	Tür vorn links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
11	Schweller links	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Rad/Reifen	Radblende hinten links - fehlt - erneuern
13	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - kein Abzug
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Abrieb - kein Abzug
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
6	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - Kratzer - kein Abzug
7	Stoßfänger hinten	Schutzleiste links - Kratzer - kein Abzug
8	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
3	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	6	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Aufgrund der Fahrzeughöhe konnte keine Besichtigung des Daches vorgenommen werden, Folgekosten möglich!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Sprinter	Laufleistung (abgelesen)	221.071 km
Fahrgestellnummer	WDB9076331P029612	Erstzulassung	04.10.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	92 µm
2	Dachholm links	99 µm
3	Dachholm rechts	112 µm
4	Heckklappe/-tür	206 µm
5	Kotflügel links	96 µm
6	Kotflügel rechts	158 µm
7	Motorhaube	107 µm
8	Schweller links	66 µm
9	Schweller rechts	74 µm
10	Seitenwand links	166 µm
11	Seitenwand rechts	87 µm
12	Tür hinten rechts	179 µm
13	Tür vorne links	110 µm
14	Tür vorne rechts	107 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

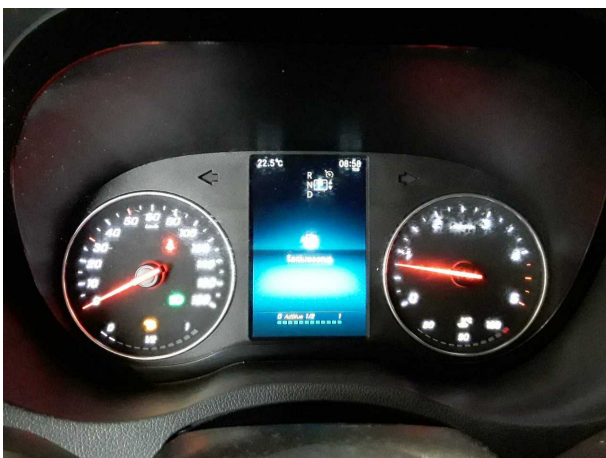


Abbildung 5: Kombiinstrument

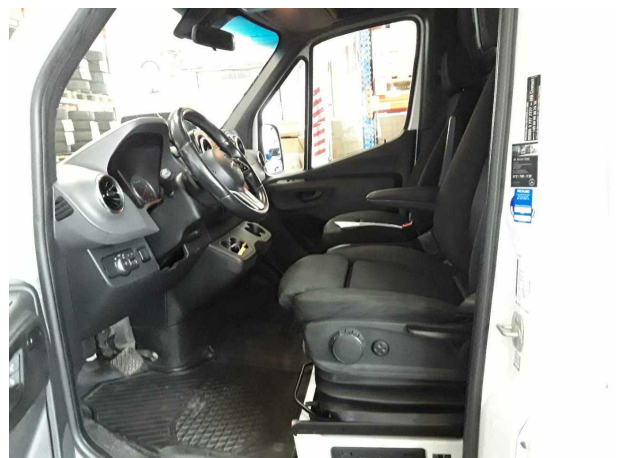


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation

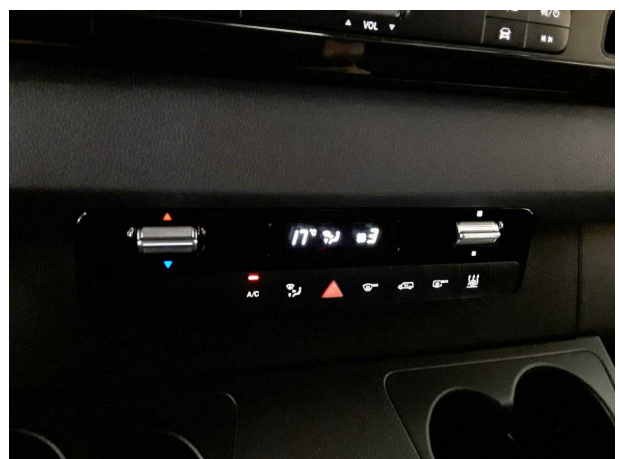


Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

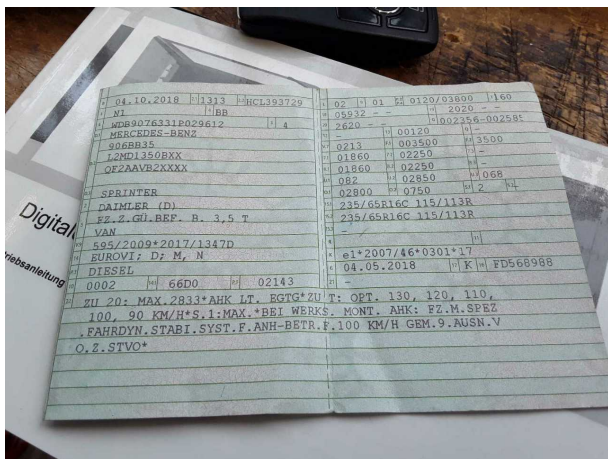


Abbildung 15: Dokumente

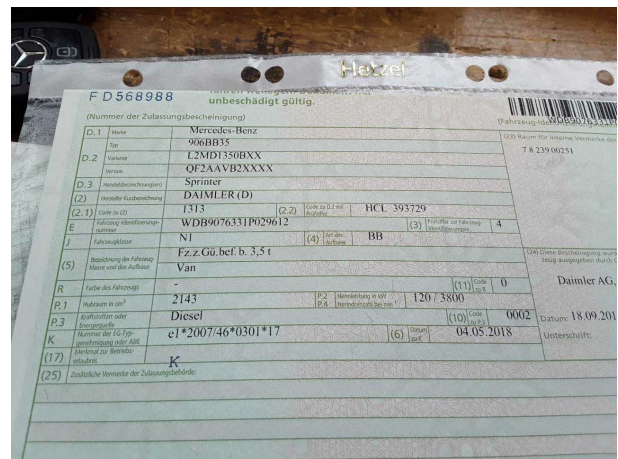


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung

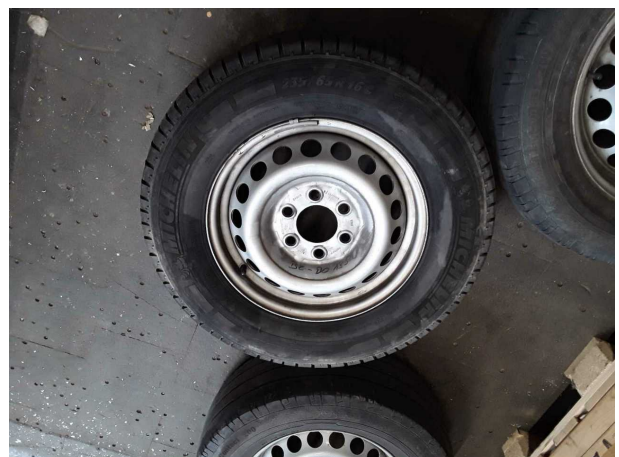


Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

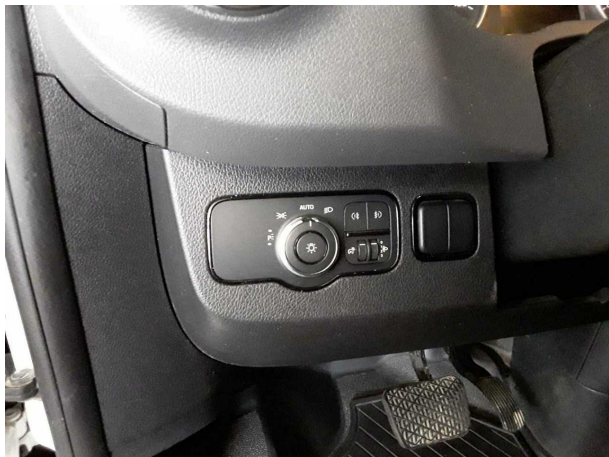


Abbildung 31: Sonstiges

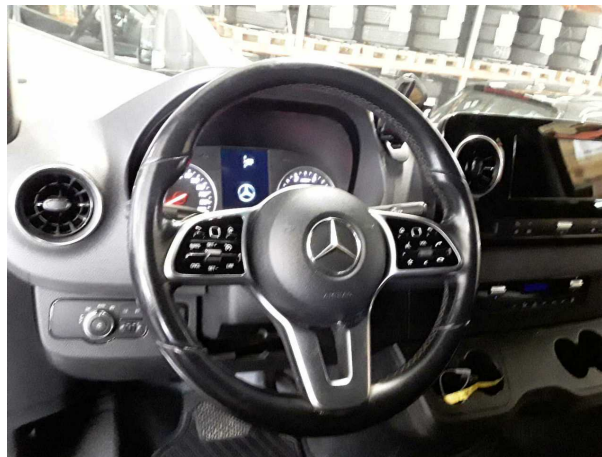


Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

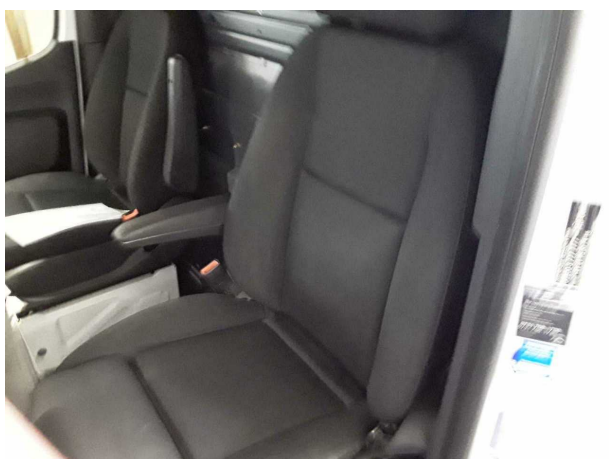


Abbildung 35: Sonstiges

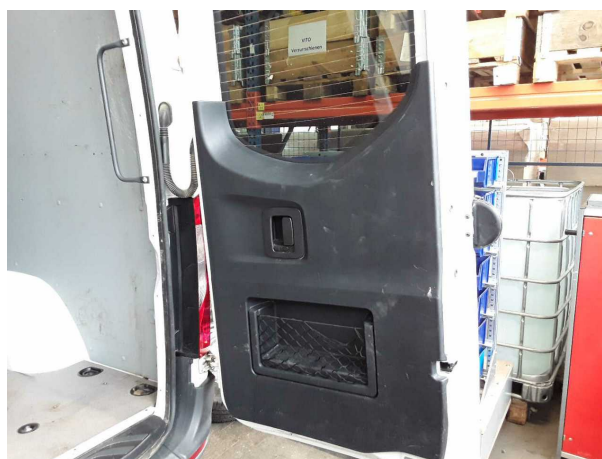


Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges

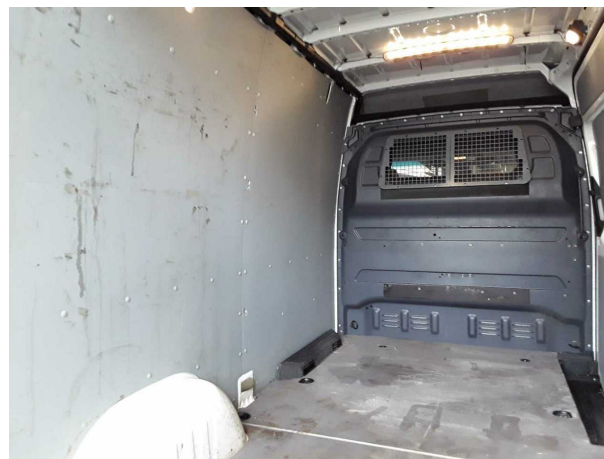


Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

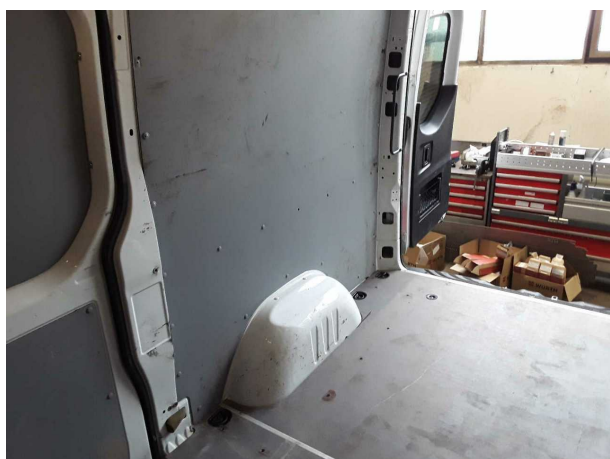


Abbildung 41: Sonstiges

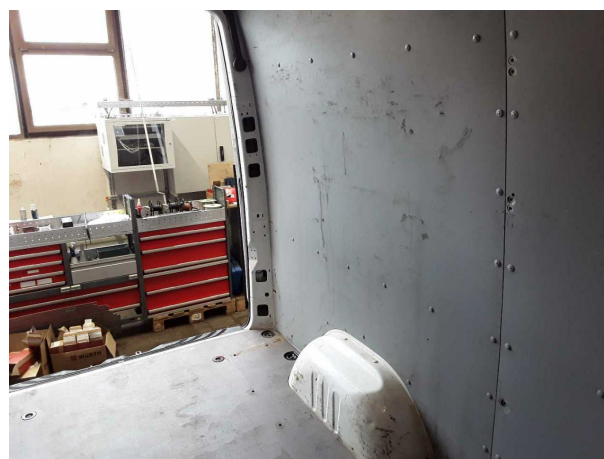


Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges

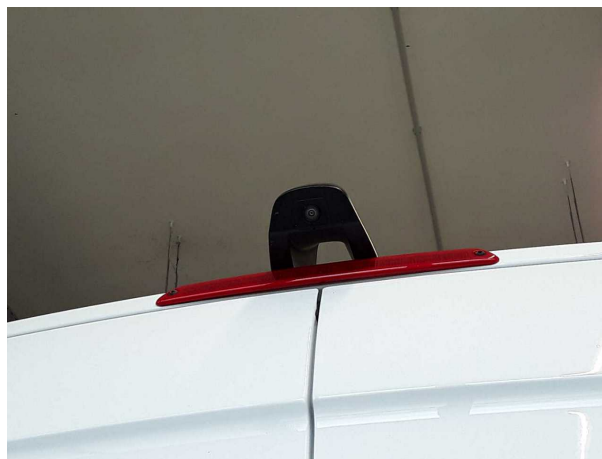


Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges

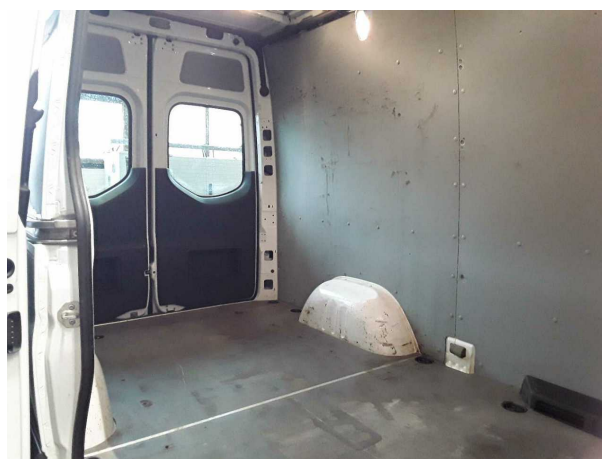


Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges

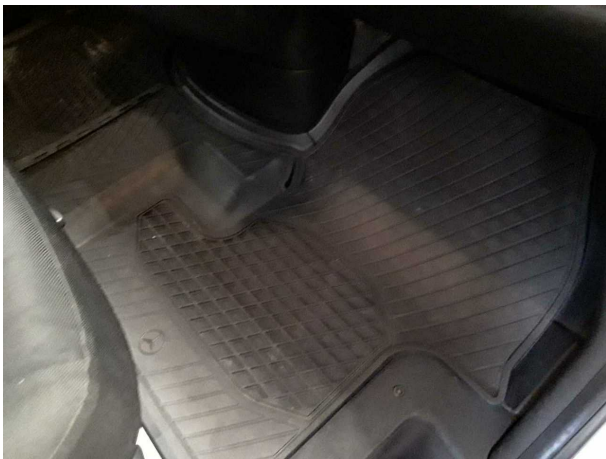


Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges

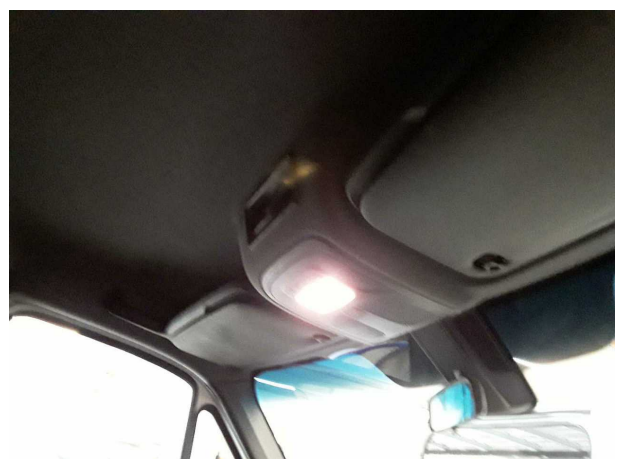


Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges

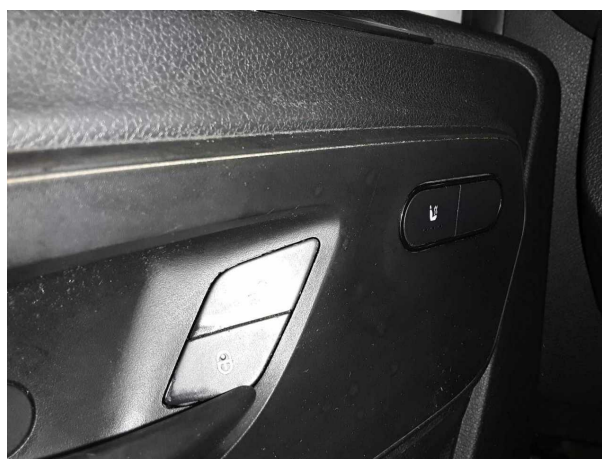


Abbildung 60: Sonstiges

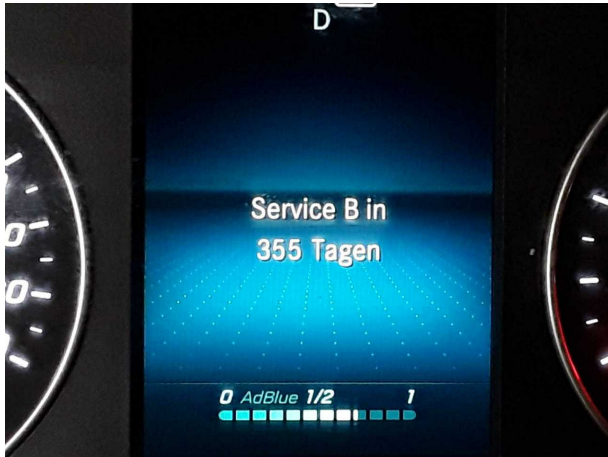


Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges



Abbildung 65: Sonstiges



Abbildung 66: Sonstiges



Abbildung 67: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

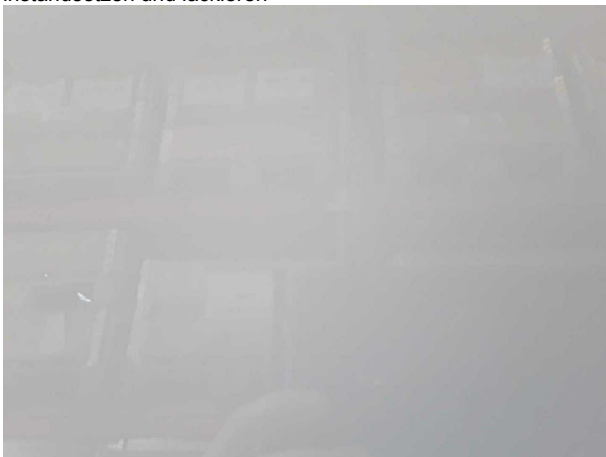

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Schiebetür rechts: Führungsschiene (Anschlag) - fehlt - erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Scharnier unten - Kratze...
instandsetzen



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Scharnier unten - Kratzer -
instandsetzen



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Rad/Reifen: Radblende hinten links - fehlt - erneuern



Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair

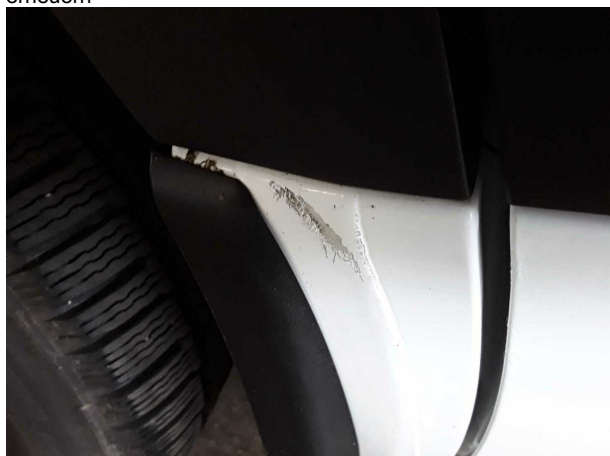

Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Sm... Repair

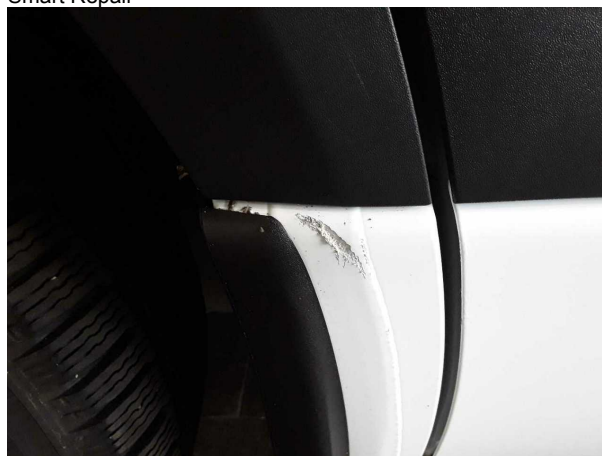

Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 2: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Seitenwand links



Nachlackierung 3: Tür hinten rechts



Nachlackierung 3: Tür hinten rechts